

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202209231
Data badania – 03 października 2022r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX3186C

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: GOLF VII 1.6 TDI BMT TRENDLIN
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 97142
Nr fabryczny (VIN): WVGZZZAUZLP532773
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1950
Masa własna (kg): 1365
Ładowność (kg): 585
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 13.12.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 5464310
2. Data następnego badania technicznego: 12.12.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara.
Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania
Pokrywa przednia: Odpryski
Reflektor lewy: Odpryski
Szyba czołowa: Odpryski
Dach: Zarysowania
Próg prawy: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania
Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 160µm, błotnik PP - 130 µm, drzwi PP - 380µm, drzwi TP - 620µm, poszycie TP - 560µm, pokrywa T - 130µm, poszycie TL - 150µm, drzwi TL - 140µm, drzwi PL - 480µm, błotnik PL - 130µm, dach - 140µm, próg L - 130µm, próg P - 70µm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia
Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia / Zarysowania
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zabrudzenia / Zarysowania
Roleta / półka bagażnika: Zabrudzenia / Otwory / Pęknięcia
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy
Asystent podjazdu i zjazdu
Czujnik ciśnienia w oponach

El. podnoszenie szyb, przód i tył

Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold
Elementy dekoracyjne wnętrza - Sportpoint

ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania

Felgi stalowe 15 flow-forming z ogumieniem 195/65

Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji

Immobilizer

Kierownica 3-ramienna i drążek biegów skórzane

Klimatyzacja półautomatyczna Climatic

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe

Komputer pokładowy MFA Plus z monochromatycznym wyświetlaczem TFT

Konsola środkowa Polar Night Black

Lakier uni

Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe)

Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia

Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne

Odblokowywanie oparcia kanapy tylnej z bagażnika

Podłoga w bagażniku, podwójna z dodatkowymi przegródkami z lewej i prawej strony

Przedni podłokietnik ze schowkiem

Radio CD/MP3 Composition Colour z 6,5 calowym kolorowym ekranem dotykowym + 4 głośniki/SD/AUX

Relingi dachowe - czarne

System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City

System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania

System Start/Stop

System wykrywania zmęczenia kierowcy

Światła do jazdy dziennej LED

Tapicerka materiałowa Basket

Tylne oparcie składane, dzielone (60/40)

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył

Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

Zamek centralny z pilotem

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

Funkcja obsługi głosowej

Koło zapasowe - dojazdowe 16 (G)

System Park Pilot

Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył

Lusterko boczne po stronie pasażera obniżane automatycznie przy włączonym biegu wstecznym

Tempomat

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Goodyear, Efficient grip	195/55/15	20%
PP - lato	Goodyear, Efficient grip	195/55/15	20%
TL - lato	Goodyear, Efficient grip	195/55/15	20%
TP - lato	Goodyear, Efficient grip	195/55/15	20%
Dojazdowe	Hankook, Inflate	125/70/16	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 73 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.




Rzeczoznawca , data: 03 października 2022

.....








Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202209231

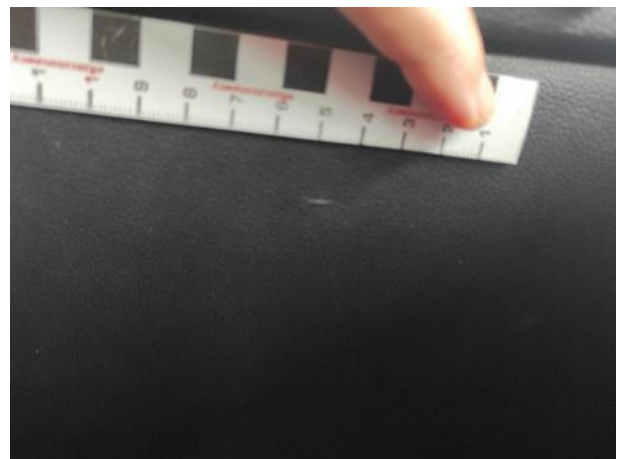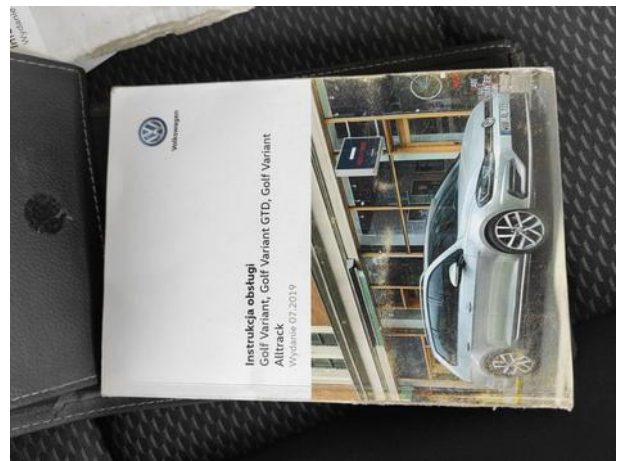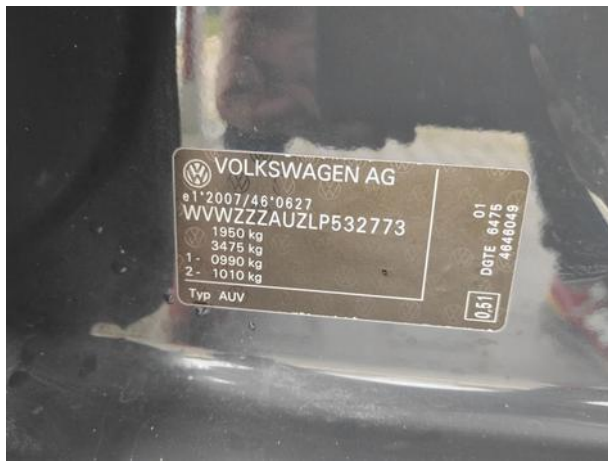



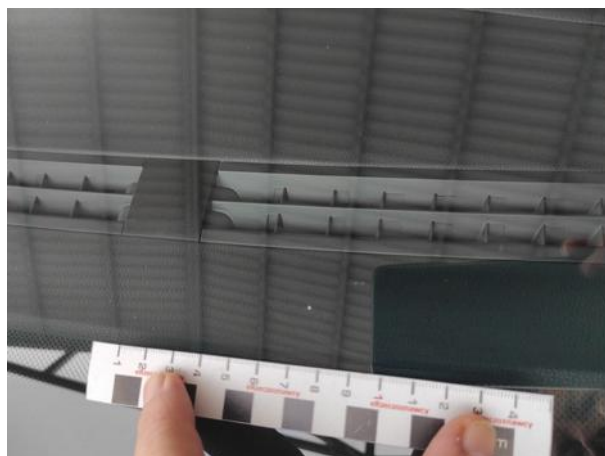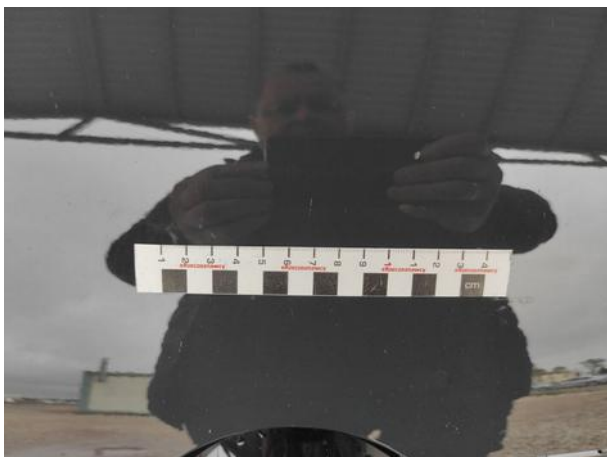

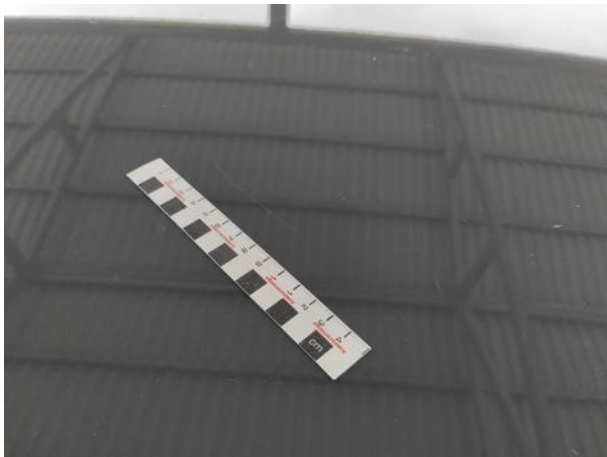

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202209231



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202209231





