

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202208055
Data badania – 05 sierpnia 2022r.
Rzecznawca - Marcin Bielecki

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX3488A

Marka pojazdu: JEEP
Model: GRAND CHEROKEE
Kolor: SZARY

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 118602
Nr fabryczny (VIN): 1C4RJFBM5JC347945
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2949
Masa własna (kg): 2373
Ładowność (kg): 576
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZAPŁON SAMOCZYNNY
Układ/liczba cyl.: R6
Pojemność [cm³]: 2987
Moc [kW]: 184.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 23.10.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 4660620z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 23.10.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 5: 20904 km, 40408 km, 60201 km, 79087 km, 98929 km dnia 15-09-2021

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na 2 osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szary. Drzwi TP – odpryski, zarysowania; Próg P – zarysowania; Zderzak T – zarysowania; Pokrywa T – odpryski, zarysowania; Drzwi TL – odpryski, wgniecenia, ślady napraw; Drzwi PL – odpryski, ślady napraw; Lusterko L – zarysowania; Próg L – odpryski, zarysowania;

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 μm , błotnik PP - 280 μm , drzwi PP - 230 μm , drzwi TP - 240 μm , poszycie TP - 570 μm , pokrywa T - 710 μm , poszycie TL - 210 μm , drzwi TL - 660 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 180 μm , dach - 190 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Kokpit – zarysowania; Fotel PP – rozdarcia; Fotel PL – rozdarcia; Tunel środkowy – zarysowania; Kanapa T – rozdarcia; Wnętrze bagażnika – zarysowania;

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dotykowy ekran
- Dywaniki welurowe
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy sterowany elektrycznie
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Lakier metalik
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki-System kurtyn
- Roleta bagażnika
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat

- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Pirelli	265/60R18	45%
PP lato	Pirelli	265/60R18	45%
TL lato	Pirelli	265/60R18	35%
TP lato	Pirelli	265/60R18	35%
Koło zapasowe	Kumho,	245/65 R19	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 157 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 31 sierpnia 2022

.....

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208055



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208055



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208055




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208055







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208055

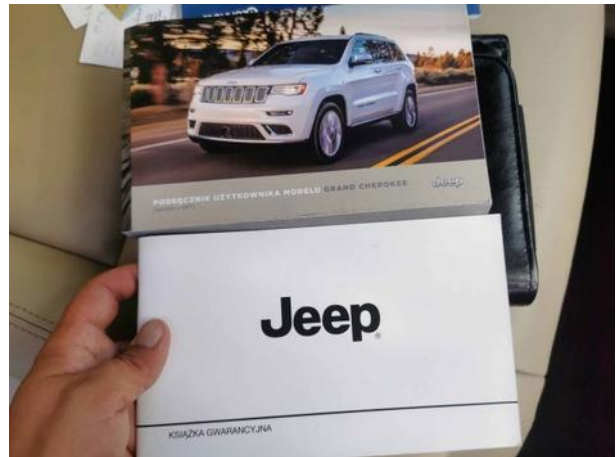

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208055

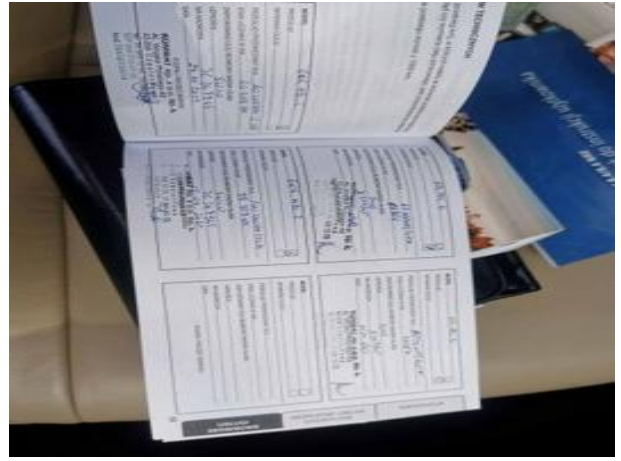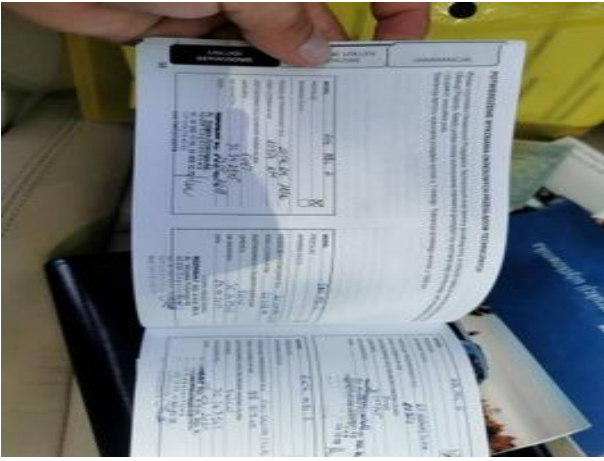

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208055

