

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202209147**

**Data badania – 15 września 2022r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW747YE

Marka pojazdu: SKODA  
Model: OCTAVIA 1.6 TDI AMBITION HATCH  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 134359  
Nr fabryczny (VIN): TMBAF7NE8J0300208  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1875  
Masa własna (kg): 1230  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1598  
Moc [kW]: 66.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 30.03.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO1414249
2. Data następnego badania technicznego: 30.03.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała. Zderzak przód: Odpryski, Pokrywa przednia: Odpryski, Drzwi LP: Odpryski, Dach: Odpryski, Drzwi LT: Odpryski, Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania, Błotnik / ściana boczna PT: Odpryski / Zarysowania, Korozja, Drzwi PT: rama: Zarysowania, Rama dachu prawa: Odpryski, Lusterko wsteczne prawe: Odpryski, Błotnik PP: Odpryski, Odblask zderzaka tyl prawy: Pęknięty.  
Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 140  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 140  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 1000  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 160  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 160  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 140  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 140  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 140  $\mu\text{m}$ , dach - 140  $\mu\text{m}$ , próg P - 130  $\mu\text{m}$ , próg L - 180  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kokpit: Zarysowania, Przestrzeń bagażowa / próg załadowczy: Zabrudzenia.

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Reflektory LED

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Alarm
- ASR
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Dywaniki gumowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

- Ogrzewanie przednich foteli
- Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Radio CD
- Spryskiwacze lamp przednich
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Uchwyty na kubki z przodu
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw telefoniczny
- Złącze Aux-in

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Falken	205/55/16	70%
PP zima	Falken	205/55/16	70%
TL zima	Falken	205/55/16	45%
TP zima	Falken	205/55/16	45%
zapasowe	Continental	205/55/16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 82 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznik , data: 16 września 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202209147

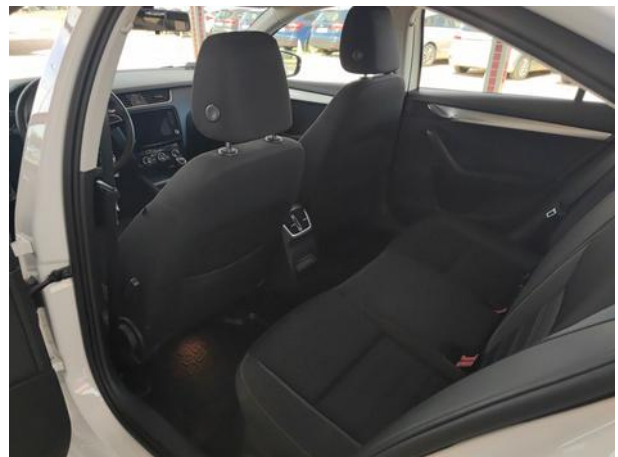









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202209147

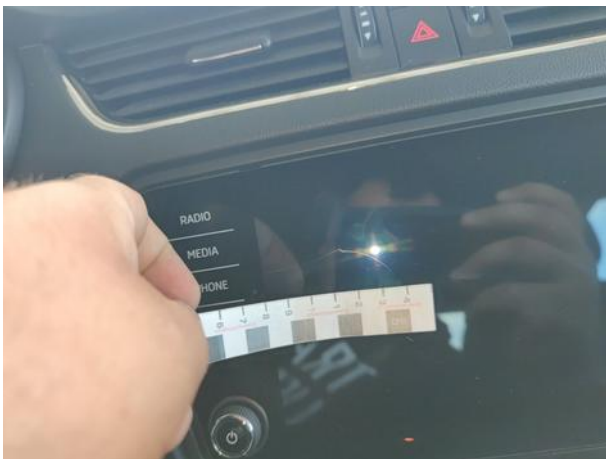

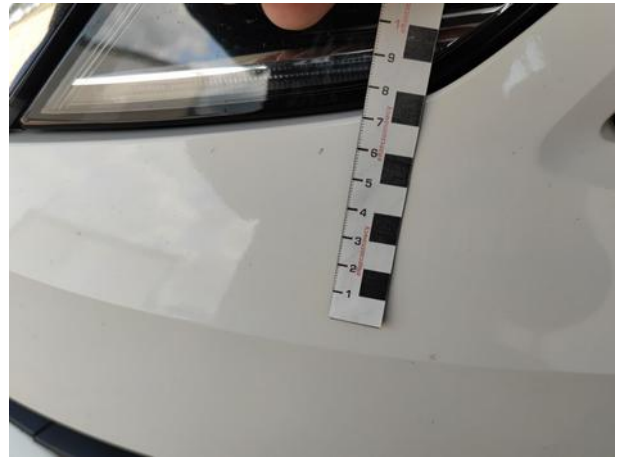











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202209147



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202209147





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202209147





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202209147

