

„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202301133
Data badania – 27 lutego 2023r.
Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW7JT63

Marka pojazdu: VOLVO
Model: S90 T6 GPF AWD R-DESIGN SEDAN
Kolor: Szary

Oznaczenie: VOLVO S90 T6 GPF AWD R-DESIGN SEDAN AUTOMAT
Rodzaj nadwozia: Sedan
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 54738
Nr fabryczny (VIN): LVYPSA3VCLP086225
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2360
Masa własna (kg): 1848
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R-4
Pojemność [cm³]: 1969
Moc [kW]: 228.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 19.06.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: Carefleet S.A.
Legnicka 48 Bud C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ 2247995z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 19.06.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. 1. Termin badania technicznego: 19.06.2023.
2. Książka serwisowa z wpisami przy stanie drogomierza: 20767km, 36878km.
3. Dowód rejestracyjny z wpisem "bagażnik".

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuki, głęboko porysowane.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – szara z efektem metalicznym. Zderzak przedni – brak widocznych uszkodzeń. Reflektor prawy - zarysowania klosza. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Zderzak tylny – brak widocznych uszkodzeń. Pokrywa komory bagażnika - drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – zarysowanie na odcinku ok 5mm, drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Powiększona grubość powłoki lakierowej poszycia tylnego boku lewego: do 258um, drzwi lewych przednich: do 222um, błotnika lewego: do 317um. Zmierzona grubość powłoki lakierowej pozostałych zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 158um.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Fotele przednie sterowane elektrycznie z pamięcią ustawień.

Reflektory Full Led Active Highbeam.

Zawieszenie pneumatyczne osi tylnej.

Tapicerka łączona skóra - alcantara.

Tempomat aktywny.

Nagłośnienie Bowers Wilkins.

Deska rozdzielcza, drzwi i tunel środkowy pokryte skórą.

System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu.

Cross traffic alert.

Rozpoznawanie znaków drogowych.

System kamer 360 stopni.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów
- BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych

- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie kłapy bagażnika
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Hak
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne składane
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Nawigacja
- Ogrzewanie przednich foteli
- Ogrzewanie tylnych foteli
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Rolety tylnych drzwi
- Spryskiwacze lamp przednich
- Szyba czołowa ogrzewana
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

VIII. Ogumienie :

| Opona | Producent | Rozmiar | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|-------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| Lewy przód | Michelin Pilot Alpin 5 | 255/40R19 M+S | 50% |
| Prawy przód | Michelin Pilot Alpin 5 | 255/40R19 M+S | 50% |
| Lewy tył | Michelin Pilot Alpin 5 | 255/40R19 M+S | 50% |
| Prawy tył | Michelin Pilot Alpin 5 | 255/40R19 M+S | 50% |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.



Do oceny dołączono 59 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 27 lutego 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301133

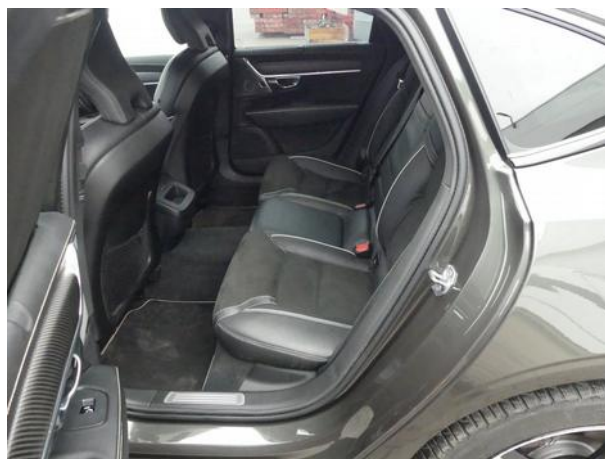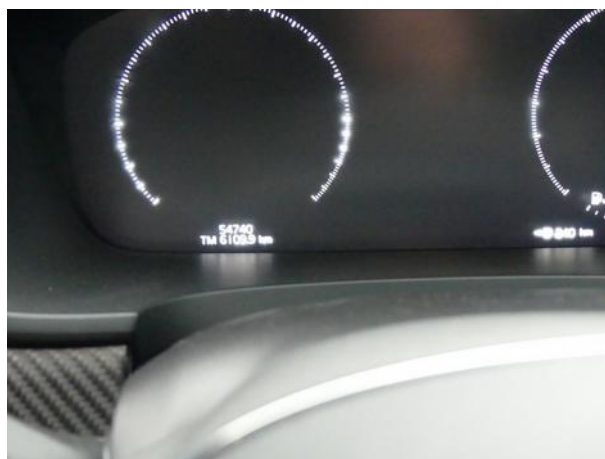

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301133



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301133





