

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202211064
Data badania – 18 listopada 2022r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW4EW98

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA V 1.6 CDTI ENJOY S&S HAT
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 163237
Nr fabryczny (VIN): W0VBD6EF1KG373464
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1890
Masa własna (kg): 1326
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 81.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 17.06.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP2654445
2. Data następnego badania technicznego: 13.06.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 5: 30201 km, 60865 km, 91696 km, 121700 km, 151700 km dnia 22-07-2022

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Kołpak PL – zarysowania, Kołpak PP – zarysowania, Kołpak TL – odstaje. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara.

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski

Reflektor lewy: Zarysowania / Odpryski

Felga LP: Zarysowania

Drzwi LP: rama: Odpryski

Drzwi PT: rama: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Drzwi PP: rama: Zarysowania

Błotnik PP: Zdeformowanie / Wgniecenie

Słupki B prawy: wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 90 μm , błotnik PP - 80 μm , drzwi PP - 80 μm , drzwi TP - 110 μm , poszycie TP - 140 μm , pokrywa T - 70 μm , poszycie TL - 170 μm , drzwi TL - 260 μm , drzwi PL - 90 μm , błotnik PL - 70 μm , dach - 80 μm , próg P - 30 μm , próg L - 30 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Słupki A lewy: Zabrudzenia

Podsufitka lewa: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania / Zabrudzenia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia

Listwa progu PT: Zarysowania

Fotel PP: Zabrudzenia

Dźwignia zmiany biegów: zarysowania

Komunikat o otwarciu pokrywy silnika (pokrywa zamknięta)

Zapalona kontrolka ciśnienia opon

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby, tył

Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa

ESP + TCS

Felgi stalowe 16 z ogumieniem
 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 Kierownica skórzana
 Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
 Komputer pokładowy
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
 Przyciski sterowania na kierownicy
 Spojler tylny
 System monitorujący ciśnienie w oponach
 System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali)
 Światła do jazdy dziennej LED
 Tapicerka materiałowa czarna
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
 Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
 Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
 Alarm
 Koło zapasowe dojazdowe
 Lakier metalik
 Pakiet Enjoy Biznes
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
 Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności
 Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
 Konsola centralna z przesuwany podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
 Pakiet Dobrej Widoczności
 Pakiet Oświetlenie Wnętrza
 Światła przeciwmgielne z przodu
 Radio IntelliLink RF900 Navi (wyśw. 8-cali, nawigacja, USB, BT, 6 głoś. Audio streaming, odtw. video)

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Barum	205/55/R16	40%
PP lato	Barum	205/55/R16	40%
TL lato	Continental	205/55/R16	40%
TP lato	Continental	205/55/R16	35%
dojazdowe	Continental	T115/70/R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 198 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 18 listopada 2022

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211064



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211064









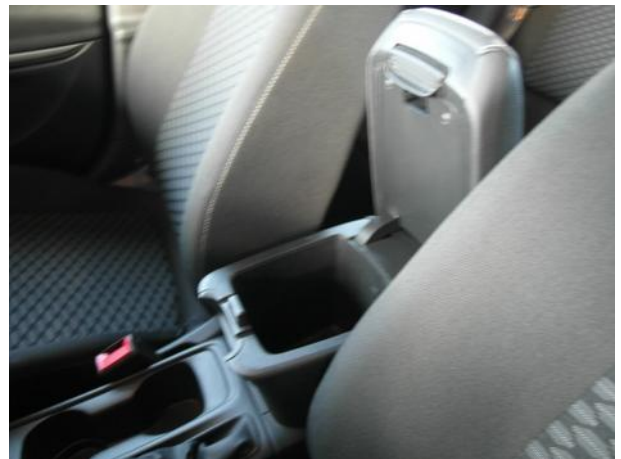

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211064



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211064

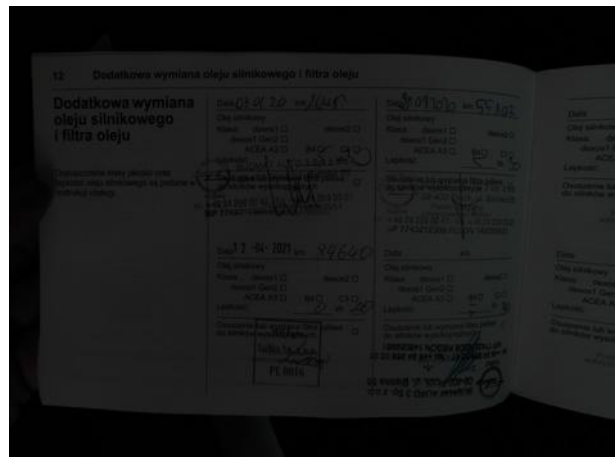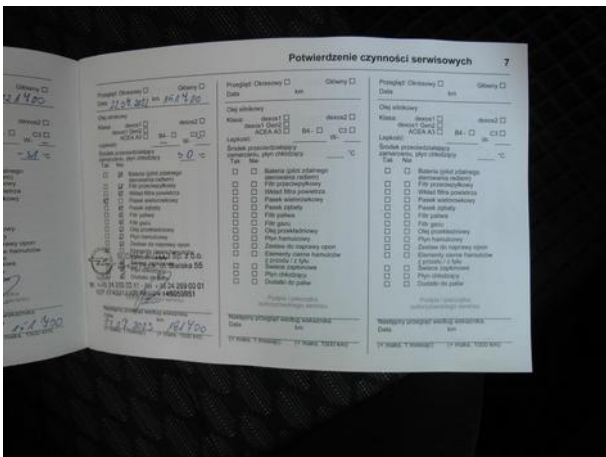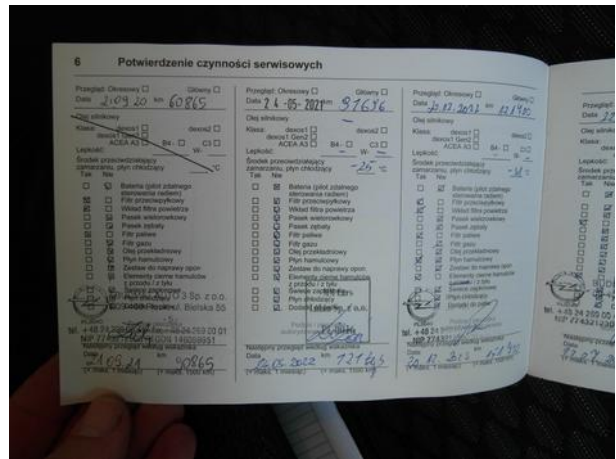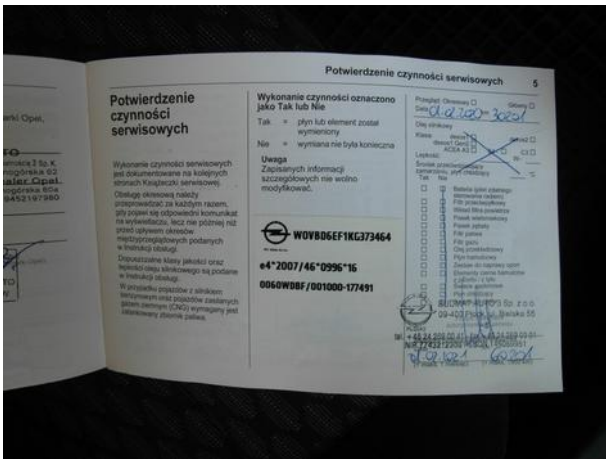

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211064

