

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202301225
Data badania – 03 lutego 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW5AJ04

Marka pojazdu: SKODA
Model: OCTAVIA 1.6 TDI AMBITION
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Liftback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 164281
Nr fabryczny (VIN): TMBAG7NE2K0033808
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1898
Masa własna (kg): 1317
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.10.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO4544404
2. Data następnego badania technicznego: 16.10.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna
Pokrywa przednia: Odpryski / Korozja
Szyba czołowa: Odpryski
Próg lewy: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zdeformowanie / Wgniecenie
Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 105 μm , błotnik PP - 197 μm , drzwi PP - 473 μm , drzwi TP - 188 μm , poszycie TP - 179 μm , pokrywa T - 113 μm , poszycie TL - 243 μm , drzwi TL - 190 μm , drzwi PL - 238 μm , błotnik PL - 124 μm , dach - 105 μm , próg P - 98 μm , próg L - 94 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka prawa: Zabrudzenia
Wygłuszenie maski: Rozdarcie

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy
ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
El. podnoszenie szyb, przód i tył
ESP - system stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
Fotele przednie z regulacją lędźwiową
Gniazdo 12V w bagażniku
Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
Immobilizer
Kieszonka na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy
Klamki wewnętrzne chromowane
Komputer pokładowy
Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym)

Kontrola niezamkniętych drzwi
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
 Oświetlenie bagażnika
 Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
 Przedni podłokietnik ze schowkiem
 Radio Skoda Auto Swing SD, USB
 Schówek na okulary
 Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem
 Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera
 Szyby przyciemniane (barwione)
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła przeciwmgielne
 Tapicerka materiałowa
 TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
 TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
 Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Wyświetlacz Maxi-DOT
 XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
 Zamek centralny z pilotem
 Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
 Dywaniki podłogowe, przód i tył
 Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym
 Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
 Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe
 Lakier metalik
 Tempomat

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Goodride,	205/55r16	45%
PP zima	Goodride,	205/55r16	45%
TL zima	Debica,	205/55r16	30%
TP zima	Debica,	205/55r16	30%
zapasowe	Michelin,	205/55r16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 98 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 03 lutego 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301225




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301225






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301225

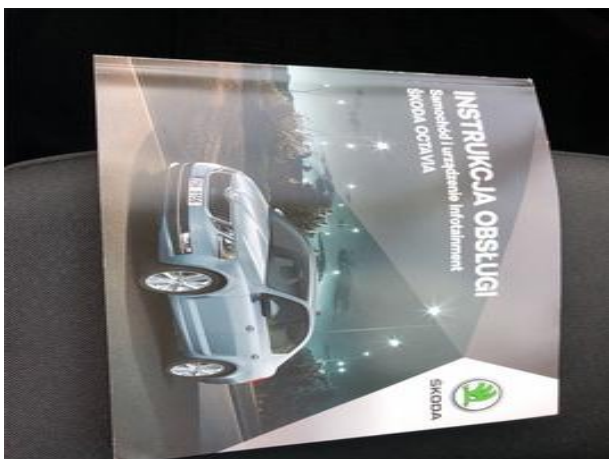

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301225



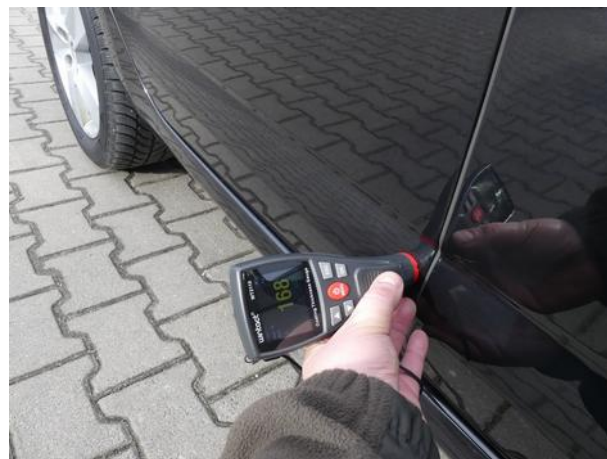

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301225



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301225



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301225









