

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202211191
Data badania – 01 grudnia 2022r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW8GL76

Marka pojazdu: SKODA
Model: KODIAQ 2.0 BI-TDI 4X4 RS DSG
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 172472
Nr fabryczny (VIN): TMBLM7NS7L8022538
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2430
Masa własna (kg): 1835
Ładowność (kg): 595
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 176.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 19.11.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 5071878
2. Data następnego badania technicznego: 17.11.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna.

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Zluzzczenia lakieru na listwie lewej i prawej zderzaka

Pokrywa przednia: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie Odpryski i korozja

Błotnik LP: Zarysowania

Felga LP: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Dach: Odpryski i korozja

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Felga LT: Zarysowania

Pokrywa tylna: Zarysowanie z korozją

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Felga PT: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Felga PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 104 μ m, błotnik PP - 109 μ m, drzwi PP - 108 μ m, drzwi TP - 123 μ m, poszycie TP - 91 μ m, pokrywa T - 120 μ m, poszycie TL - 100 μ m, drzwi TL - 111 μ m, drzwi PL - 114 μ m, błotnik PL - 97 μ m, dach - 92 μ m, próg L - 78 μ m, próg P - 42 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 8 głośników

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania

Bluetooth (zestaw głośnomówiący)

Boczki drzwi wykonane z Alcantary

Care Connect (eCall – wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zakres kom. serwisowej, zdalny dostęp)

Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył

Dekor Carbon na desce rozdzielczej

DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy

DRIVING MODE SELECT - dla napędu 4x4 z funkcją off-road

DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą

Dynamic sound booster

Dywaniki materiałowe

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

El. podnoszenie szyb - przód i tył

ESC - system stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 20 XTREME antracytowe z ogumieniem 235/45
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z funkcją pamięci
Fotele przednie - sportowe
Fotele przednie z funkcją podgrzewania
Fotele przednie z manualną regulacją podparcia lędźwiowego
Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
FRONT ASSIST – kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii
Gniazdo 12V w komorze bagażnika
HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania
HHC - system wspomagania ruszania pod wzniesienia
Immobilizer
Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
KESY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu
Kierownica 3-ramienna z pakietem skórzanym
Kierownica sportowa wielof. 3-ramienna skórzana z pak. skórzanym i zmianą biegów (radio, telefon)
Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie
Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 2-strefowa
Lampki (2) do czytania w technologii LED
Lampy przednie Full LED z funkcją świateł AFS, przednie światła przeciwmgłowe z funkcją CORNER
Lampy tylne w technologii LED (w tym kierunkowskazy i oświetlenie tablicy rejestracyjnej
LIGHT ASSIST (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) z czujnikiem deszczu
Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane, składane, automatycznie przyciemniane z pamięcią
Lusterka boczne w kolorze czarnym
Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych LED
Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
MANOEUVRE ASSIST - funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania
MKB – Multi Collision Brake
MSR - system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem
Nagrzewnica dodatkowa
Nakładki na pedały, stalowe, sportowe
Oparcie kanapy w drugim rzędzie siedzeń składane
Oświetlenie Ambiente
Oświetlenie przestrzeni bagażowej, element mocujący i przenośna latarka
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
Oświetleniem wokół drzwi
Ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich
Parasole w schowku drzwi kierowcy i pasażera z przodu
PEDESTRIAN MONITOR - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem (AEB)
Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń
Podłokietnik z przodu
Podsufitka w kolorze czarnym
Poduszka kolanowa kierowcy
Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Radio Bolero (wejście SD, USB, Aux-in, MP3, obsługa głosowa ze wzmacniaczem głosu ICC, SmartLink)
RBS - osuszanie tarcz hamulcowych
Relingi dachowe - czarne
Schowek na okulary
Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera
Spryskiwacze lamp przednich

SUNSET - Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
Szyby boczne z przodu - dźwiękochłonne
Światła przeciwmgielne, przód
Tapicerka Alcantara
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
TPM - system kontroli ciśnienia w oponach
Uchwyt na bilet parkingowy
Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
Virtual Cocpit - Cyfrowy zestaw wskaźników z personalizacją ustawień i specjalnym trybem Sport
Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa
Zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym
Zawieszenie adaptacyjne DCC
Zestaw do naprawy przebitej opony
Zestaw haczyków w bagażniku
Lakier metalik
PARK ASSIST - system wspomaganie parkowania

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Pirelli , Sottozero winter 270	235/45/20 100W	30%
PP - zima	Pirelli , Sottozero winter 270	235/45/20 100W	30%
TL - lato	Dunlop, Sport maxx rt2	235/45/20 100W	10%
TP - lato	Dunlop, Sport maxx rt2	235/45/20 100W	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 133 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 01 grudnia 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211191

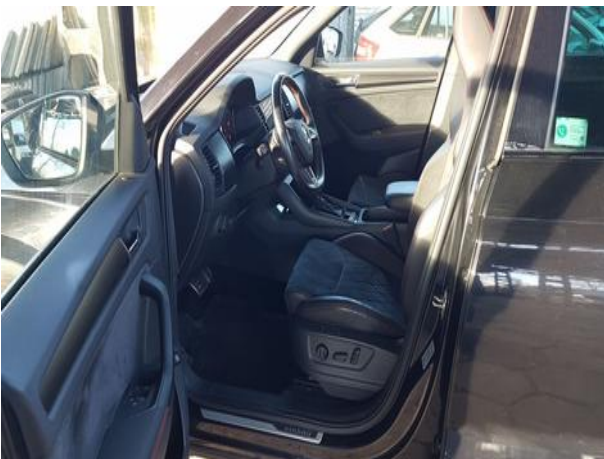



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211191











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211191

