

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202302061**  
**Data badania – 16 lutego 2023r.**  
**Rzecznawca - Ryszard Boiński**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW3LW41

Marka pojazdu: MERCEDES  
Model: A KLASA  
Kolor: Grafitowy

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 49825  
Nr fabryczny (VIN): W1K1771101J296078  
Rok produkcji: 2020  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2010  
Masa własna (kg): 1478  
Ładowność (kg): 532  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: Zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R 4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1950  
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.02.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR 0608162
2. Data następnego badania technicznego: 09.02.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PL – zarysowana, Felga PP – zarysowana, Felga TP - zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia grafit.

Pokrywa przednia: Odpryski

Drzwi LP: rama: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie

Rama dachu lewa: Zdeformowanie / Wgniecenie

Osłona dolna zderzaka przedniego: Połamana

Nakładka dolna zderzaka przedniego: Zdeformowana

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 170  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 260  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 110  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 110  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 110  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 110  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 100  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 120  $\mu\text{m}$ , dach - 120 $\mu\text{m}$ , próg P - 90  $\mu\text{m}$ , próg L - 90  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel LP: Zabrudzenia

Taicerka we wnęce drzwi lewych tylnych: Zarysowania

Tapicerka we wnęce drzwi prawych tylnych: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Airbag kolan kierowcy

Aktywny asystent układu hamulcowego

Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem

Asystent limitu prędkości

Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny

Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera

DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy

Dywaniki welurowe AMG

Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQS)

Fotele przednie sportowe

Gaśnica z uchwytem

Kamera ułatwiająca parkowanie - tył

Kierownica skórzana Nappa, wielofunkcyjna, sportowa  
 Kierownica wielofunkcyjna, sportowa  
 Kierownica z manetkami zmiany biegów  
 Kieszenie w oparciach foteli przednich  
 Klimatyzacja automatyczna  
 Lakier metalic  
 Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me  
 Monitorowanie położenia / pozycji pojazdu  
 Oparcie tylnej kanapy składane  
 Pakiet wizualno-oświetleniowy  
 Parametryczna przekładnia kierownicza  
 Podłokietnik w konsoli środkowej dla kierowcy i pasażera  
 Podsufitka materiałowa - czarna  
 Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera  
 Przygotowanie do Car Sharing  
 Przygotowanie do Live Traffic Information  
 Rozszerzone funkcje MBUX  
 Schowek na okulary po stronie kierowcy  
 Schowek w desce rozdzielczej, zamykany  
 Stylizacja AMG  
 System multimedialny MBUX  
 System ochrony pieszych  
 System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system  
 System zapobiegający kolizjom (CPA)  
 Tapicerka imitująca skórę ARTICO  
 Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica  
 Tempomat  
 Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony  
 Touchpad - interfejs sterowany dotykowo  
 Uchwyty na kubki z przodu - podwójne  
 Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu  
 Zabezpieczenie wnętrza pojazdu  
 Zawieszenie komfortowe obniżone  
 Antena GPS (G) PLN  
 Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe  
 Elementy wykończenia wnętrza - szczotkowane aluminium  
 Fotele przednie - wentylowane  
 Fotele przednie podgrzewane  
 Klimatyzacja komfortowa - THERMOTRONIC  
 Lampy przednie LED high performance (diodowe)  
 Pakiet wyposażenia Advantage  
 Pakiet asystenta parkowania  
 Pakiet Lusterka  
 System nawigacji satelitarnej na dysku twardym  
 Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali  
 Tuner radiowy cyfrowy DAB PLN

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
-------	-----------	---------	------------------------------

PP Lato	Continental, Eco Contact 6	225/45r18	70 %
PL LATO	Continental, Eco Contact 6	225/45r18	70 %
TP LATO	Continental, Eco Contact 6	225/45r18	50%
TL LATO	Continental, Eco Contact 6	225/45r18	50%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 96 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**



Rzeczoznawca , data: 16 lutego 2023


.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202302061




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202302061

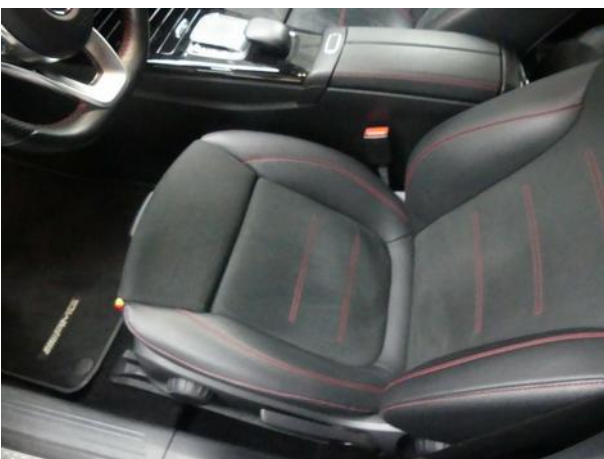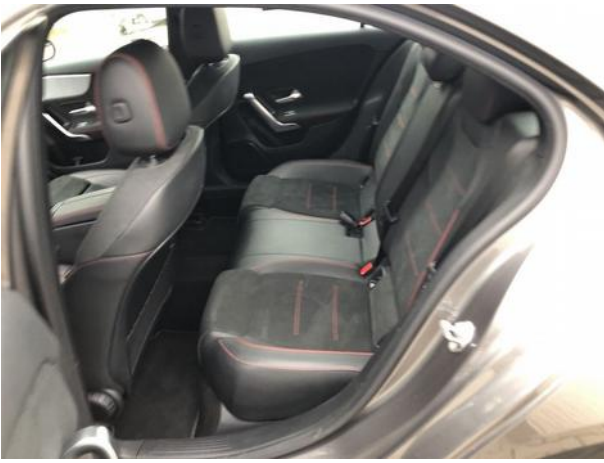

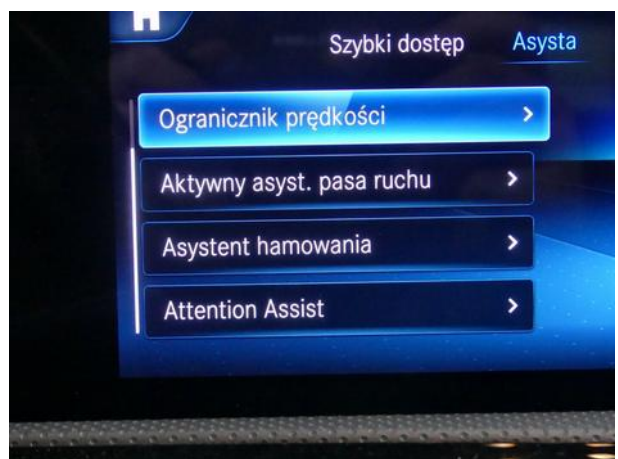

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202302061

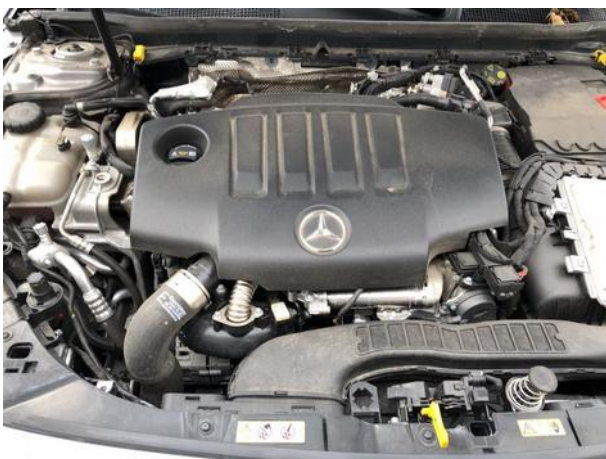



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202302061

