

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202009139
Data badania – 15 września 2020r.
Rzeczoznawca - Mateusz Andrzejewski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW831XV Skoda Fabia
Marka pojazdu: SKODA
Model: FABIA
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 97282
Nr fabryczny (VIN): TMBJT6NJ0HZ191667
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.

Masa własna (kg): 1114
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 1422
Moc [kW]: 77.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 04.07.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN2862372
2. Data następnego badania technicznego: 03.07.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA,
JEDEN KLUCZ NIESPRAWNY
)

4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - drobne zarysowania. Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki. Zużyty środek uszczelniający zestawu naprawczego.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - biała typu uni. Pokrywa P - drobne odpryski powłoki lakierniczej. Szyba czołowa - drobne odpryski. Zderzak P - odprysk powłoki lakierniczej o średnicy powyżej 3 mm, drobne odpryski. Błotnik PP - dwa zarysowania powłoki lakierniczej. Drzwi PP - drobne odpryski. Drzwi TP - zarysowanie, drobny odprysk. Lusterko P - drobne zarysowanie. Błotnik TP - drobne zarysowanie o długości powyżej 100 mm. Lampa TP - drobne zarysowanie. Pokrywa T - drobne zarysowania. Zderzak T - liczne zarysowania powłoki lakierniczej. Słupek A lewy - drobny odprysk. Drzwi TL - drobny odprysk, drobne zarysowania. Wnęka drzwi PP - drobne zarysowania. Wnęka drzwi TP - drobne zarysowania. Wnęka drzwi PL - drobne zarysowania.

Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnątrznych:

błotnik PP - do 128 mikrometrów, drzwi PP do - 127 mikrometrów, drzwi TP - do 128 mikrometrów, błotnik TP - do 115 mikrometrów, pokrywa P - do 123 mikrometrów, dach - do 144 mikrometrów, pokrywa T - do 123 mikrometrów, błotnik PL - do 129 mikrometrów, drzwi PL - do 122 mikrometrów, drzwi TL - do 126 mikrometrów, błotnik TL - do 118 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel kierowcy - zabrudzony. Boczek drzwi PL - zabrudzony. Kierownica - drobne wytarcie. Podłokietnik - drobne zabrudzenie. Boczek drzwi TL - drobne zarysowania. Kanapa T - zabrudzona. Podsufitka - uszkodzenie mechaniczne, liczne zarysowania z naruszeniem struktury materiału. Boczek drzwi TP - uszkodzenie mechaniczne, zarysowania z naruszeniem struktury materiału tworzywa. Fotel pasażera - zabrudzony. Wykładzina bagażnika - zabrudzona, pęknięcia. Wnętrze bagażnika - zarysowania. Osłona pokrywy bagażnika - zarysowania. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu

- Dotykowy ekran
- Dywaniki gumowe
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Roleta bagażnika
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Złącze Aux-in

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Nexen	186/60R15	33%
PP lato	Nexen	186/60R15	33%
TL lato	Firestone	186/60R15	66%
TP lato	Firestone	186/60R15	66%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 163 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 16 września 2020

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139

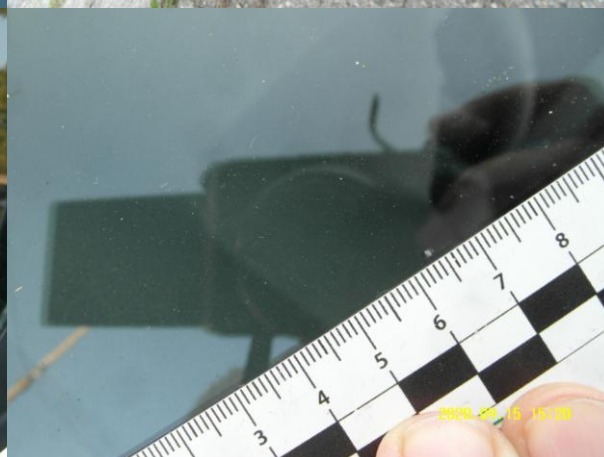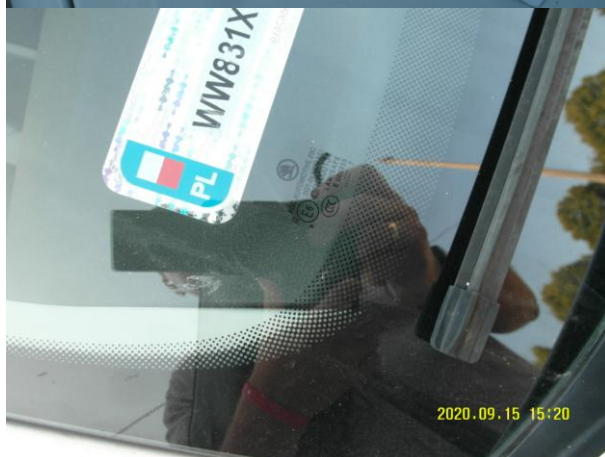


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139

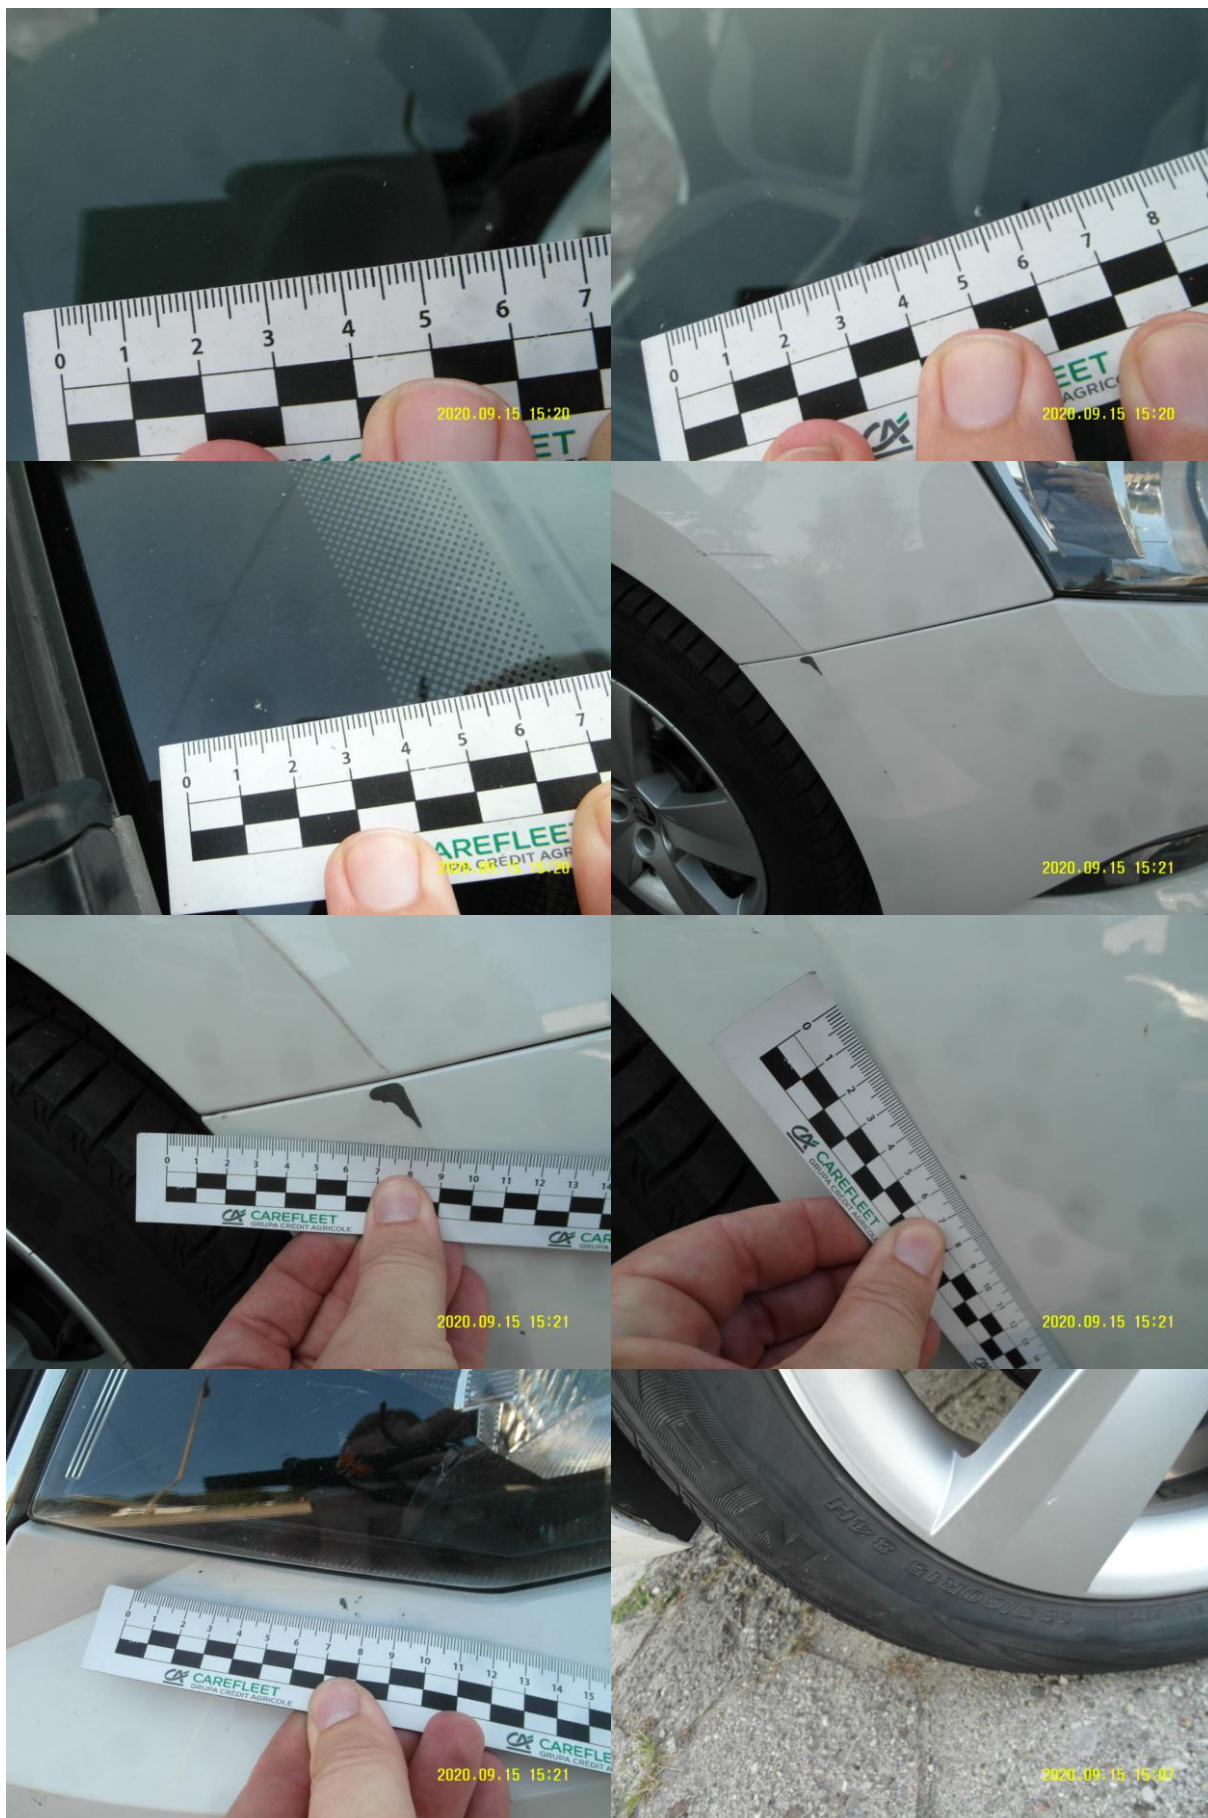

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139

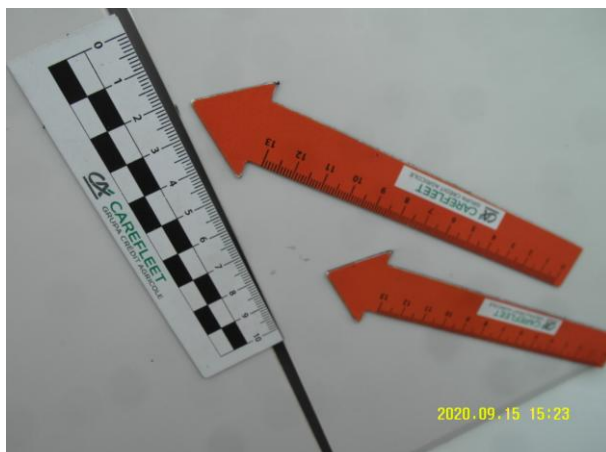

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139

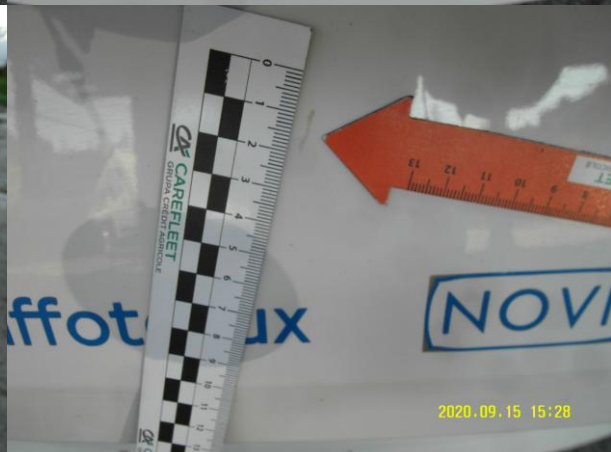



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139

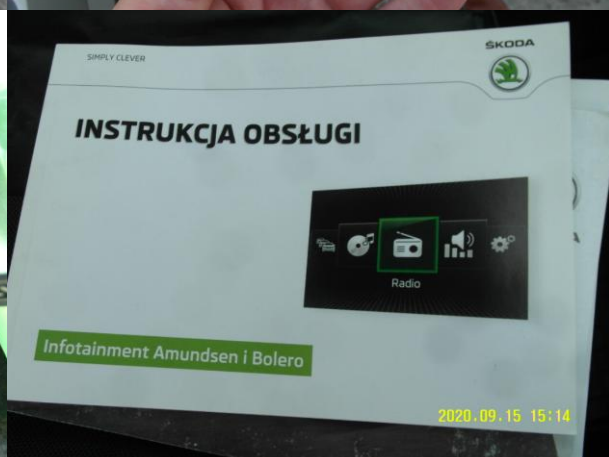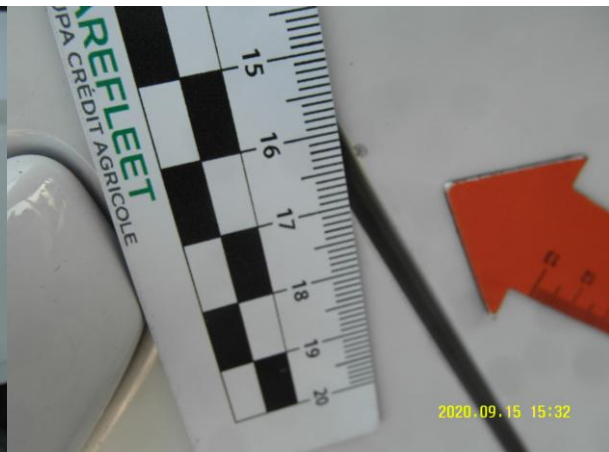

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009139

