

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202211151
Data badania – 01 grudnia 2022r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW2AJ59

Marka pojazdu: PEUGEOT
Model: 308 SW 1.5 BLUEHDI ACTIVE S&S
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 161058
Nr fabryczny (VIN): VF3LCYHZPJS354894
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1900
Masa własna (kg): 1295
Ładowność (kg): 605
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1499
Moc [kW]: 96.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 05.10.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 4433557
2. Data następnego badania technicznego: 05.10.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 5: 31672km, 61747km, 90361km, 119990km, 149705km z dnia 17/08/2022

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara.
Zderzak przód: Urwanie zaczepu / Mocowanie / Zarysowania / Odpryski
Felga LP: Zarysowania
Drzwi LP: rama: Zarysowania
Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania
Pokrywa tylna: Zarysowanie
Zderzak tył: Zarysowania
Felga PT: Zarysowania
Drzwi PT: rama: Zarysowania
Słupek PP: odpryski lakieru, złuszczenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μ m, drzwi PP - 120 μ m, drzwi TP -150 μ m, poszycie TP - 190 μ m, poszycie TL - 150 μ m, drzwi TL - 130 μ m, drzwi PL - 100 μ m, dach - 100 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Tunel środkowy: Zarysowania
Podsufitka lewa: Zarysowania / Zabrudzenia
Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia
Fotel LP: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi LT: Zabrudzenia
Wykładzina LT: Zabrudzenia
Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia
Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania / Zabrudzenia
Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia
Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia
Fotel PP: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia
Podsufitka prawa: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS
AFU - system wspomagania hamowania
Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
ASR - system kontroli trakcji
Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki)
Domykanie okien przy zamykaniu samochodu
Dźwignia hamulca ręcznego wykończona skórą
Elektryczne podnoszenie szyb, przód

Elektryczne szyby - tył
 ESP - system stabilizacji toru jazdy
 Felgi aluminiowe 16 Quartz z ogumieniem 205/55
 Fotele przednie z manualną regulacją podparcia lędźwiowego
 Fotele przednie z regulacją wzdłużną, pochylenia oparc, wysokości
 Funkcja oświetlenia Follow Me Home
 Gniazdo 12V
 Hill Assist
 Kierownica 3-ramienna skórzana
 Kieszenie w oparciach foteli przednich
 Klamki i lusterka w kolorze nadwozia
 Klamki wewnętrzne satynowe
 Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
 Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
 Koło zapasowe dojazdowe
 Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
 Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci
 Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń
 Multimedialny Ekran Dotykowy (9,7 cala, radio, 6 głośn., USB, ster. z kier., Streaming Audio)
 Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
 Podłokietnik centralny z przodu + schowek
 REF - system rozdziału sił hamowania
 Roleta bagażnika
 Składanie oparcia tylnej kanapy z bagażnika
 Szyba przednia akustyczna
 Światła do jazdy dziennej LED
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat
 Tylne oparcie składane, dzielone
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, pakiet
 Światła przeciwmgielne
 Lakier metalizowany

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Goodyear , Efficientgrip	205/55R16	75%
PP - lato	Goodyear , Efficientgrip	205/55R16	75%
TL - lato	Goodyear , Efficientgrip	205/55R16	75%
TP - lato	Goodyear , Efficientgrip	205/55R16	75%
Dojazdowe	Uniroyal, UST17	T125/85R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 179 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 01 grudnia 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151

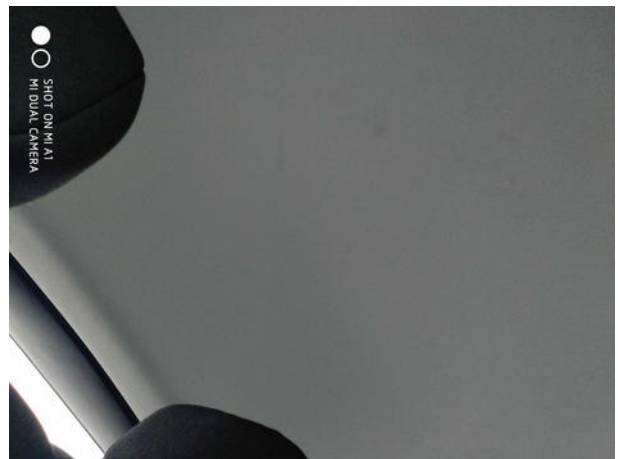


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151

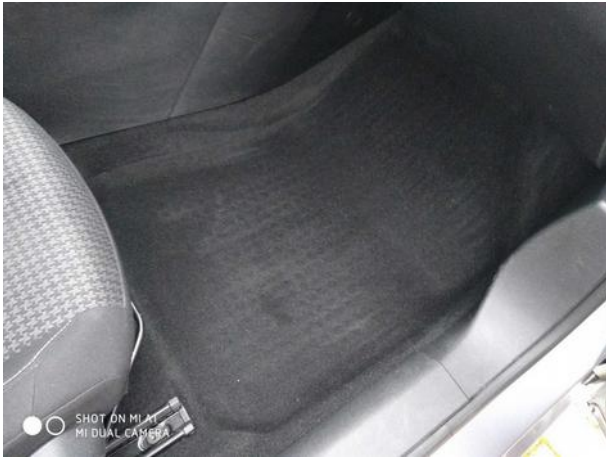

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211151

