

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202211072
Data badania – 25 listopada 2022r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX3560A

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: CADDY 2.0 TDI FURGON
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon
Rodzaj pojazdu: ciężarowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 2
Wskazania licznika [km]: 120224
Nr fabryczny (VIN): WV1ZZZ2KZJX082663
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2127
Masa własna (kg): 1402
Ładowność (kg): 725
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 55.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 18.10.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 4607568
2. Data następnego badania technicznego: 15.10.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Felga LT: Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Felga PT: Odpryski

Próg prawy: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Drzwi PL: Odpryski, korozja

Dach: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 μm , błotnik PP - 130 μm , drzwi PP - 230 μm , drzwi TP - 140 μm , poszycie TP - 170 μm , pokrywa T - 200 μm , poszycie TL - 150 μm , drzwi PL - 130 μm , błotnik PL - 140 μm , dach - 150 μm ,

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka pokrywy bagażnika: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)

Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie

ESP (elektryczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, EDS, ASR, MSR i asystentem siły hamowania)

Felgi stalowe 15 cali z oponami 195/65R15

Immobiliser

Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach

Kłapa tylna w pełni blaszana

Konsola środkowa pomiędzy siedzeniem kierowcy i pasażera z 4 uchwytami na napoje

Lakier podstawowy, uni

Listwy ochronne boczne

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Osłona chłodnicy z chromowaną listwą ozdobną

Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną dywanową

Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne i kurtynowe (4 sztuki)

Progresywne wspomaganie kierownicy Servotronic

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera

System automatycznego hamowania po kolizji

Szyby termoizolacyjne

Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

Ściana działowa pełna

Światła do jazdy dziennej

Uchwyty do mocowania ładunku
Wyłożenie ścian bocznych i sufitu w przedziale ładunkowym: płyta lakierowana
Zamek centralny sterowany pilotem
Czujniki parkowania w tylnym zderzaku
Klimatyzacja manualna (zaw. zamykany schowek w desce rozdzielczej, podświetlony i chłodzony)
Koło zapasowe pełnowymiarowe

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Hankook, Kinergy eco	195/65R15	50%
PP - lato	Hankook, Kinergy eco	195/65R15	55%
TL - lato	Hankook, Kinergy eco	195/65R15	50%
TP - lato	Hankook, Kinergy eco	195/65R15	50%
Zapaszowe - lato	Hankook, Kinergy eco	195/65R15	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.



Do oceny dołączono 211 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 25 listopada 2022

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072

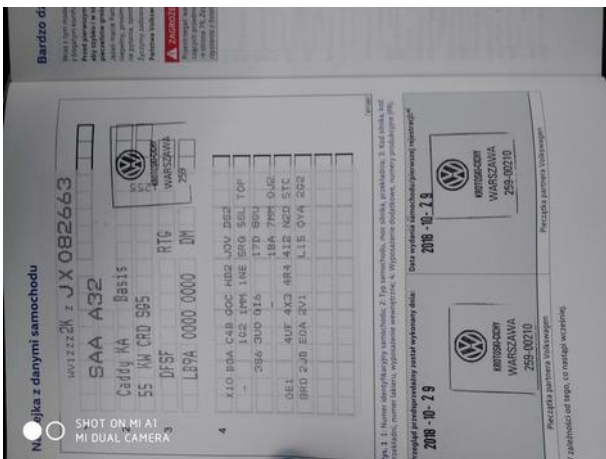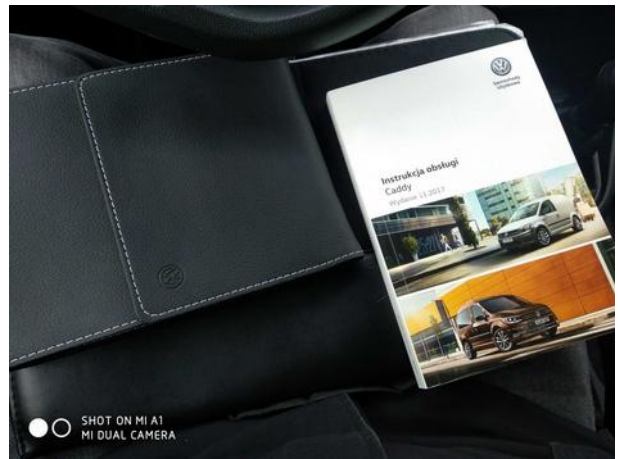

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072

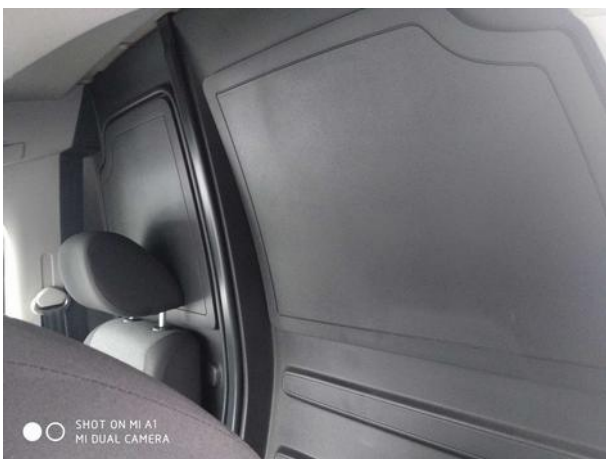

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072



Dokumentacija fotograficzna do opinii CFM202211072

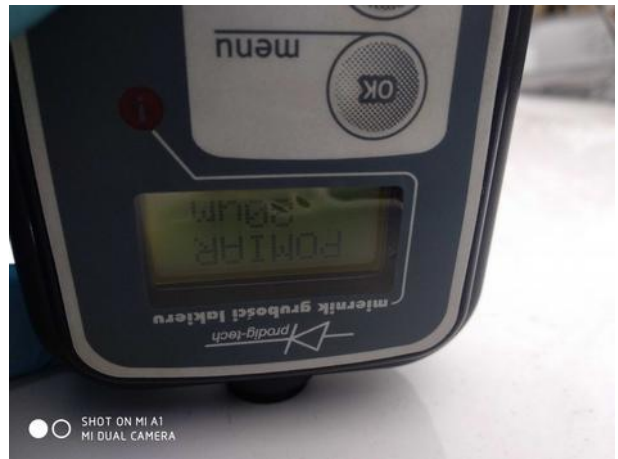

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072

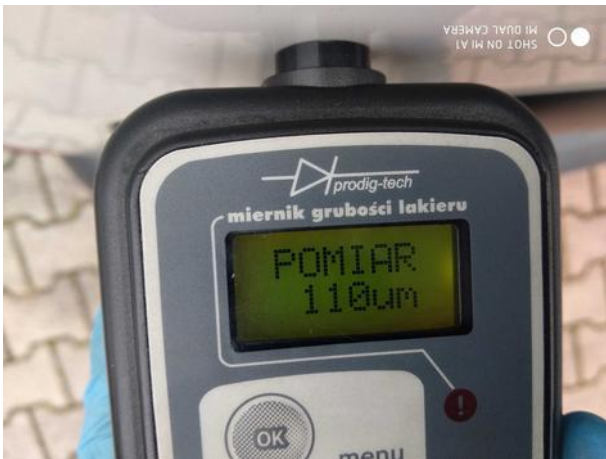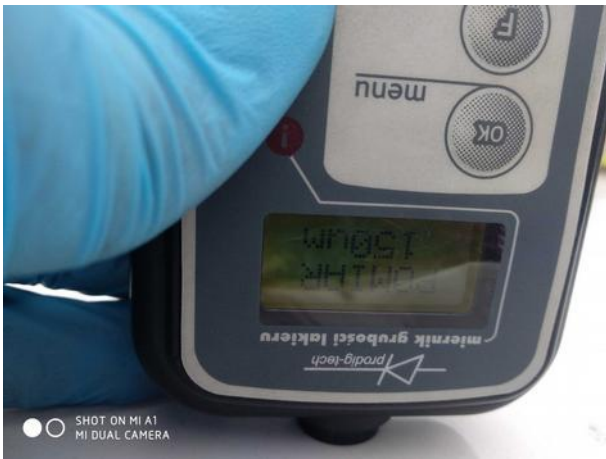

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202211072





