

**„Moto-Expert Marcin Stachurka”**  
Moto-Expert Marcin Stachurka  
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202303059**  
**Data badania – 09 marca 2023r.**  
**Rzeczoznawca - Marcin Stachurka**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW8FJ25

Marka pojazdu: DACIA  
Model: DUSTER 1.5 BLUE DCI ESSENTIAL  
Kolor: Szary

Oznaczenie: DACIA DUSTER 1.5 BLUE DCI ESSENTIAL 4WD  
Rodzaj nadwozia: SUV  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 88180  
Nr fabryczny (VIN): VF1HJD40763073647  
Rok produkcji: 2019  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.  
Masa całkowita (kg): 1933  
Masa własna (kg): 1455  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZS  
Układ/liczba cyl.: R-4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1461  
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 02.09.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany Carefleet S.A.  
na: Plac Orłat Lwowskich 1  
53-605 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: dr/bap 3807659z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 02.09.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego: 02.09.2024.  
2. Książka serwisowa z wpisami przy stanie drogomierza: 19607km, 26615km.

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia – szara z efektem metalicznym. Zderzak przedni – drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – rozdarte wygłuszenie, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – zagięcie o średnicy ok 15mm z zarysowaniem, ubytek lakieru na odcinku ok 10mm, drobne zarysowania. Zderzak tylny – drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – zagięcie na odcinku ok 25mm, odpryski lakieru z ogniskami korozji, ubytek lakieru po stronie lewej na odcinku ok 50mm, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – ubytek lakieru na odcinku ok 10mm, zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – ubytek lakieru na odcinku ok 7mm, drobne zarysowania. Słupki lewy B - zagięcia z zarysowaniami na odcinkach ok 10mm, 6mm, zagięcie o średnicy ok 20mm, Drzwi lewe przednie – zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania. Powiększona grubość powłoki lakierowej pokrywy komory silnika: do 195um. Zmierzona grubość powłoki lakierowej pozostałych zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 177um.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Deska rozdzielcza - głębokie zarysowanie. Poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Tapicerka siedziska fotela kierowcy - wypalone otwory. Uszkodzona obudowa drążka zmiany biegów. Tapicerka drzwi prawych tylnych - głębokie zarysowania. Tapicerka drzwi lewych tylnych - głębokie zarysowania. Tapicerka drzwi tyłu nadwozia - głębokie zarysowania. Połamana nakładka tylnego progu załadunkowego.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Limiter prędkości.  
Szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie.

### **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Hak
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Lakier metalik

- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Kormoran Allseason Suv	215/65R16	75%
Prawy przód	Kormoran Allseason Suv	215/65R16	75%
Lewy tył	Kormoran Allseason Suv	215/65R16	65%
Prawy tył	Kormoran Allseason Suv	215/65R16	65%
Zapas	Bridgestone Turanza T005	215/65R16	50%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 89 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**



Rzeczoznawca , data: 11 marca 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303059

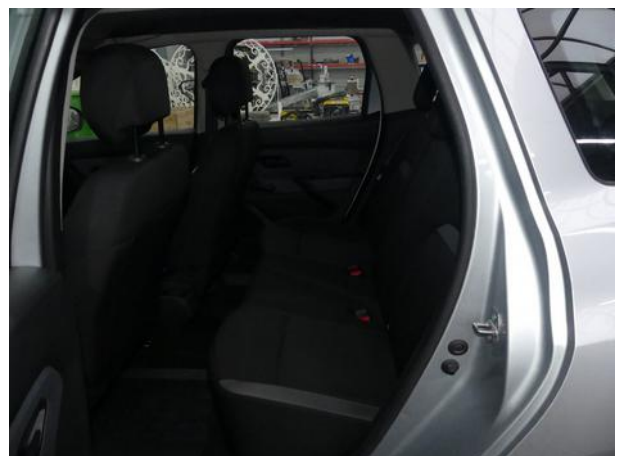

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303059

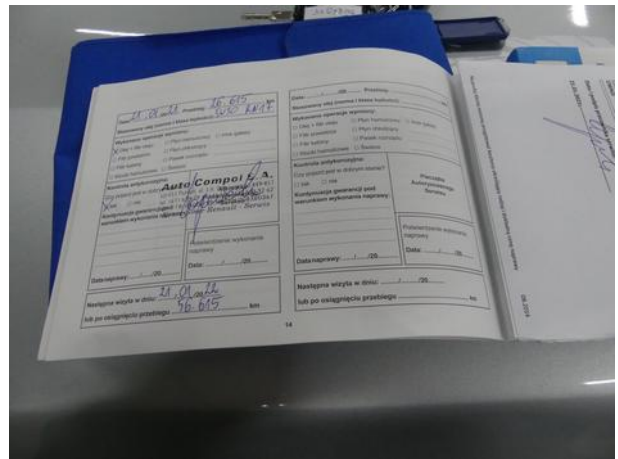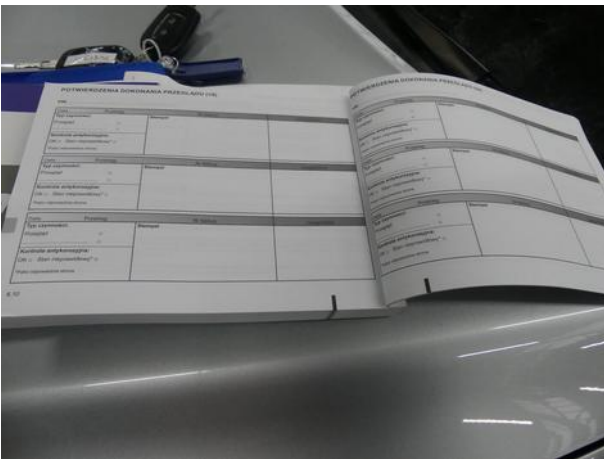

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303059









