

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202212244

Data badania – 02 stycznia 2023r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW174XU

Marka pojazdu: FORD

Model: TRANSIT COURIER 1.5 TDCI TREND

Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Furgon

Rodzaj pojazdu: Ciężarowy

Liczba drzwi: 4

Liczba miejsc: 2

Wskazania licznika [km]: 263211

Nr fabryczny (VIN): WF0WXXTACWHM09174

Rok produkcji: 2017

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1795

Masa własna (kg): 1227

Ładowność (kg): 568

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1499

Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 26.04.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN1770413
2. Data następnego badania technicznego: 25.04.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
- 5.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Odpryski / Zarysowania

Zderzak tył: Odpryski / Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PP: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 160 μm , błotnik PP - 150 μm , drzwi PP - 160 μm , drzwi TP - 160 μm , poszycie TP - 160 μm , pokrywa T - 190 μm , poszycie TL - 170 μm , drzwi PL - 440 μm , błotnik PL - 170 μm , dach - 150 μm , próg P - 130 μm , próg L - 110 μm

Wymiary przestrzeni ładunkowej: (1620 mm długość; wysokość 1244 mm; szerokość 1488 mm)

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zarysowania / Zabrudzenia

Fotel LP: Przetarcia / Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania / Otwory / Pęknięcia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszkłone

Drzwi tylne 180 st., nieprzeszkłone

EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym

ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy

Felgi stalowe 15 z ogumieniem

Gniazdo 12V

HSA - system wspomagania ruszania pod górę

Immobilizer PATS

Klimatyzacja manualna

Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia

Koło zapasowe pełnowymiarowe

Komputer pokładowy

Listwy boczne
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
Obrotomierz
Poduszka powietrzna kierowcy
Przegroda składana, z kraty
Radio MyConnection AM/FM, Bluetooth, USB, iPod, 2 głośniki
ROM - system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu
Schowek pod fotelem pasażera
Schowki w przednich drzwiach
System wspomagania ruszania pod górę (HSA)
Szyby przednie sterowane elektrycznie, z impulsowym otwieraniem szyby kierowcy
Szyby przyciemniane
Światła przeciwmgielne
Trzecie światło stop
Uchwyty do mocowania ładunku
Uchwyty na kubki z przodu
Wspomaganie układu kierowniczego
Zamek centralny z pilotem
Alarm obwodowy
Chłapacze przednie
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
Poduszka powietrzna pasażera

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

| Opona | Producent | Rozmiar | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|----------|-----------|-----------|------------------------------|
| PL lato | KORMORAN | 195/60R15 | 45% |
| PP lato | KORMORAN | 195/60R15 | 45% |
| TL lato | KORMORAN | 195/60R15 | 30% |
| TP lato | KORMORAN | 195/60R15 | 30% |
| zapasowe | KORMORAN | 195/60R15 | 20% |


Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 75 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 02 stycznia 2023



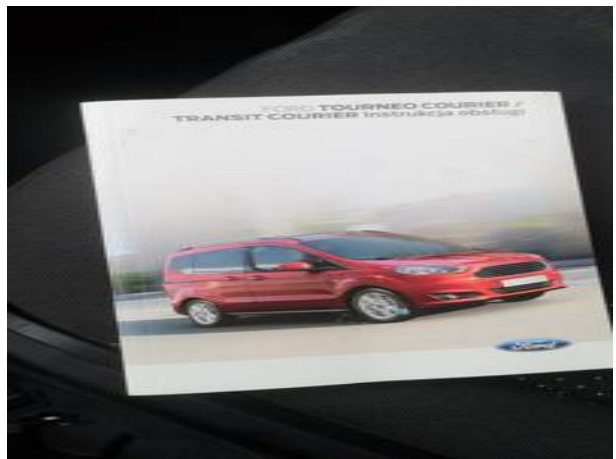

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202212244



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202212244



