

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202301163
Data badania – 03 lutego 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: PO4LE85

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA V 1.6 CDTI ENJOY S&S KOM
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 165441
Nr fabryczny (VIN): W0VBD8EF9K8003787
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1930
Masa własna (kg): 1369
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 81.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 17.06.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP2662562
2. Data następnego badania technicznego: 15.06.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 5: 29895 km, 60238 km, 91458 km, 123242 km, 152300 km dnia 27-09-2022

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga PL – Zdeformowanie / Wgniecenie. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna
Zderzak przód: Urwanie zaczepu / Mocowanie / Zarysowania
Pokrywa przednia: Odpryski
Reflektor lewy: Zarysowania
Drzwi LP: poszycie: Odpryski / Zarysowania
Drzwi LP: rama: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania
Rama dachu lewa: Odpryski
Dach: Odpryski
Drzwi LT: poszycie: Odpryski / Zarysowania
Drzwi LT: rama: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania
Drzwi PT: poszycie: Odpryski / Zarysowania
Drzwi PT: rama: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi PP: poszycie: Odpryski / Zarysowania
Drzwi PP: rama: Zdeformowanie / Wgniecenie
Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania
Błotnik PP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 280 μm , błotnik PP - 150 μm , drzwi PP - 90 μm , drzwi TP - 100 μm , poszycie TP - 110 μm , pokrywa T - 120 μm , poszycie TL - 200 μm , drzwi TL - 90 μm , drzwi PL - 80 μm , błotnik PL - 90 μm , dach - 90 μm ,

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka lewa: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania / Zabrudzenia
Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia
Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania / Zabrudzenia
Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia
Listwa progu PT: Zarysowania
Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia
Fotel PP: Zabrudzenia
Słupki B prawy: Przetarcia
Tapicerka drzwi PP: Zarysowania
Słupki A prawy: Zarysowania
Uszczelka bagażnika : Rozerwana

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy
Elektryczne szyby przednie
Elektryczne szyby, tył
Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa
ESP + TCS
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Kierownica skórzana
Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
Komputer pokładowy
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń
Przyciski sterowania na kierownicy
Relingi dachowe, czarne
Spojler tylny
System monitorujący ciśnienie w oponach
System multimedialny R4.0 IntellLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali)
Światła do jazdy dziennej LED
Tapicerka materiałowa czarna
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
Alarm
Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem
Koło zapasowe dojazdowe
Lakier metalik
Pakiet Enjoy Biznes
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności
Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
Pakiet Dobrej Widoczności
Pakiet Oświetlenie Wnętrza
Światła przeciwmgielne z przodu

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Barum	205/55R16	55%
PP zima	Barum	205/55R16	55%
TL zima	Barum	205/55R16	15%
TP zima	Barum	205/55R16	15%
dojazdowe	Continental	T115/70R6	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 273 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzecznik, data: 03 lutego 2023

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163

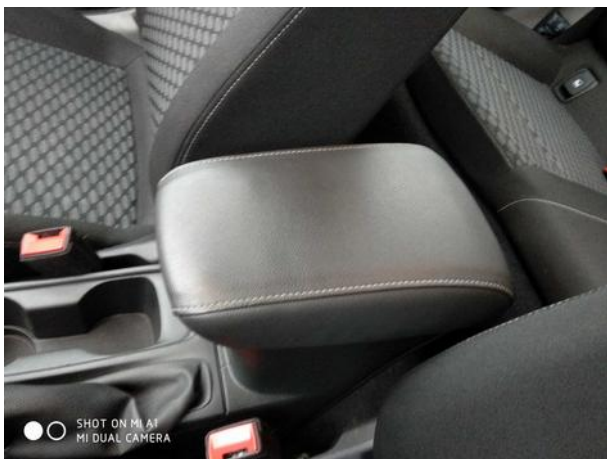

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163

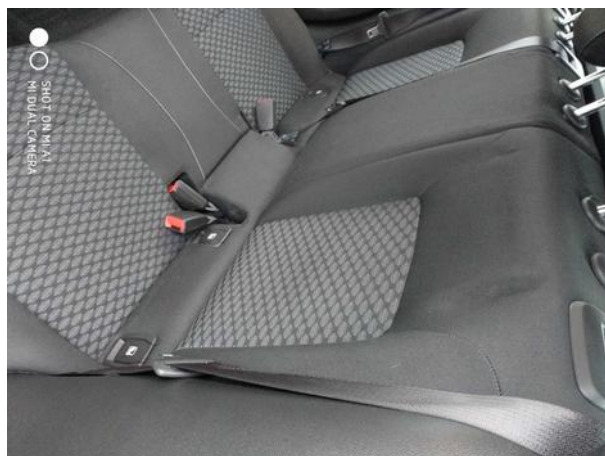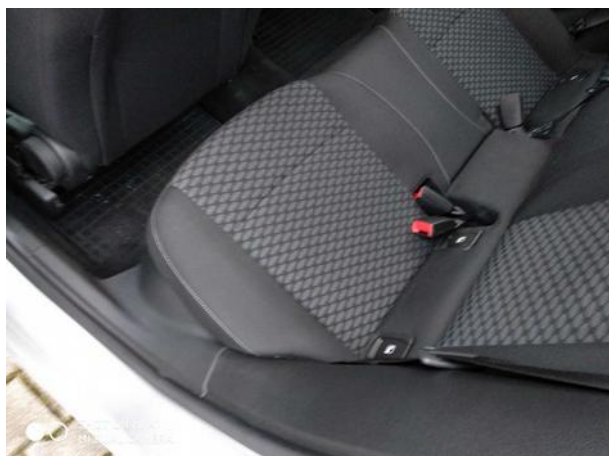



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163

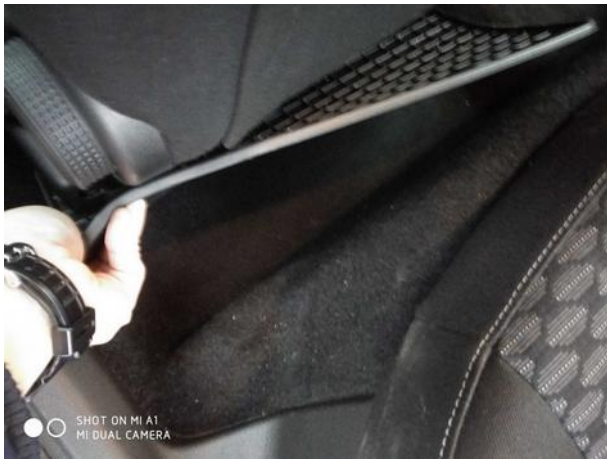

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163

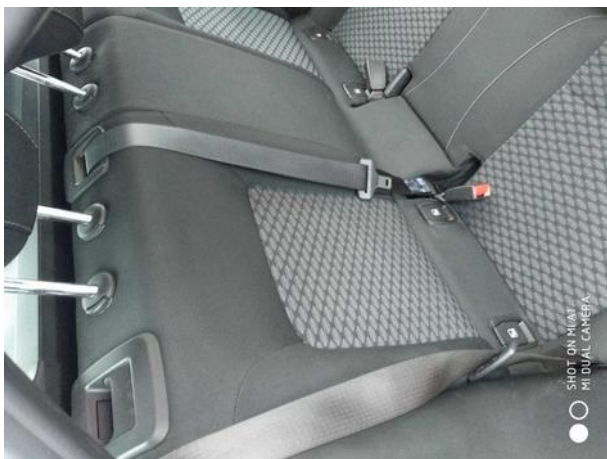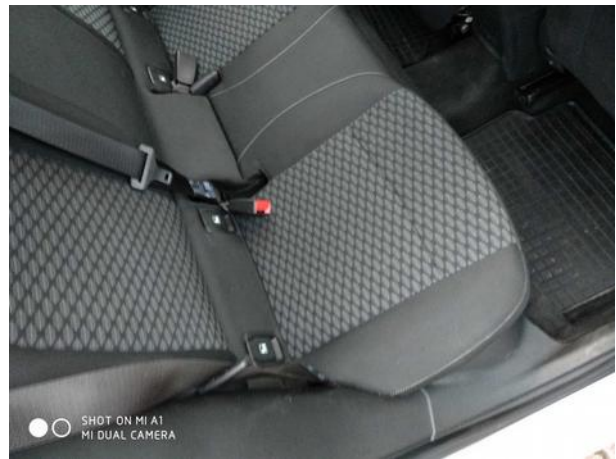

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163



A photograph of two car keys lying on a dark, textured surface. The top key has a black plastic head and a silver metal blade. It is attached to a white, oval-shaped tag with a yellow border and the number '180' in black. The bottom key also has a black plastic head and a silver metal blade. It is attached to a white, rectangular tag with a barcode and the text 'MI DUAL CAMERA' below it. In the bottom left corner, there is a small white circle and the text 'SHOT ON MI A1 MI DUAL CAMERA'.



SHOT ON MI MI 100UL CAMERA

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

3

Międzynarodowy
certyfikat
gwarancyjny

Pierwszy Właściciel

Model pojazdu

ASTRA V EN3

Numer identyfikacyjny pojazdu

NRUBDEFFGK800334

Nazwisko / numer Klienta

CARELETS S.A

Numer rejestracyjny

PO4 LER8

Miejscowość, data wydania pojazdu

75 06 2019

Data pierwszej rejestracji

15.06.2019

ul. Czajkowskiego 10A, 01-651 Warszawa
(Miasto Warszawa, Kraj Polska)
15.06.2019

Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy Opel Poland Sp. z o.o. oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest obowiązkowe, a Kupujący przysługujące prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług Owingo Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanych w Autoryzowanym Serwisu marki Opel wskazanym w Warunkach gwarancji w punkcie 5 Załączę geograficzny zawierający Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, z whichever od tego, co nastąpi wcześniej.

Rzeczpospolite obowiązuje gwarancji.

Drugi Właściciel

Nazwisko / numer Klienta

Numer rejestracyjny

Trzeci Właściciel

Nazwisko / numer Klienta

Numer rejestracyjny

Czwarty Właściciel

Nazwisko / numer Klienta

Numer rejestracyjny


[illegible][illegible][illegible][illegible]

Dodatkowa wymiana oleju silnikowego i filtra oleju	
Data <u>14.02.2017</u> km <u>76629</u>	Data <u>01.03.17</u> km <u>16000</u>
Olej silnikowy Klasa dexos1 ☐ dexos2 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Olej silnikowy Klasa dexos1 ☐ dexos2 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Lepkość: <u>0</u> W- <u>12</u>	Lepkość: <u>0</u> W- <u>10</u>
☐ Oczyszczenie lub wymiana filtra paliwa dla silników wyposażonych w filtr	☐ Oczyszczenie lub wymiana filtra paliwa dla silników wyposażonych w filtr
	
Data _____ km _____	Data _____ km _____
Olej silnikowy Klasa dexos1 ☐ dexos2 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Olej silnikowy Klasa dexos1 ☐ dexos2 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Lepkość: _____ W-_____	Lepkość: _____ W-_____
☐ Oczyszczenie lub wymiana filtra paliwa dla silników wyposażonych w filtr	☐ Oczyszczenie lub wymiana filtra paliwa dla silników wyposażonych w filtr
Podpis i pieczęć autorizowanego serwisu	Podpis i pieczęć autorizowanego serwisu

M D M D M Y
I V I N N L O H S

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163



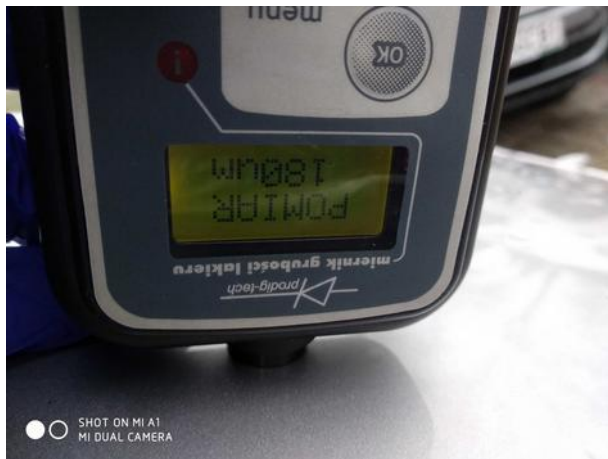


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163

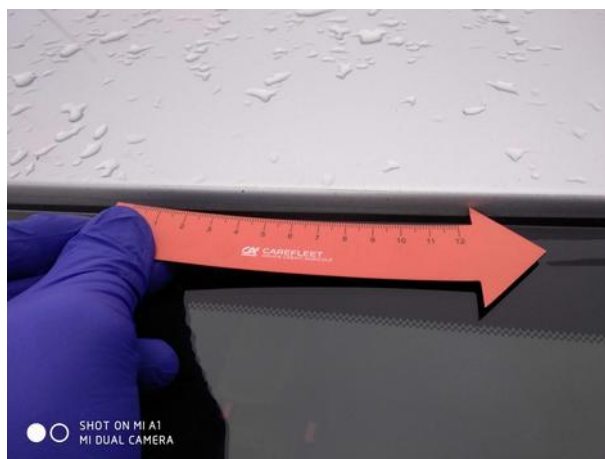

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163

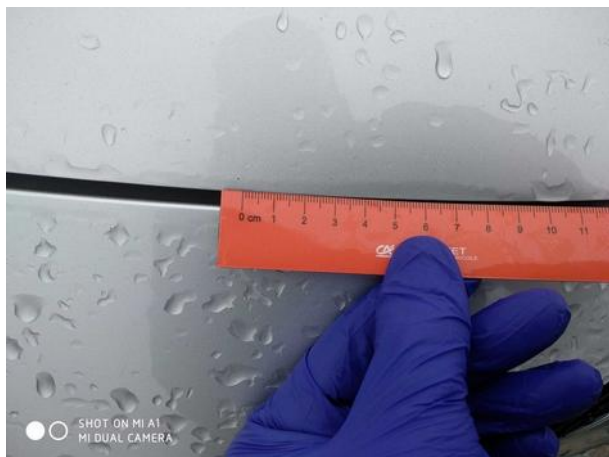

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163

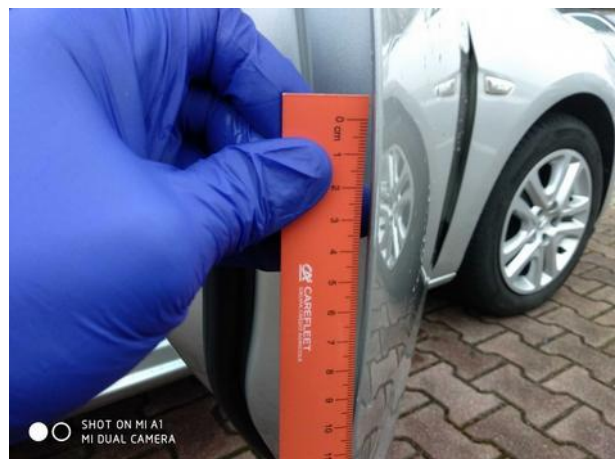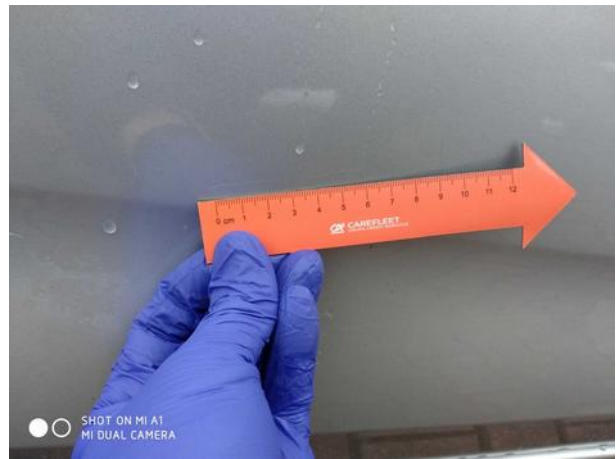

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163

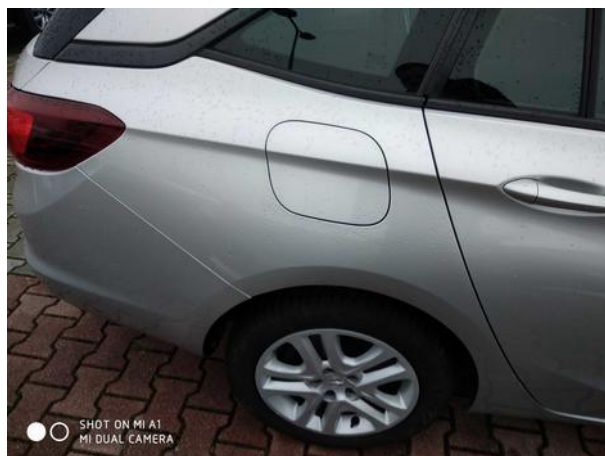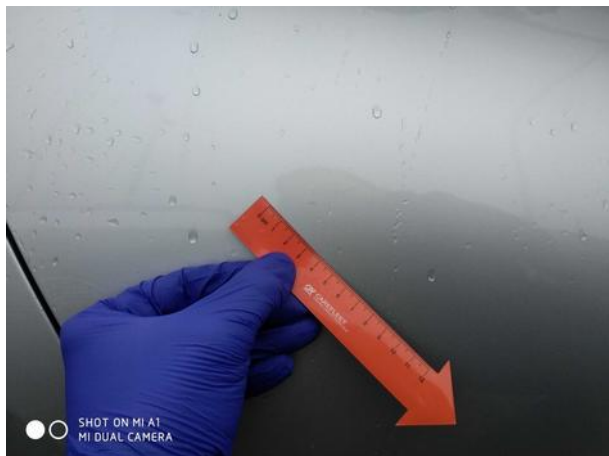


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163

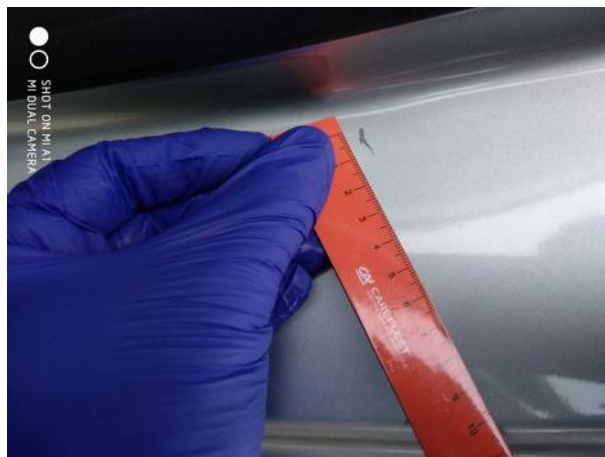





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163

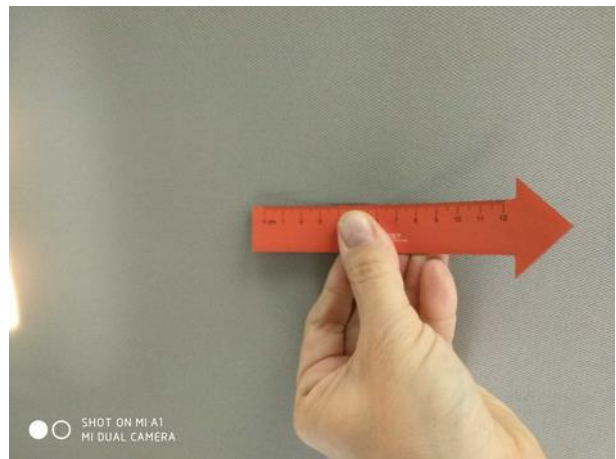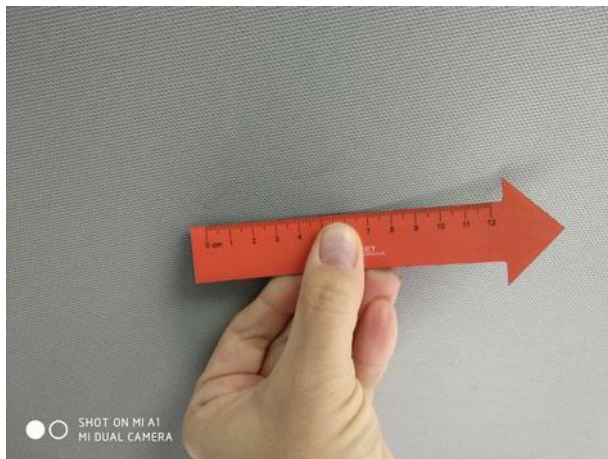

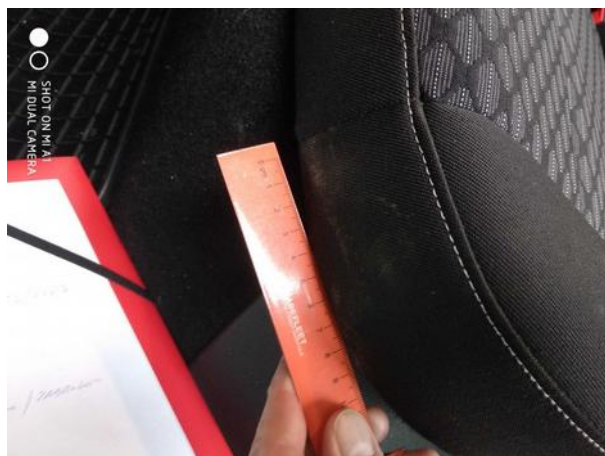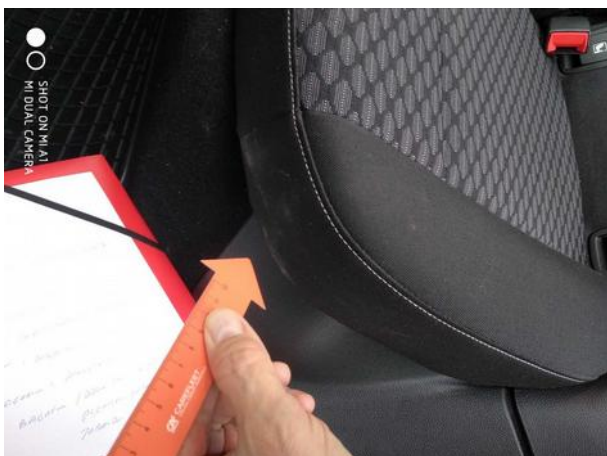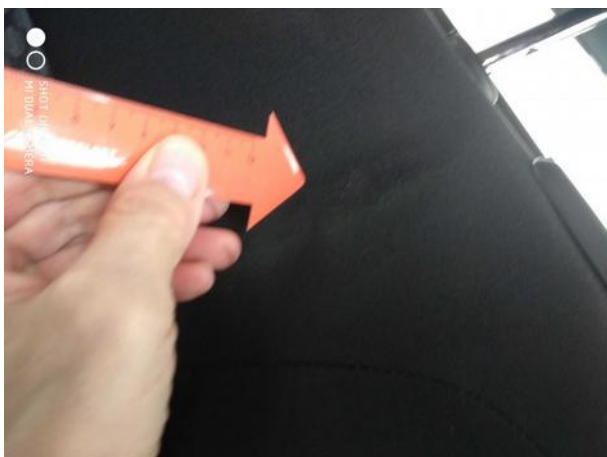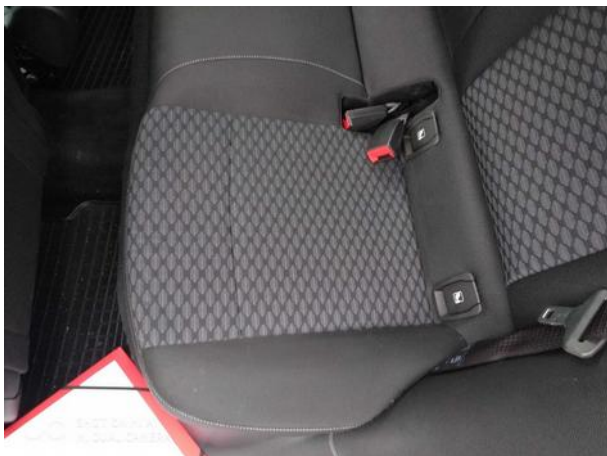

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301163



