

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202301088
Data badania – 19 stycznia 2023r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW7V510

Marka pojazdu: SKODA
Model: FABIA 1.0 TSI AMBITION
Kolor: granatowy

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 200747
Nr fabryczny (VIN): TMBJP6NJ9JZ194786
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1589
Masa własna (kg): 1096
Ładowność (kg): 493
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 999
Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 11.07.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 3110187
2. Data następnego badania technicznego: 09.07.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia granatowa.

Atrapa przednia: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Reflektor przeciwmgłowy lewy: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Drzwi LP: rama: Zarysowania

Próg lewy: Zarysowania

Rama dachu lewa: Odpryski

Dach: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Felga LT: Zarysowania

Pokrywa tylna: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Rama dachu prawa: Odpryski

Próg prawy: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski

Błotnik PP: Odpryski

Felga PP: Zarysowania

Reflektor prawy: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 101 μ m, błotnik PP - 87 μ m, drzwi PP - 98 μ m, drzwi TP - 88 μ m, poszycie TP - 102 μ m, pokrywa T - 98 μ m, poszycie TL - 101 μ m, drzwi TL - 99 μ m, drzwi PL - 98 μ m, błotnik PL - 92 μ m, dach - 96 μ m, próg L - 72 μ m, próg P - 76 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Uszkodzenie schowka / Zarysowania

Tunel środkowy: Zarysowania

Kierownica: Przetarcia

Podsufitka lewa: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia

Wykładzina LP: Zabrudzenia

Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne / Przetarcia / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Wykładzina LT: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia
Pas bezpieczeństwa Tp: Brudny

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 2 siatki na bokach oparcí foteli przednich

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
ACS - system pokolizyjny
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
Chromowane ramki bocznych nawiewów powietrza
Chromowany przycisk dźwigni hamulca ręcznego oraz elementy kontrolne nawiewów powietrza
EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
El. podnoszenie szyb, przód
ESP - system stabilizacji toru jazdy
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
Gniazdo 12V w bagażniku
Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika
HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
Immobilizer
Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami
Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klamki wewnętrzne chromowane
Klimatyzacja manualna
Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie
Komputer pokładowy
Lakier uni
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
Lusterka i klamki w kolorze nadwozia
MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
Ogranicznik prędkości
Osłona chłodnicy (grill) w kolorze czarnym
Oświetlenie bagażnika
Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
Panel instrumentów – Ambition/Style (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer)
Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód
Podpowieź zmiany biegu
Przegroda wnęki nadkola – z prawej i lewej strony
Przyciemniane szyby
Radio Swing z ekranem dotykowym 5 cali/SD/USB/AUX/RDS FM
Roleta przestrzeni bagażowej
Schowek na okulary
Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, z miejscem na butelkę 1l
Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem)
Schowki w drzwiach - przód
System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne
Tapicerka materiałowa

TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
Tylne kanapy składane i dzielone
Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych
Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich
Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
Wspomaganie układu kierowniczego
Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy
Wycieraczka szyby tylnej
Wykończenie wnętrza - Ambition
Wykończenie wnętrza - Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej
Wyłącznik poduszki powietrznej
XDS - system wspomaganie pokonywania zakrętów
Zagłówki z regulacją wysokości
Zamek centralny z pilotem
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
Felgi aluminiowe 15 MATO z ogumieniem
Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Firestone, Winterhawk4	185/60/R15 84T	40%
PP - zima	Firestone, Winterhawk4	185/60/R15 84T	45%
TL - zima	Fulda, Kristal montero 3	185/60/R15 84T	55%
TP - zima	Fulda, Kristal montero 3	185/60/R15 84T	60%
Zapaszowe - lato	Nexen, N blue hd	185/60/R15 84H	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 149 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 19 stycznia 2023

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301088




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301088




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301088

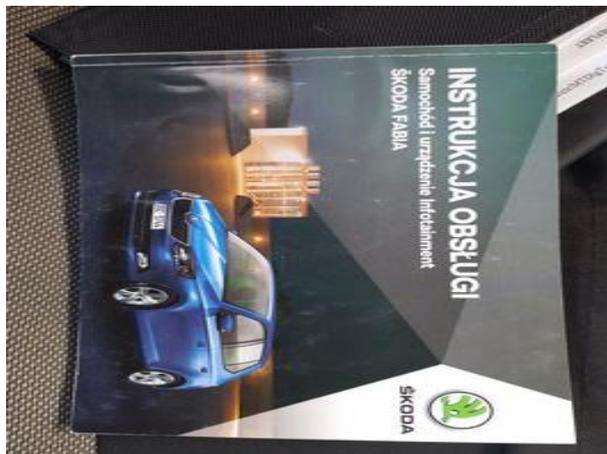

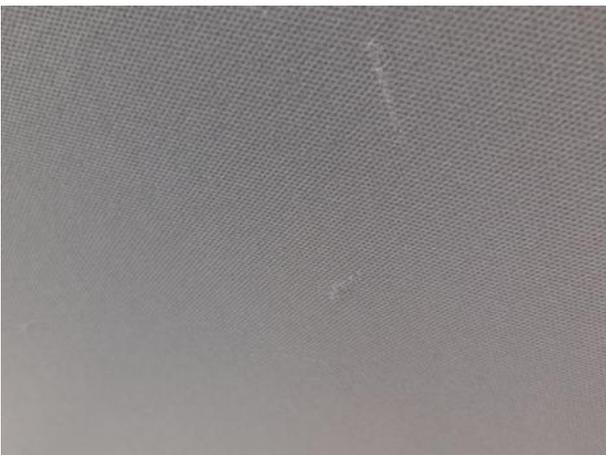


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301088

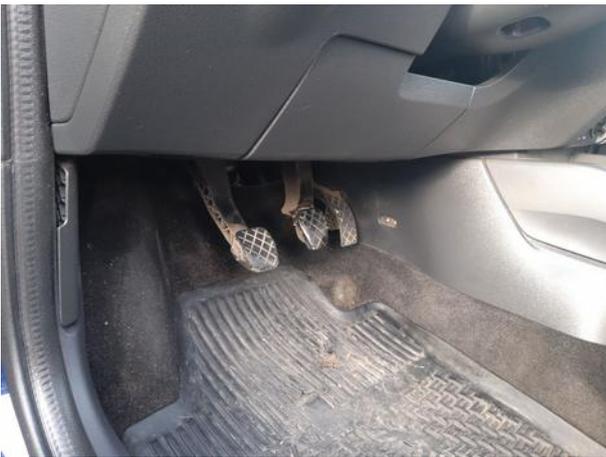










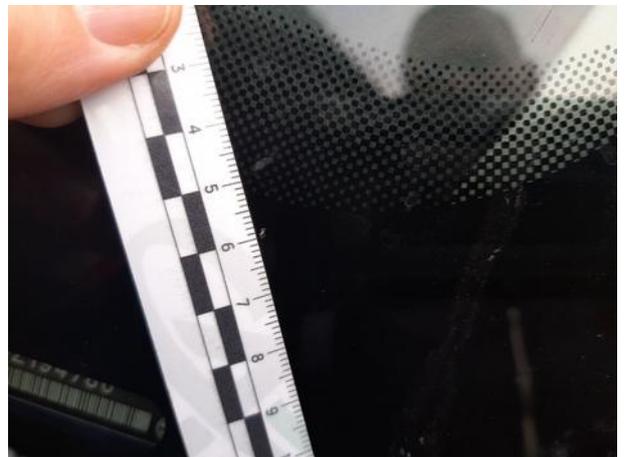


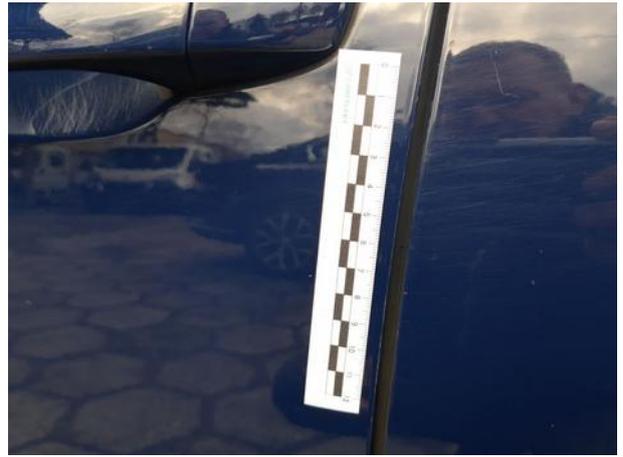

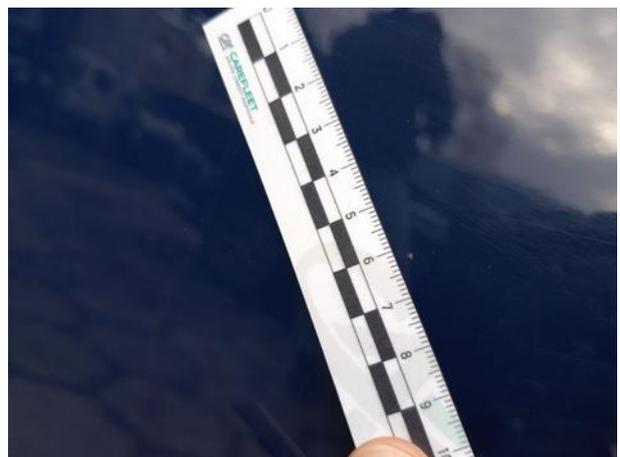



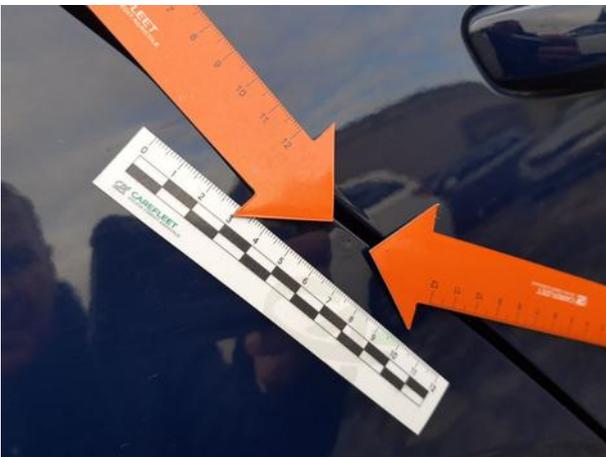

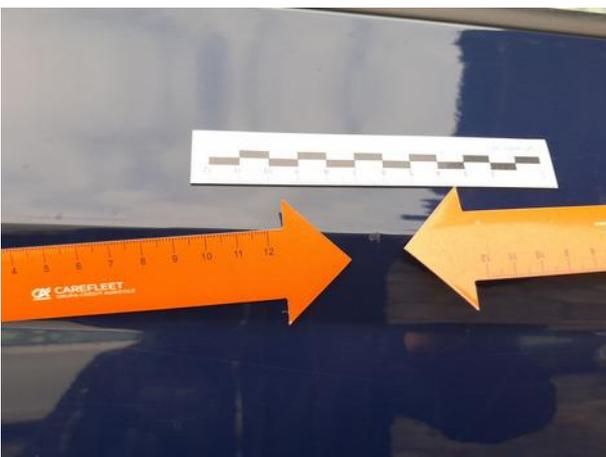




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301088



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301088

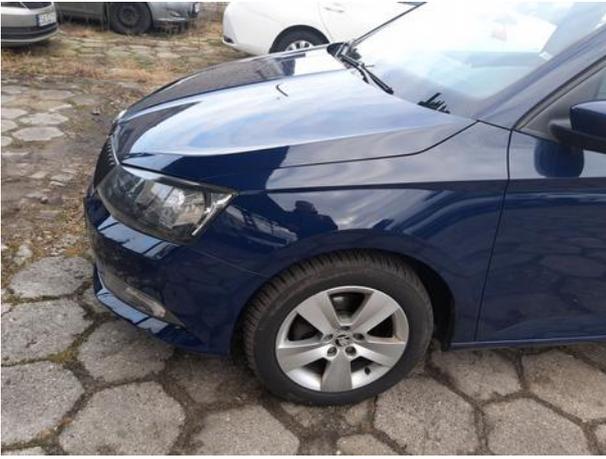

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301088



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301088

