

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202302038
Data badania – 07 lutego 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK630NY

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: ARTEON 1.5 TSI ACT EVO ELEGANC
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 60763
Nr fabryczny (VIN): WVGZZZ3HZKE005696
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2080
Masa własna (kg): 1512
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1498
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 07.11.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO4968579
2. Data następnego badania technicznego: 18.10.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara
Lampa LT: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 99 μm , błotnik PP - 97 μm , drzwi PP - 99 μm , drzwi TP - 111 μm , poszycie TP - 95 μm , pokrywa T - 119 μm , poszycie TL - 102 μm , drzwi TL - 104 μm , drzwi PL - 98 μm , błotnik PL - 94 μm , dach - 113 μm , próg P - 56 μm , próg L - 62 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia

Wykładzina LP: Zabrudzenia

Listwa progu LP: Zarysowania

Fotel LP: Zabrudzenia

Kanapa / fotel LT: Uszkodzenia mechaniczne

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Roleta / półka bagażnika: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Listwa progu PP: Zarysowania

Wytlumienie pokrywy silnika: Brak

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

Airbag kolan kierowcy

Car-Net: Security&Service Basic i Plus

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home

Dywaniki - wykładzina

Elementy chromowane we włączniku świateł, we wlotach powietrza i w klamkach

ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy

Felgi aluminiowe 18 Muscat z ogumieniem samouszczelniającym się 245/45 + śruby antykradzieżowe

Fotele przednie - podgrzewane

Fotele Top Comfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i kąta oparcia dla kierowcy

Gniazdo 12V w bagażniku, gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej

Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold

Immobilizer

Kierownica wielofunkcyjna w skórze z łopatkami do zmiany biegów

Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa

Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT

Lampy przednie ze światłami mijania, dziennymi i drogowymi LED z dynamiczną regulacją zasięgu
 Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu
 Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej i drzwiach Line Light Black
 Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
 Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane od kierowcy
 Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania
 Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
 Nakładki na pedały, aluminiowe
 Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
 Oświetlenie podłoża podczas wsiadania i wysiadania z samochodu
 Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
 Przedni podłokietnik ze schowkiem
 System Light Assist - automatyczne światła drogowe
 System Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju z rekuperacją energii podczas hamowania
 System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika
 System wykrywania zmęczenia kierowcy
 Tapicerka łączona Alcantara/Vienna
 Tempomat adaptacyjny - ACC (do 210 km/h) analizujący dane z systemu nawigacji
 Tylne oparcie składane, dzielone (z podłokietnikiem i otworem do przewożenia długich przedmiotów)
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
 Wspomaganie kierownicy, progresywne
 Wybór profilu jazdy
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 Zderzak z chromowanymi elementami, lusterka zewnętrzne chromowane i klamki lakierowane w kol. nadwoz
 Active Info Display - aktywny wyświetlacz wielofunkcyjny na tablicy zegarów
 Lakier metalik
 Pakiet Premium
 Active Lighting System - Reflektory LED High z Dynamic Light Assist
 System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka
 System nawigacji Discover Media ekranem (8) CD/MP3/WMA/AUX/iPod/iPhone/2xSD/8głośników
 System Park Assist - system automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego (tyłem i przodem)

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Pirelli,	245/45/R18	25%
PP zima	Pirelli,	245/45/R18	30%
TL zima	Michelin,	245/45/R18	10%
TP zima	Michelin,	245/45/R18	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 71 fotografii cyfrowych.


Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 07 lutego 2023


.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202302038



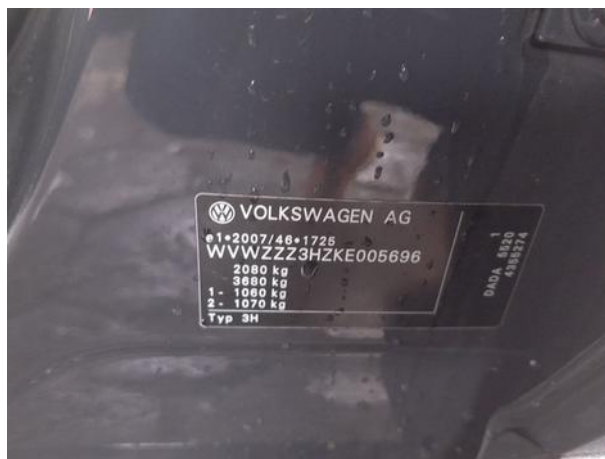

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202302038

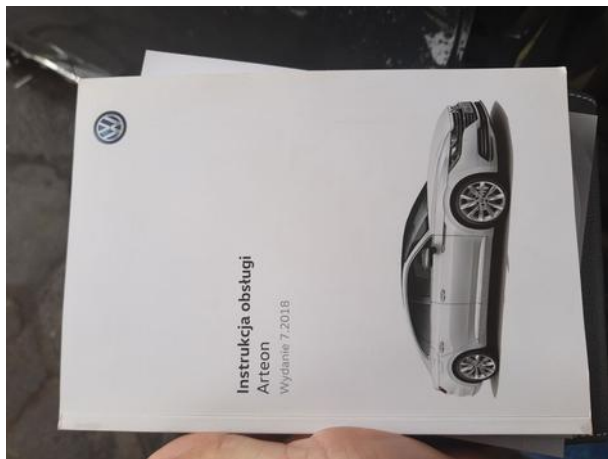

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202302038



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202302038



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202302038





