

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202303204
Data badania – 31 marca 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: PO4LN68

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: GOLF VII 1.6 TDI BMT COMFORTLI
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 228923
Nr fabryczny (VIN): WVVZZZAUZKP573832
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1970
Masa własna (kg): 1401
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 26.07.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP3319420
2. Data następnego badania technicznego: 20.07.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Felga PL – Odpryski, Felga PP – zarysowania, Felga TL – Odpryski. Skrzynia biegów - automatyczna (DSG) 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska

Komunikat awarii światła cofania

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski / Zarysowania

Szyba czołowa: Pęknięcie

Błotnik LP: Odpryski / Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Drzwi LP: rama: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Drzwi LT: rama: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: lampa lewa: Pęknięcie

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: lampa prawa: Pęknięcie

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Drzwi PT: rama: Zarysowania

Rama dachu prawa: Zarysowania

Próg prawy: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PP: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Drzwi PP: rama: Zarysowania

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania

Reflektor prawy: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 150 μm , błotnik PP - 120 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 180 μm , poszycie TP - 300 μm , pokrywa T - 110 μm , poszycie TL - 130 μm , drzwi TL - 110 μm , drzwi PL - 110 μm , błotnik PL - 130 μm , dach - 120 μm ,

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Otwory / Pęknięcia / Zarysowania

Słupki A lewy: Zabrudzenia

Podsufitka lewa: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia

Listwa progu LP: Zabrudzenia

Słupki B lewy: Zabrudzenia

Fotel LP: Zabrudzenia / Przetarcia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia / Zarysowania

Roleta / półka bagażnika: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zabrudzenia / Zarysowania
Listwa progu PT: Zabrudzenia
Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia
Fotel PP: Zabrudzenia
Listwa progu PP: Zabrudzenia
Słupek A prawy: Zabrudzenia
Podsufitka prawa: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

Airbag kolan kierowcy

Asystent podjazdu i zjazdu

Czujnik ciśnienia w oponach

El. podnoszenie szyb, przód i tył

Elementy dekoracyjne wnętrza - New Brushed Dark Metal

ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania

Felgi aluminiowe 16 Toronto z ogumieniem 205/55

Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowe

Gniazdo 12V w bagażniku

Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold

Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji

Immobilizer

Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze z funkcją zmiany biegów i dźwignia zm. biegów w skórze

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe

Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT

Konsola środkowa Polar Night Black

Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe)

Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia

Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne

Odblokowywanie oparcia kanapy tylnej z bagażnika

Podłoga w bagażniku, podwójna z dodatkowymi przegródkami z lewej i prawej strony

Przedni podłokietnik ze schowkiem

Relingi dachowe - czarne

Schówek w konsoli dachowej - podwójny, zamykany

System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania

System Start/Stop

System wykrywania zmęczenia kierowcy

Światła do jazdy dziennej LED

Tapicerka materiałowa Zoom/Merlin

Tempomat z automat.regul.odległości -ACC(do210km/h) i Front Assist (z funkcją awaryjnego hamowania)

Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika

Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył

Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

Zamek centralny z pilotem

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

Klimatyzacja automatyczna Climatronic

Lakier metalik

Lampy LED MID z funkcją statycznego doświetlania zakrętów i automatyczną regulacją zasięgu

Pakiet business

Alarm z niezależnym zasilaniem

Pakiet Czujnik deszczu

Radio CD/MP3/WMA Composition Media z 8 calowym ekranem + 8 głośniki/SD/Bluetooth/USB

System Park Pilot

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Barum	205/55R16	15%
PP zima	Barum	205/55R16	15%
TL zima	Barum	205/55R16	30%
TP zima	Barum	205/55R16	30%
zapasowe	Michelin	205/55R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 221 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.



Rzecznik , data: 31 marca 2023

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204

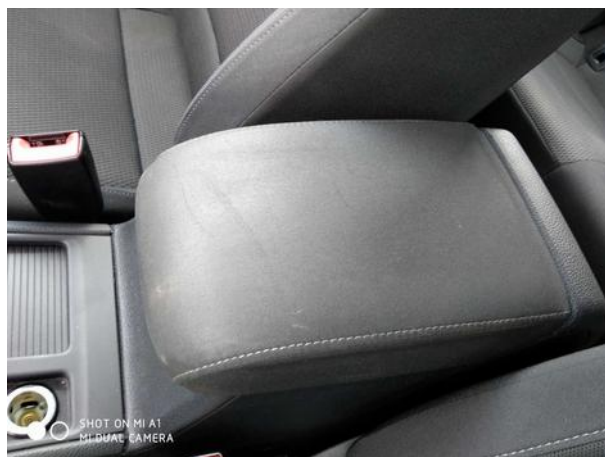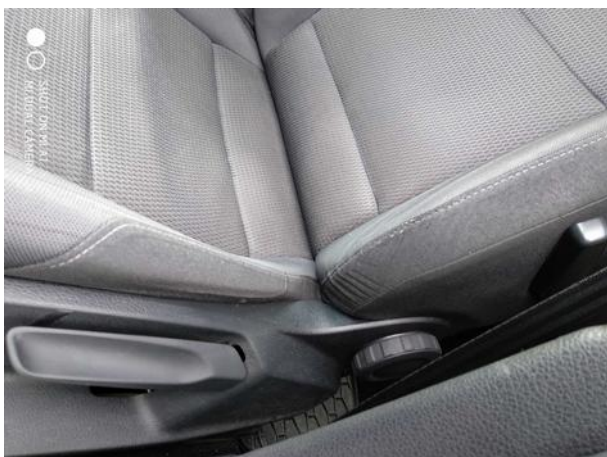

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204

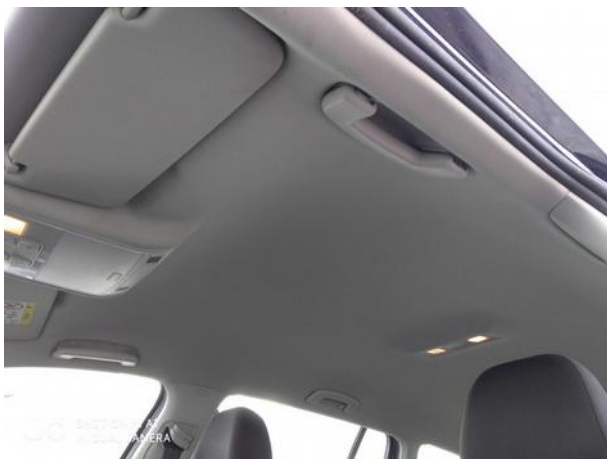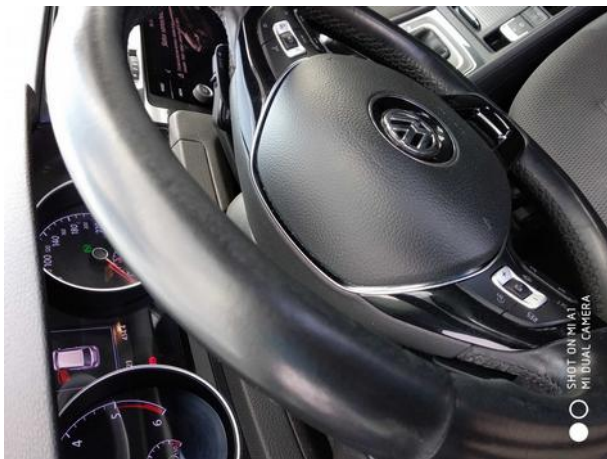

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204

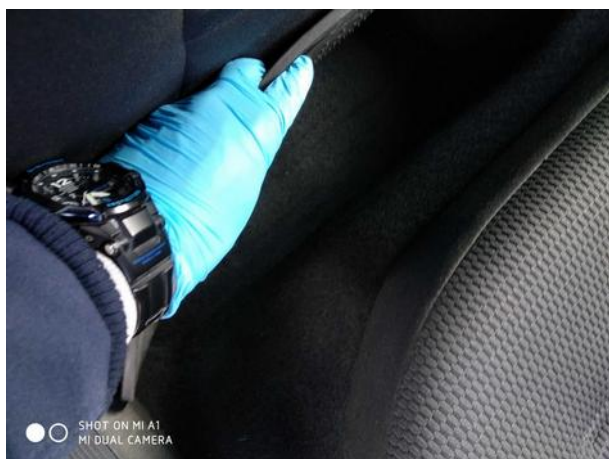



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204

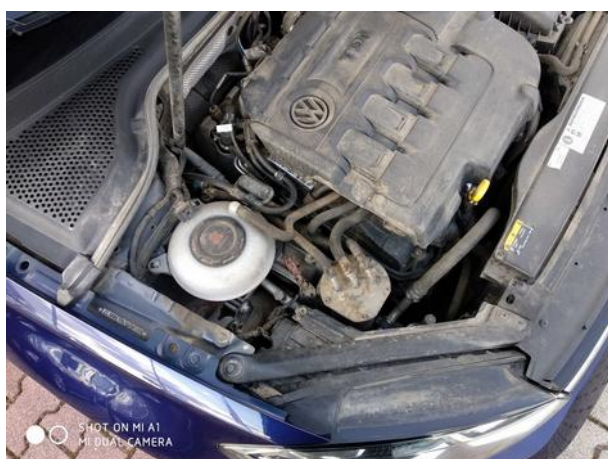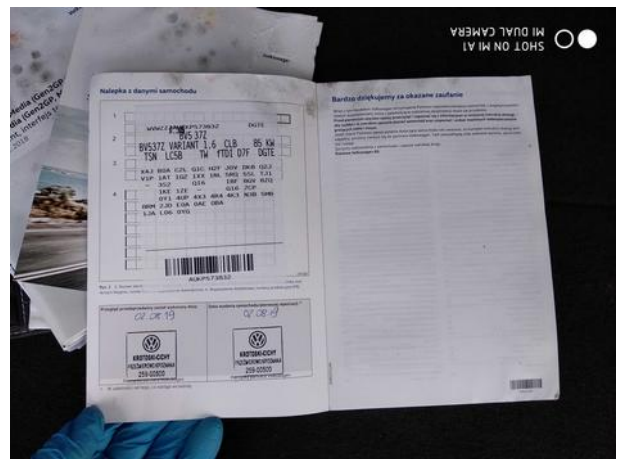

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204

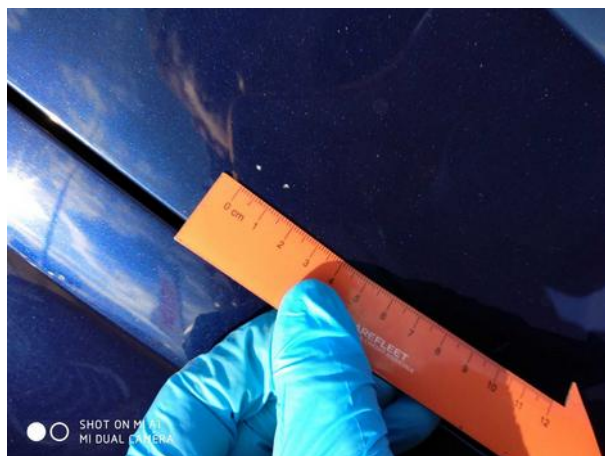

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204

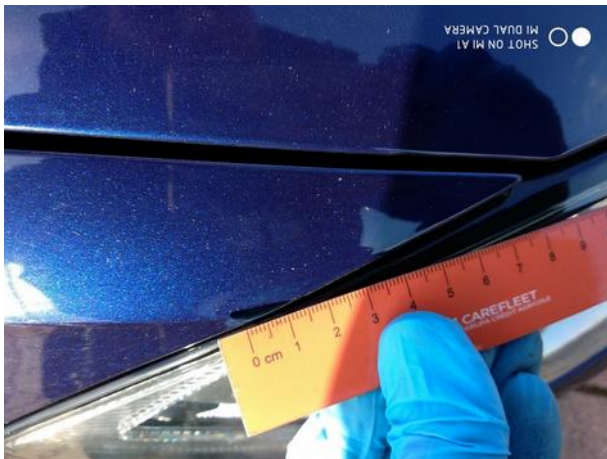

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204

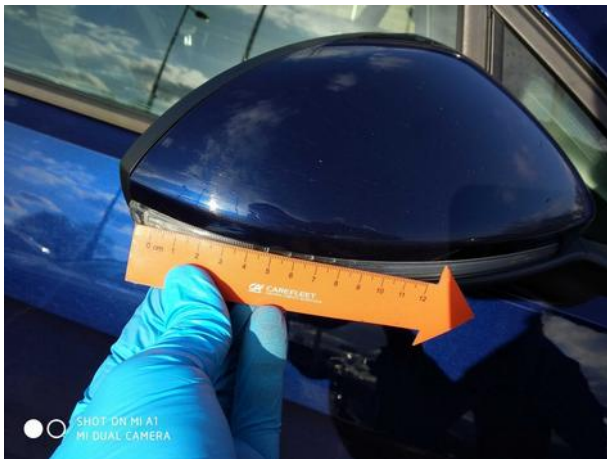

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204

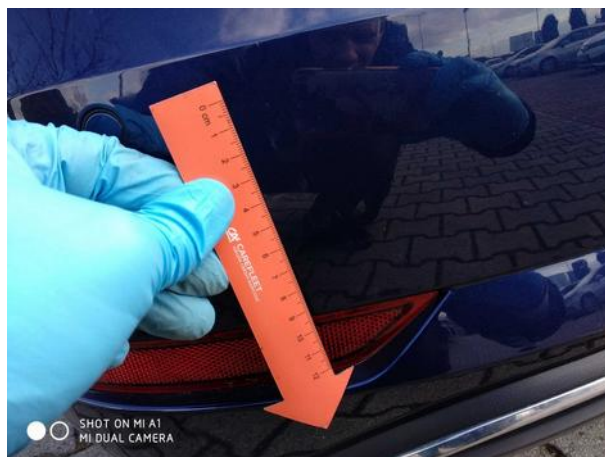

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204

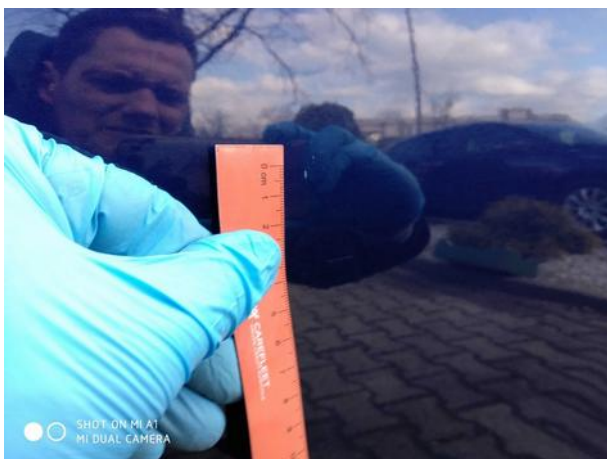





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303204

