

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202301102
Data badania – 30 stycznia 2023r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK790RR

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: TOUAREG 3.0 V6 TDI SCR 4MOT.
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 141956
Nr fabryczny (VIN): WVGZZZCRZLD006278
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2850
Masa własna (kg): 2024
Ładowność (kg): 826
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: Zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: V6
Pojemność [cm³]: 2967
Moc [kW]: 210.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 13.09.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 4191210
2. Data następnego badania technicznego: 13.09.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna.
Alert: Wymiana oleju i przegląd za 26 dni

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Pokrywa silnika: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Zderzak P: Zarysowania

Dach: Odpryski

Próg L: Zarysowania

Drzwi TL: Odpryski

Drzwi PL: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 150µm, błotnik PP - 150µm, drzwi PP - 290µm, drzwi TP - 240µm, poszycie TP - 150µm, pokrywa T - 320µm, poszycie TL - 1560µm, drzwi TL - 160µm, drzwi PL - 210µm, błotnik PL - 220µm, dach - 150µm

V. Wnętrze stwierdzono: Kratka nawiewu T: Pęknięcie

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

Aktywna pokrywa silnika - zwiększone bezpieczeństwo pieszych w przypadku kolizji

Alarm z funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu

Car-Net: Guide & Inform (1 rok), Security & Service Basic (10 lat) & Plus (1 rok)

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik zmierzchu

Dynamic Light Assist - światła drogowe, automatyczne

Dywaniki - wykładzina, przód i tył

Emergency Call - automatyczne wzywanie pomocy

Felgi aluminiowe 18 Cascade z ogumieniem 235/65

Fotele przednie z regulacją wysokości

Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City

Głośniki 8

Gniazdo 12V w konsoli środkowej z przodu i z tyłu

Gniazdo USB w konsoli środkowej z przodu

Interfejs Bluetooth

Kierownica wielofunkcyjna - skórzana

Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa Climatronic

Komputer pokładowy Top z kolorowym wyświetlaczem

Konsola środkowa z matowymi wstawkami w kolorze czarnym

Lampy tylne wykonane w technologii LED

Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu
 Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, czarne
 Lusterka boczne elektrycznie regulowane, składane i ogrzewane
 Mapa Europy
 Mechanizm różnicowy - automatyczny, poślizgowy
 Podłokietnik z przodu
 Radio AM/FM
 Relingi dachowe - czarne
 Schowek w przestrzeni bagażowej pod pokrywą podłogi
 System nawigacji satelitarnej Discover Pro z 9,2-calowym dotykowym ekranem 2xSD
 System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu
 System rozpoznawania znaków drogowych
 System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu
 System wykrywania pieszych
 System wykrywania zmęczenia kierowcy
 Światła przeciwmgielne
 Światła mijania, drogowe i do jazdy dziennej LED
 Tapicerka materiałowa Graphite
 Tempomat ACC z funkcją Stop&Go i systemem Front Scan - kontrola odległości pomiędzy pojazdami
 Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40, przesuwana i z regulacją pochylecia oparcia z podłokietnik
 Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego - tył
 Wstawki dekoracyjne srebrne matowe na desce rozdzielczej i drzwiach
 Wybór profilu jazdy
 Zbiornik AdBlue o pojemności 12l
 Zbiornik paliwa o pojemności 75 l
 Zestaw do naprawy przebitej opony
 Lakier metalik / perłowy
 System Rear Assist z Park Assist

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Michelin , Latitude alpin	235/65/R18	35%
PP - zima	Michelin , Latitude alpin	235/65/R18	35%
TL - zima	Michelin , Latitude alpin	235/65/R18	35%
TP - zima	Michelin , Latitude alpin	235/65/R18	35%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 113 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 30 stycznia 2023

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301102




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301102



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301102



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301102

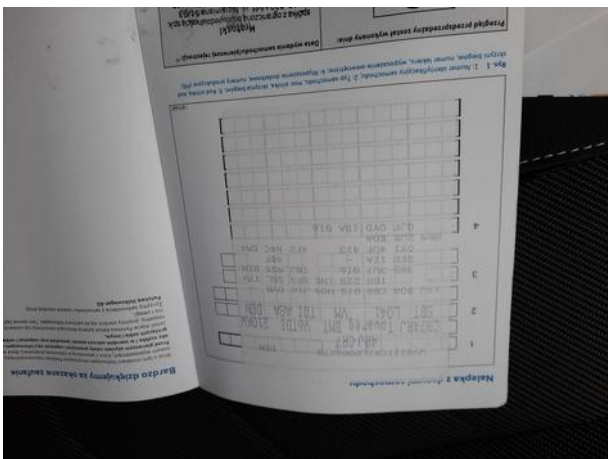





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301102













Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301102



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301102

