

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202305022
Data badania – 11 maja 2023r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW7K294

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: PASSAT 1.8 TSI BMT HIGHLINE
Kolor: granatowy

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 125406
Nr fabryczny (VIN): WVVZZZ3CZHE126927
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2090
Masa własna (kg): 1430
Ładowność (kg): 660
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1798
Moc [kW]: 132.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 31.03.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 1384990
2. Data następnego badania technicznego: 05.05.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna.
Potwierdzenie wykonania przeglądów: 20700km, 29480km, 41962km, 48531km, 66121km z dnia 25/09/2020

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - aluminiowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia granatowa.

Zderzak przód: Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski Korozja

Szyba czołowa: Pęknięcie / Odpryski

Felga LP: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Felga LT: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie / Rozerwanie / Pęknięcie / Rozbicie

Felga PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Odpryski

Próg prawy: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Błotnik PP: Zarysowania

Felga PP: Zarysowania

Zabrudzenia nadwozia: Ściana tylna: Zagięcie

Listwa zderzaka tylnego: Pęknięcie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej:

Pokrywy komory silnika: do 122um,

Błotnika prawego: do 120um,

Drzwi prawych przednich: do 115um,

Drzwi prawych tylnych: do 119um,

Błotnika prawego tylnego: do 120um,

Progu prawego: do 76um,

Dachu: do 111um,

Drzwi tyłu nadwozia / pokrywy bagażnika : do 122um,

Błotnika lewego tylnego: do 150um,

Drzwi lewych tylnych: do 127um,

Drzwi lewych przednich: do 116um,

Progu lewego: do 66um,

Błotnika lewego: do 116um,

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka lewa: Zabrudzenia

Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Otwory / Pęknięcia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash Basic & Front - domykanie szyb, wstępne napinanie pasów bezp.

Asystent siły hamowania

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik deszczu

Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył

Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył

Elementy dekor. w poler. drewnie Brilliant Pine: deska rozd. i drzwi, Piano Black: konsola

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17 London z ogumieniem 215/55

Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego

Fotele przednie - podgrzewane

Fotele przednie komfortowe

Fotele przednie z regulacją wysokości

Gniazdo 12V w bagażniku

Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold

Immobilizer

Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze z funkcją zmiany biegów

Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 3 strefowa

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe dla felg 17 calowych

Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT

Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe), przyciemniane

Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane

Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane

Listwy progowe ze stali szlachetnej z napisem Passat

Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego, chromowane

Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne

Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane od kierowcy

Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED

Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się

Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania

Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się

MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem

Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej

Oświetlenie podłoża podczas wsiadania i wysiadania z samochodu

Przedni podłokietnik ze schowkiem

Relingi dachowe - chromowane

Schówek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia

Schówek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją

System automatycznego hamowania po kolizji

System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu

System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania

System stabilizacji toru jazdy przyczepy

System Start/Stop

System wykrywania zmęczenia kierowcy
 Światła do jazdy dziennej
 Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrętu
 Tapicerka łączona Alcantara/Vienna
 Tempomat adaptacyjny do 210km z City Emergency Braking, Front Assist, kierownica skórzana wielofunkcyjna.
 Tyłne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
 Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości
 Wybór profilu jazdy - możliwość wyboru trybu jazdy: COMFORT, SPORT, NORMAL, ECO, INDIVIDUAL
 Wykończenie wnętrza Szczotkowane aluminium/Piano Black
 Zamek centralny z pilotem
 Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia
 Zegarek analogowy w desce rozdzielczej
 Lakier metalik
 Pakiet Business:
 Automatyczne światła drogowe - Dynamic Light Assist
 Lampy LED Top (światła mijania, drogowe i do jazdy dziennej LED z dynam. doświetleniem zakrętów)
 System nawigacji satelitarnej Discover Media z dotykowym ekranem
 System rozpoznawania znaków drogowych

 Fotel kierowcy - regulowany elektrycznie w 14 kierunkach z funkcją masażu i pamięcią
 Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane od kierowcy
 Rear Assist - Kamera parkowania

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Pirelli, Sottozero 3	215/55r17	65%
PP - zima	Pirelli, Sottozero 3	215/55r17	35%
TL - zima	Pirelli, Sottozero 3	215/55r17	55%
TP - zima	Pirelli, Sottozero 3	215/55r17	45%
Zapasowe - lato	Continental, Conti premium contact 5	215/55r17	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 134 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.



Rzecznawca , data: 11 maja 2023

.....




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202305022

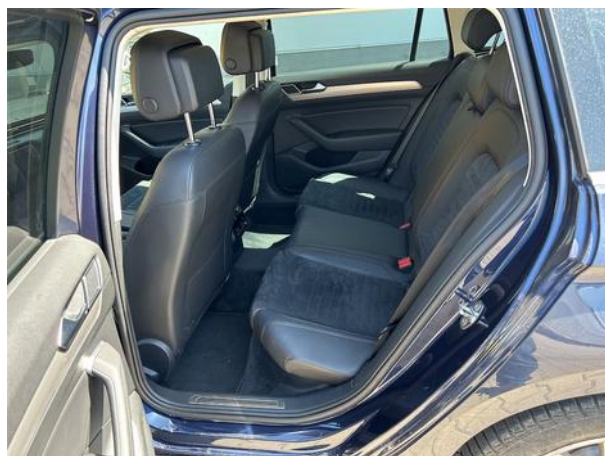

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202305022

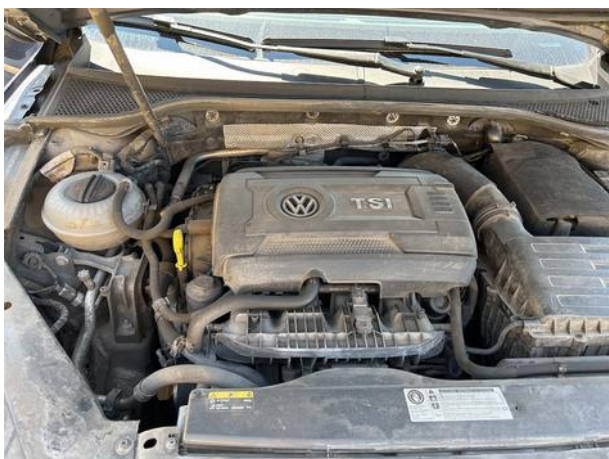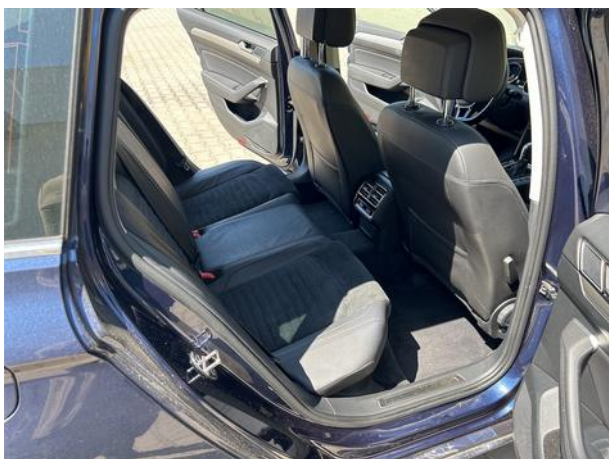

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202305022

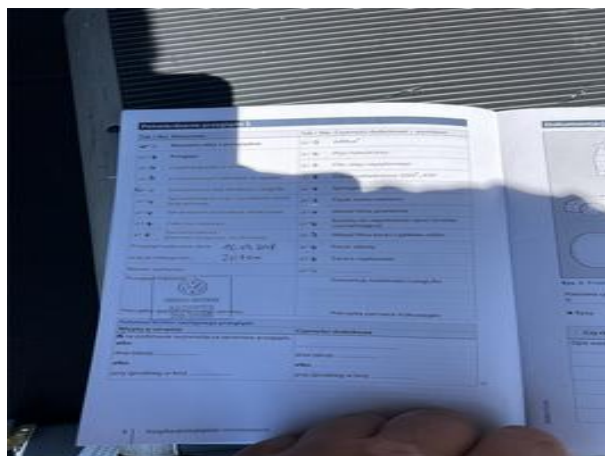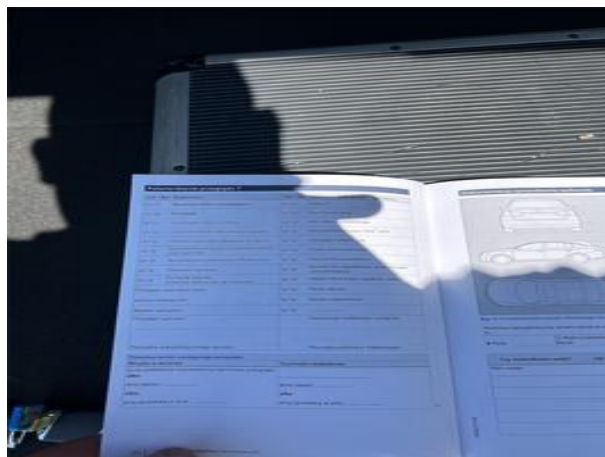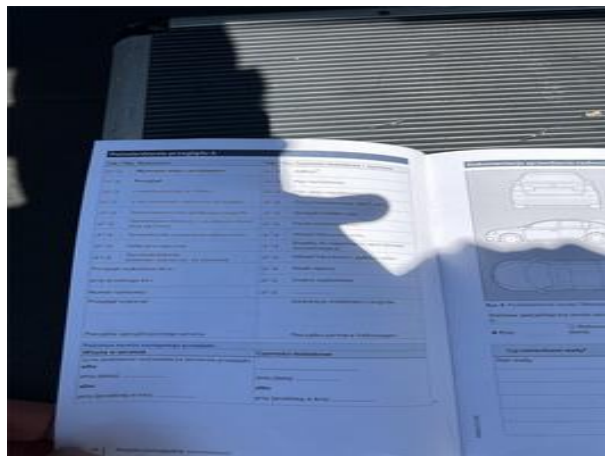

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202305022

