

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202304050
Data badania – 17 kwietnia 2023r.
Rzecznawca - Ryszard Boiński

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK585MK

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: GOLF VII 1.4 TSI BMT HIGHLINE
Kolor: Szary

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 132014
Nr fabryczny (VIN): WVGZZZAUZJP064346
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1810
Masa własna (kg): 1227
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: Zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R 4
Pojemność [cm³]: 1395
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 11.01.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 0264325
2. Data następnego badania technicznego: 03.02.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Stan mechaniczny: Alert przegląd teraz
Brak instrukcji obsługi.
Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga PL – zarysowana, Felga TL – zarysowana, Felga TP - zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara.

Zderzak przód: Odpryski
Atrapa przednia: Odpryski
Pokrywa przednia: Odpryski Korozja
Reflektor przeciwmgłowy lewy: Odpryski
Reflektor lewy: Odpryski
Szyba czołowa: Odpryski
Błotnik LP: Odpryski
Felga LP: Odpryski
Drzwi LP: poszycie: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania
Próg lewy: Zdeformowanie / Wgniecenie
Dach: Odpryski Korozja
Drzwi LT: poszycie: Odpryski / Zarysowania
Drzwi LT: szyba: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Zarysowania
Zderzak tył: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Błotnik / ściana boczna PT: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi PT: poszycie: Zarysowania
Rama dachu prawa: Odpryski
Próg prawy: Odpryski / Zarysowania
Drzwi PP: poszycie: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie
Lusterko wsteczne prawe: Odpryski
Błotnik PP: Odpryski
Reflektor przeciwmgłowy prawy: Odpryski
Reflektor prawy: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 μm , błotnik PP - 110 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 110 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 210 μm , poszycie TL - 120 μm , drzwi TL - 130 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 120 μm , dach - 120 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Uszkodzenie schowka / Zarysowania

Tunel środkowy: Zarysowania

Słupki A lewy: Zabrudzenia

Podsufitka lewa: Zabrudzenia / Otwory / Pęknięcia

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Fotel LP: Przetarcia

Tapicerka drzwi LT: Zabrudzenia / Zarysowania

Listwa progu LT: Zarysowania

3 rząd foteli: Zabrudzenia

Kanapa / fotele: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Uszkodzenia mechaniczne

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia / Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia / Zarysowania

Listwa progu PT: Zarysowania / Przetarcia

Fotel PP: Przetarcia

Listwa progu PP: Zarysowania

Wykładzina PP: Uszkodzenia mechaniczne

Słupki B prawy: Przetarcia

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania / Otwory / Pęknięcia

Uszczelka drzwi tył prawy: Rozerwana

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

Airbag kolan kierowcy

Asystent podjazdu i zjazdu

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

El. podnoszenie szyb, przód i tył

Elementy dekoracyjne wnętrza - Linearus

ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania

Felgi aluminiowe 16 Hita z ogumieniem 205/55

Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, sportowe

Funkcja automatycznego włączania świateł

Gniazdo 12V w bagażniku

Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold

Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji

Immobilizer

Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze z funkcją zmiany biegów i dźwignia zm. biegów w skórze

Klimatyzacja automatyczna Climatronic

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe

Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT

Konsola środkowa Piano Black

Lakier uni

Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe)

Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne
 Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
 Odblokowywanie oparcia kanapy tylnej z bagażnika
 Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
 Oświetlenie wnętrza Ambiente
 Podłoga w bagażniku, podwójna z dodatkowymi przegródkami z lewej i prawej strony
 Przedni podłokietnik ze schowkiem
 Radio CD/MP3 Composition Colour z 6,5 calowym kolorowym ekranem dotykowym + 4 głośniki/SD/AUX
 Relingi dachowe - chromowane
 Schowek w konsoli dachowej - podwójny, zamykany
 System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
 System Start/Stop
 System wykrywania zmęczenia kierowcy
 Światła do jazdy dziennej LED
 Tapicerka materiałowa Global/ Alcantara
 Tempomat z automat.regul.odległości -ACC (do210km/h) i Front Assist (z funkcją awaryjnego hamowania)
 Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika
 Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
 Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
 Zamek centralny z pilotem
 Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia
 Pakiet Zimowy
 Fotele przednie - podgrzewane
 Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
 Spryskiwacze lamp przednich
 Wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
 System nawigacji Discover Media (8,0 cali) CD/MP3/2xSD/WMA/USB/AUX/8 głośników/Bluetooth/JPEG Viewer
 Car-Net: Guide & Inform Basic
 Mapa nawigacji satelitarnej - Europa
 System nawigacji Discover Media (8,0 cali)
 System Volkswagen Media Control
 VW Media Control

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PP ZIMA	Falken, Eurowinter HS01	205/55/R16 91T	60 %
PL ZIMA	Falken, Eurowinter HS01	205/55/R16 91T	60 %
TP ZIMA	Falken, Eurowinter HS01	205/55/R16 91T	60 %
TL ZIMA	Falken, Eurowinter HS01	205/55/R16 91T	70 %
Zapasowe - Letnie	Dunlop, Sportblueresponse	205/55/R16 91 V	10 %

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 171 fotografii cyfrowych.


Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 17 kwietnia 2023



.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202304050



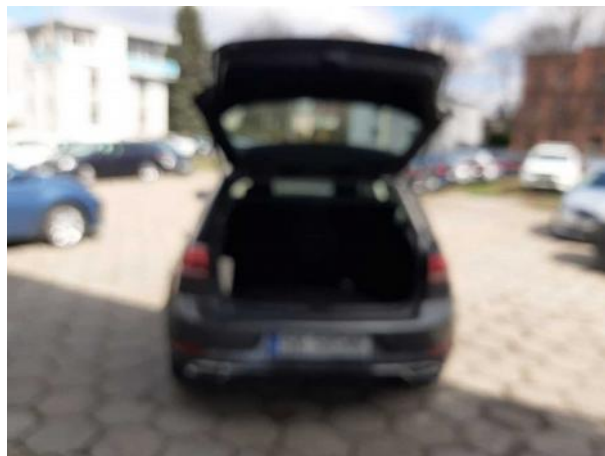

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202304050

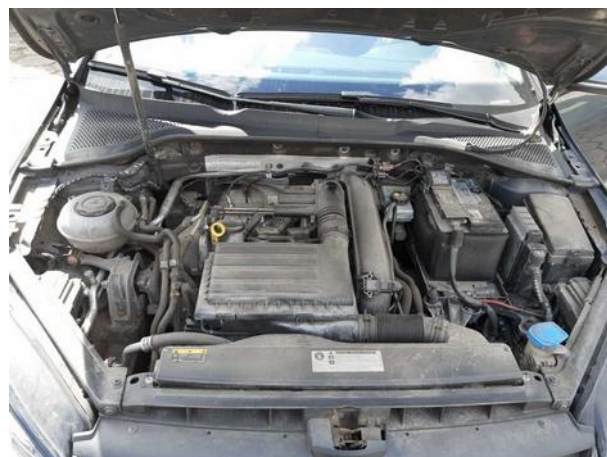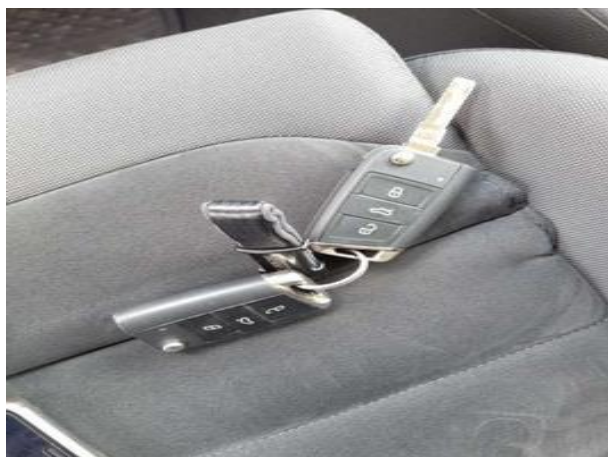

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202304050



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202304050

