

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202306171
Data badania – 04 lipca 2023r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WI523LF

Marka pojazdu: ALFA ROMEO
Model: STELVIO
Kolor: czerwony

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 47195
Nr fabryczny (VIN): ZARPAHAN0M7D15763
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2350
Masa własna (kg): 1680
Ładowność (kg): 670
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1995
Moc [kW]: 148.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 18.06.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR 2578144
2. Data następnego badania technicznego: 17.06.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Brak wpisów w książce serwisowej

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czerwona.

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Drzwi LP: rama: Odpryski

Rama dachu lewa: Odpryski

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PT: rama: Odpryski

Błotnik PP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130µm, błotnik PP - 130 µm, drzwi PP - 130µm, drzwi TP - 150µm, poszycie TP - 145µm, pokrywa T - 160µm, poszycie TL - 130µm, drzwi TL - 130µm, drzwi PL - 130µm, błotnik PL - 130µm, dach - 130 µm, próg L - 100µm, próg P - 100µm

V. Wnętrze stwierdzono: Tunel środkowy: Uszkodzenie mieszka lub Lewarka

Fotel LP: Przetarcia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Czujnik deszczu

Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach

Czujnik zmierzchu automatycznie włączający reflektory

Czujniki parkowania tył

Deska rozdzielcza jednokolorowa, panele boczne drzwi czarne

Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera

Drzwiczki paliwowe z elektryczną blokadą zamknięcia

Dywaniki podłogowe

Felgi aluminiowe 17, srebrne, ogumienie letnie Klasy A

Fotele przednie regulowane manualnie w 6 kierunkach

Inteligentne połączenie alarmowe

Kierownica i gałka skrzyni biegów obszyta skórą techniczną

Kłapa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana w 5 płaszczyznach

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Lakier niemetalizowany

Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie

Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne

Nawiew na tylny rząd siedzeń
 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie kierowcy i pasażera
 Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne
 Port USB za przednimi siedzeniami
 Przyciski na ramionach kierownicy sterujące radiem i telefonem
 Radio cyfrowe z systemem DAB
 Reflektory przednie halogenowe do jazdy dziennej DRL
 Regulacja kierownicy na wysokość i głębokość
 System AEB (Autonomous Emergency Brake) z czujnikiem ochrony pieszych
 System Alfa DNA z wyborem stylu jazdy (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency)
 System ASR
 System kontroli trakcji (ESC)
 System kontroli zjazdu
 System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu
 System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd (FCW)
 System Start&Stop
 System U-Connect z 8,8 calowym dotykowym wyświetlaczem kolorowym, 8 głośnikami oraz aplikacją MyAlfa
 Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie
 Światła tylne w technologii LED
 Tapicerka materiałowa
 Uchwyty ISOFIX
 Wnętrze wykończone elementami z tworzywa sztucznego (konsola środkowa, klamki, deska rozdzielcza)
 Wyświetlacz 7 calowy TFT między zegarami
 Zaciski hamulców szare
 Zamek centralny sterowany pilotem
 Zestaw naprawczy Fix&Go
 Zestaw naprawczy Fix&Go
 Zintegrowany system hamulcowy (IBS)
 Tempomat

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Continental , Ecocontact 6q	235/65/17	35%
PP - lato	Continental , Ecocontact 6q	235/65/17	35%
TL - lato	Continental , Ecocontact 6q	235/65/17	35%
TP - lato	Continental , Ecocontact 6q	235/65/17	35%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 78 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 04 lipca 2023






.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202306171



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202306171

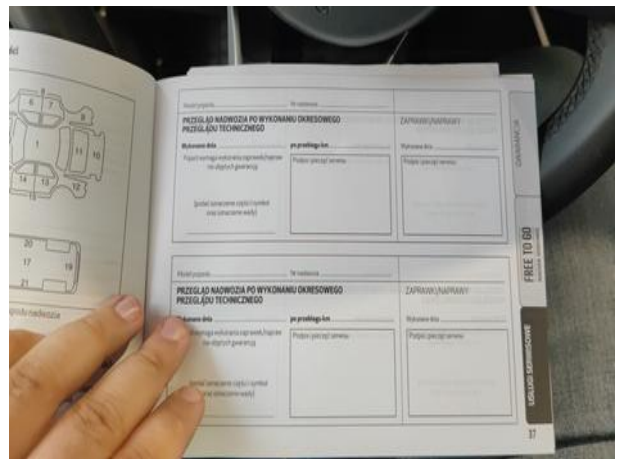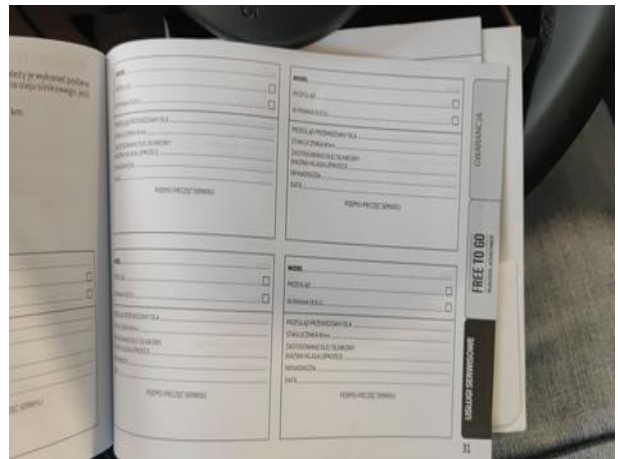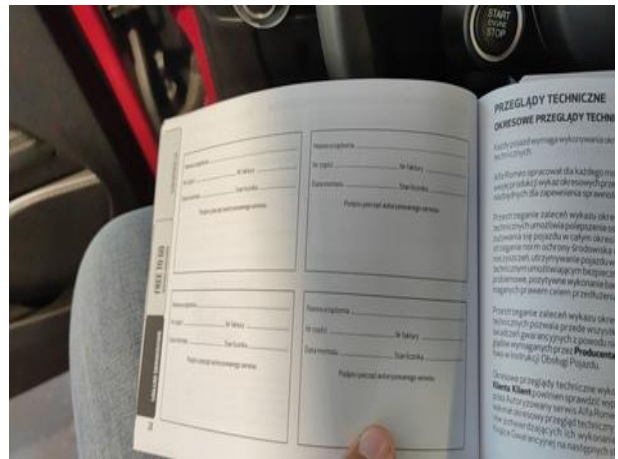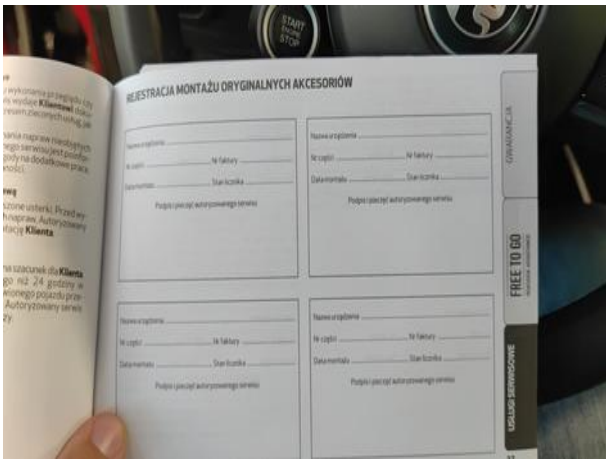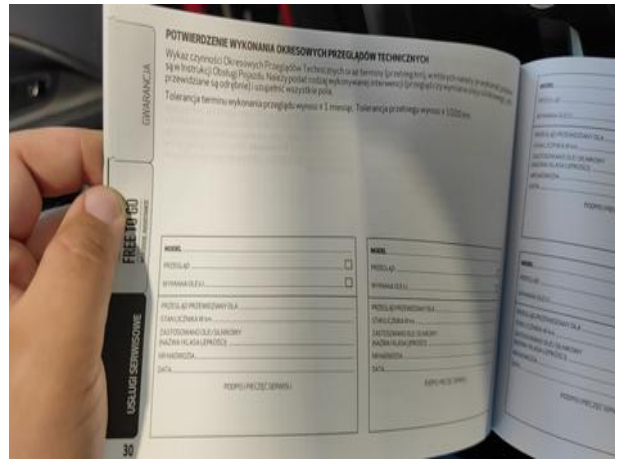

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202306171

