

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202309039**

**Data badania – 19 września 2023r.**

**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW4EU37

Marka pojazdu: OPEL

Model: ASTRA

Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Hatchback

Rodzaj pojazdu: osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 137821

Nr fabryczny (VIN): W0VBD6EF3KG379928

Rok produkcji: 2019

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1890

Masa własna (kg): 1326

Ładowność (kg): 564

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1598

Moc [kW]: 81.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.07.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 3276148
2. Data następnego badania technicznego: 22.07.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 4: 18689km, 49153km, 78665km, 108080km z dnia 12/10/2022

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia srebrna.

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi PP: rama: Odpryski

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 $\mu$ m, błotnik PP - 110 $\mu$ m, drzwi PP - 170 $\mu$ m, drzwi TP - 120 $\mu$ m, poszycie TP - 3100 $\mu$ m, pokrywa T - 90 $\mu$ m, poszycie TL - 110 $\mu$ m, drzwi TL - 160 $\mu$ m, drzwi PL - 170 $\mu$ m, błotnik PL - 110 $\mu$ m, dach - 230 $\mu$ m, próg L - 80 $\mu$ m, próg P - 80 $\mu$ m

**V. Wnętrze stwierdzono:** Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Listwa progu PP: Zarysowani

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby, tył

Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa

ESP + TCS

Felgi stalowe 16 z ogumieniem

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Kierownica skórzana

Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach

Komputer pokładowy

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli

Przyciski sterowania na kierownicy

Spojler tylny

System monitorujący ciśnienie w oponach

System multimedialny R4.0 IntellLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali)

Światła do jazdy dziennej LED

Tapicerka materiałowa czarna

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Tylne oparcie składane, dzielone 60:40  
Układ wspomagania ruszania pod górę HSA  
Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy  
Koło zapasowe dojazdowe  
Lakier metalik  
Pakiet Enjoy Biznes:  
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył  
Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności  
Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem  
Pakiet Dobrej Widoczności  
Pakiet Oświetlenie Wnętrza  
Światła przeciwmgielne z przodu

#### VII. Wyposażenie dodatkowe:

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Kumho, Ecowing ES31	205/55/R16	35%
PP - lato	Kumho, Ecowing ES31	205/55/R16	35%
TL - lato	Kumho, Ecowing ES31	205/55/R16	25%
TP - lato	Kumho, Ecowing ES31	205/55/R16	25%
Dojazdowe	Continental	115/70/R16	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 84 fotografii cyfrowych.


**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 19 września 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309039



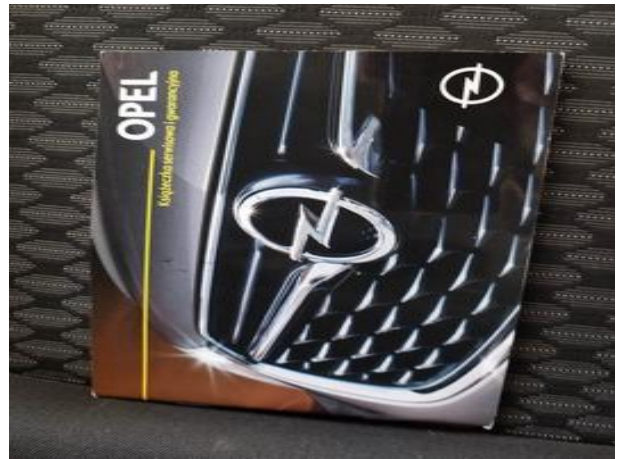

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309039













Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309039

