

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202309028**

**Data badania – 15 września 2023r.**

**Rzecznawca - Michał Kłosowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW013YS

Marka pojazdu: OPEL

Model: ASTRA V 1.6 CDTI ENJOY S&S

Kolor: Biały

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 163158

Nr fabryczny (VIN): W0VBD8EF7K8025707

Rok produkcji: 2018

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1930

Masa własna (kg): 1335

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: Zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1598

Moc [kW]: 81.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 12.03.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 1130633
2. Data następnego badania technicznego: 12.03.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 5: 30899km, 61001km, 87672km, 118848km, 160049km z dnia 18.07.2023r.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom ciecchy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga PL - zarysowania, Felga TL - zarysowania, Felga TP - zarysowania, ubytki, Felga PP - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała. Zderzak P - odpryski, Pokrywa P - odpryski, zarysowania, korozja, Szyba czołowa - odpryski, Drzwi PL - zarysowania, Klamka drzwi PL - zarysowanie, Dach - odpryski, Drzwi TL - wgniecenie, Pokrywa T - odpryski, zabrudzenia, zarysowania, Zderzak T - zarysowania, Spojler zderzaka T - zarysowania, Ściana TP - zarysowania, wgniecenie, Drzwi TP - zarysowania, Lusterko P - zarysowania, Błotnik PP - złuszczenia powłoki lakierowej, Błotnik PL - odpryski, Lusterko L - zarysowanie. Zmierzona grubość powłoki lakierowej: Pokrywa P - 110µm, Błotnik PP - 110µm, Błotnik PL - 110µm, Drzwi PP - 110µm, Drzwi PL - 110µm, Drzwi TP - 110µm, Drzwi TL - 110µm, Ściana TP - 110µm, Ściana TL - 110µm, Pokrywa T - 100µm, Próg L - 90µm, Próg P - 80µm, Dach - 100µm.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel PL - zabrudzenia, Fotel PP - zabrudzenia, Podsufitka - zabrudzenia, Drażek zmiany biegów - złuszczenia powłoki chromowanej, Kierownica - zarysowania, Tapicerka drzwi TL - zarysowania, Tapicerka drzwi TP - zarysowanie, przetarcie, Roleta bagażnika - rozdarcia, Wykładzina drzwi T - zarysowania, Osłona słupka "D" prawa - zarysowania, Osłona słupka "D" lewa - zarysowania, Osłona słupka "C" prawa, dolna - zarysowania, Kanapa T - zarysowanie, Tunel środkowy - zarysowanie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy

Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby, tył

Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa

ESP + TCS

Kierownica skórzana

Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach

Komputer pokładowy

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli

Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń

Przyciski sterowania na kierownicy

Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat

Relingi dachowe, czarne

Spojler tylny

System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie

System multimedialny R4.0 IntellLink (Bluetooth,4 głośniki,ekran dotykowy 7 cali)  
 Światła do jazdy dziennej LED  
 Tapicerka materiałowa czarna  
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
 Tylne oparcie składane, dzielone 60:40  
 Układ wspomagania ruszania pod górę HSA  
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera  
 Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy  
 Alarm, pakiet  
 Alarm  
 Pakiet Oświetlenie Wnętrza  
 Dywaniki gumowe  
 Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem  
 Pakiet Enjoy Biznes  
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył  
 Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności  
 Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem  
 Pakiet Dobrej Widoczności  
 Światła przeciwmgielne z przodu  
 Pakiet Fotel Ergonomiczny Kierowcy  
 Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach  
 Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową w 4 kierunkach  
 Fotel kierowcy z regulacją długości siedziska  
 Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach  
 Kieszenie w oparciach foteli przednich

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Firestone	205/55/R16	33%
PP lato	Firestone	205/55/R16	33%
TL lato	Kumho	205/55/R16	33%
TP lato	Kumho	205/55/R16	33%
koła zapasowe dojazdowe	Continental	115/70R16	Brak danych

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 117 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 15 września 2023

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309028



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309028



# Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309028

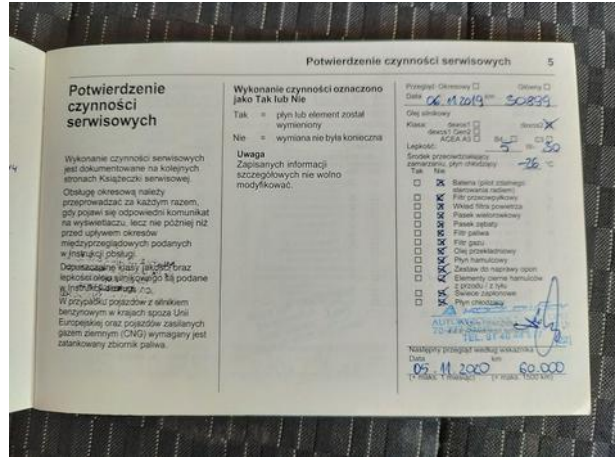















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309028

