

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202308052
Data badania – 04 września 2023r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW9V991

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: AVENSIS
Kolor: granatowy

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 153726
Nr fabryczny (VIN): SB1EK76L40E046478
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2050
Masa własna (kg): 1482
Ładowność (kg): 568
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1987
Moc [kW]: 112.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 27.08.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 3782809
2. Data następnego badania technicznego: 27.08.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 6: 14402km, 45563km, 60507km, 90339km, 112358km, 127525km z dnia 07/12/2022

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia granatowa.

Zderzak przód: Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania / Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Błotnik PP: Zdeformowanie / Wgniecenie

Dach: Odpryski, Korozja

Felga TL: Zarysowania z ubytkiem materiału

Wygluszenie maski: Rozerwanie

Szyba czołowa: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 μ m, błotnik PP - 120 μ m, drzwi PP - 120 μ m, drzwi TP - 260 μ m, poszycie TP - 660 μ m, pokrywa T - 110 μ m, poszycie TL - 120 μ m, drzwi TL - 120 μ m, drzwi PL - 120 μ m, błotnik PL - 120 μ m, dach - 120 μ m, próg L - 90 μ m, próg P - 80 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia / Zarysowania

Przestrzeń bagażowa: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Airbag kolan kierowcy

Antena dachowa Shark-Fin

Automatyczne światła drogowe

BA - system wspomagania hamowania

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

Elektryczny hamulec postojowy (EPB)

Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/60

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego

Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home

Gniazdo Aux-In
 Gniazdo USB
 HSA - system wspomagający pokonywanie podjazdów
 Kamera cofania
 Kierownica skórzana (skóra Nappa)
 Kierownica wielofunkcyjna
 Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych
 Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
 Kolumna kierownicy regul. w pionie i poziomie
 Koło zapasowe dojazdowe
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Lusterka boczne składane elektrycznie
 Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
 Otwór w oparciu tylnej kanapy do przewozu długich przedmiotów
 Relingi dachowe
 Roleta przestrzeni bagażowej
 Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
 Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów
 System multimedialny Toyota Touch 2 (radio CD/MP3/WMA, Bluetooth, wyświetlacz 8 cali)
 System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Alert)
 System Pre-Collision (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia)
 System rozpoznawania znaków drogowych (Road Sign Assist)
 Światła do jazdy dziennej typu LED
 Światła przeciwmgielne
 Światła stop typu LED
 Tapicerka materiałowa Premium z elementami Alcantary
 Tempomat
 TRC - system kontroli trakcji
 Tylne oparcie składane, dzielone
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
 VSC+ (system stabilizacji toru jazdy)
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Wyświetlacz kolorowy między zegarami
 Lakier metalik
 Lampy przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Michelin , Energy saver	205/60R16	50%
PP - lato	Michelin , Energy saver	205/60R16	50%
TL - lato	Michelin , Energy saver	205/60R16	35%
TP - lato	Michelin , Energy saver	205/60R16	35%
Dojazdowe	Dunlop	145/70D17	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 117 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 04 września 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308052



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308052



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308052




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308052







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308052

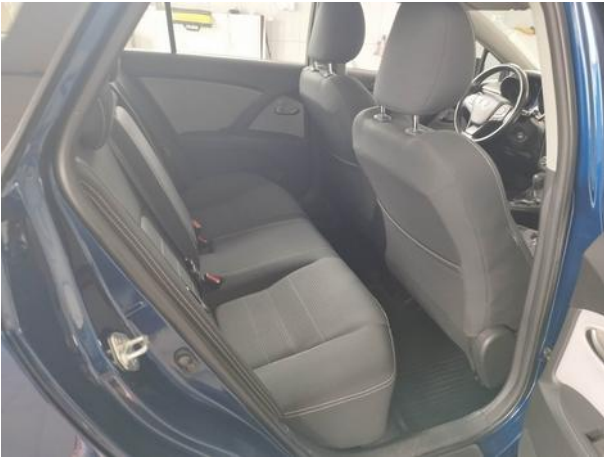

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308052

