

**„Moto-Expert Marcin Stachurka”**  
Moto-Expert Marcin Stachurka  
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202310139**  
**Data badania – 13 października 2023r.**  
**Rzecznawca - Marcin Stachurka**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW4FG91

Marka pojazdu: DACIA  
Model: DOKKER 1.6 SCE LAUREATE LPG  
Kolor: Biały

Oznaczenie: DACIA DOKKER 1.6 SCE LAUREATE LPG  
Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 148490  
Nr fabryczny (VIN): UU1K6720363231879  
Rok produkcji: 2019  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.  
Masa całkowita (kg): 1841  
Masa własna (kg): 1288  
Rodzaj paliwa: Benzyna+LPG  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZI + LPG  
Układ/liczba cyl.: R-4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1598  
Moc [kW]: 80.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 05.08.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany Carefleet S.A.  
na: Pl. Orłąt Lwowskich 1  
53-605 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 3429590
2. Data następnego badania technicznego: 28.07.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego: 28.07.2024.  
2. Książka serwisowa bez wpisów.

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika na zasilaniu benzynowym w warunkach parkingowych w normie. Silnik nie przełączył się na zasilanie gazowe. W pojeździe stwierdzono dokumentację instalacji LPG. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 4 sztuki. Kołpaki kół - 4 sztuki, porysowane.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia – biała. Zderzak przedni – drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Lusterko prawe - zarysowania obudowy. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – zarysowania na odcinkach ok 15mm, 30mm, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Zderzak tylny – zarysowania na odcinkach ok 10mm, 5mm, 5mm, 5mm, 15mm, drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia prawe i lewe – głębokie ubytki lakieru po stronie wewnętrznej, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Słupek lewy B - zarysowanie na odcinku ok 60mm. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – zagięcie na odcinku ok 90mm, drobne zarysowania. Próg prawy - liczne zarysowania. Próg lewy - liczne zarysowania. Powiększona grubość powłoki lakierowej poszycia tylnego boku lewego: do 383um, drzwi lewych tylnych: do 315um, drzwi lewych przednich: do 159um, błotnika lewego: do 204um, progu lewego: do 359um. Zmierzona grubość powłoki lakierowej pozostałych zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 143um.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Roleta bagażnika - rozdarcie. Tapicerka drzwi prawych przednich - zarysowania.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Radioodtwarzacz fabryczny. Szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie.

### **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne

- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Hankook Winter Icept	185/65R15	80%
Prawy przód	Hankook Winter Icept	185/65R15	80%
Lewy tył	Uniroyal Rain Tyre	185/65R15	30%
Prawy tył	Uniroyal Rain Tyre	185/65R15	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 108 fotografii cyfrowych.



**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 18 października 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310139

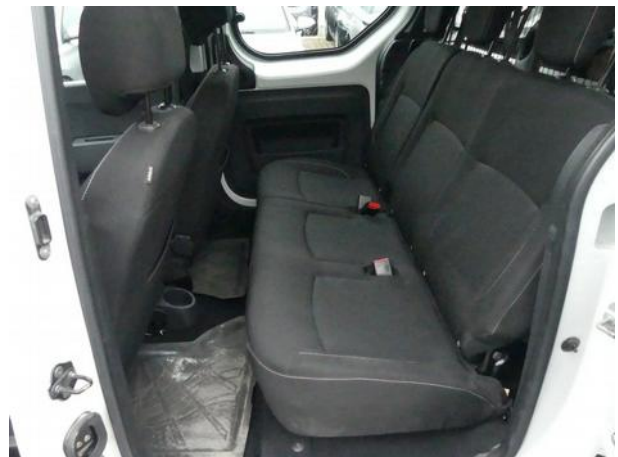

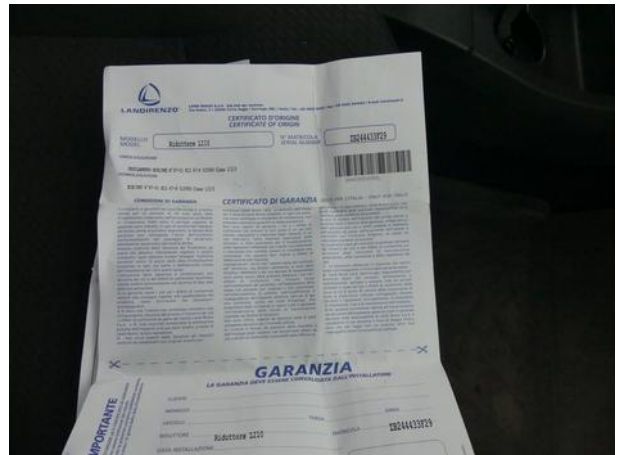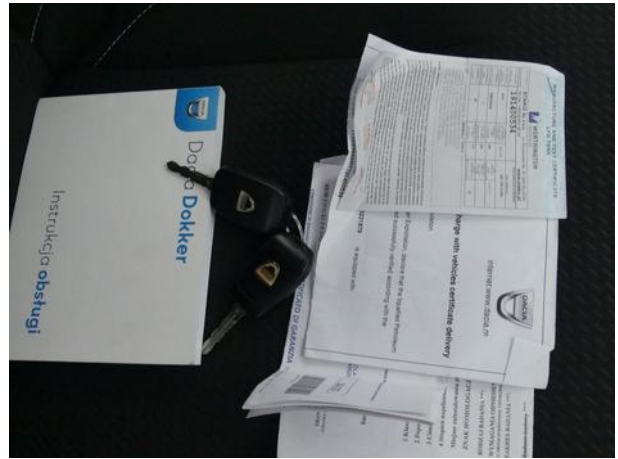

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310139

