

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202310077
Data badania – 19 października 2023r.
Rzecznawca - Michał Kłosowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW4AK43

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA V 1.6 CDTI ENJOY S&S
Kolor: Srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 185087
Nr fabryczny (VIN): W0VBD8EK8J8074880
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1930
Masa własna (kg): 1318
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: Zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 81.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 12.10.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 4503090
2. Data następnego badania technicznego: 12.10.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 5:30384km, 59999km, 90390km, 137040km, 184744km z dnia 09.10.2023r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Kołpak TL - zarysowania, Kołpak TP - zarysowania, Kołpak PP - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna. Dach - wgniecenia, zarysowania, Błotnik PL - zarysowania, wgniecenie, odprysk, Drzwi PL - zarysowania, Drzwi TL - zarysowania, Ściana TL - zarysowanie, Zderzak T - zarysowanie, Błotnik PP - zarysowanie.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: Pokrywa P - 200µm, Błotnik PL - 130µm, Błotnik PP - 120µm, Drzwi PL - 160µm, Drzwi PP - 200µm, Drzwi TL - 130µm, Drzwi TP - 500µm, Ściana TP - 300µm, Ściana TL - 220µm, Pokrywa T - 200µm, Dach - 120µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel PL - zabrudzenia, Kanapa T - zabrudzenia, Osłona słupka "A" lewego - zarysowania, Wykładzina bagażnika - zabrudzenia, zarysowania, Wykładzina drzwi T - zarysowania, zabrudzenia, Wykładzina bagażnika L - zarysowania, zabrudzenia, Wykładzina bagażnika P - zarysowania, zabrudzenia, Wykładzina pasa tylnego - zarysowania, Osłona progu TP - zarysowania, zabrudzenia, Tapicerka drzwi TP - zabrudzenia, Tapicerka drzwi PP - zabrudzenia, Schowek pasażera - zarysowania, zabrudzenia, Deska rozdzielcza - zabrudzenia. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy

Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby, tył

Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa

ESP + TCS

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Kierownica skórzana

Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach

Komputer pokładowy

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie fotel

Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń

Przyciski sterowania na kierownicy

Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat

Relingi dachowe, czarne

Spojler tylny

System monitorujący ciśnienie w oponach

System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie

System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth,4 głośniki,ekran dotykowy 7 cali)

Światła do jazdy dziennej LED
Tapicerka materiałowa czarna
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
Dywaniki gumowe
Kamera parkowania z tyłu
Koło zapasowe dojazdowe
Lakier metalik
Pakiet Enjoy Biznes
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności
Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
Pakiet Dobrej Widoczności
Pakiet Oświetlenie Wnętrza
Światła przeciwmgielne z przodu

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Dębica	205/55/R16	28%
PP lato	Dębica	205/55/R16	28%
TL lato	Dębica	205/55/R16	28%
TP lato	Dębica	205/55/R16	28%
koła zapasowe dojazdowe	Continental	115/70/R16	Brak danych

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 96 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 19 października 2023


.....




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310077



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310077

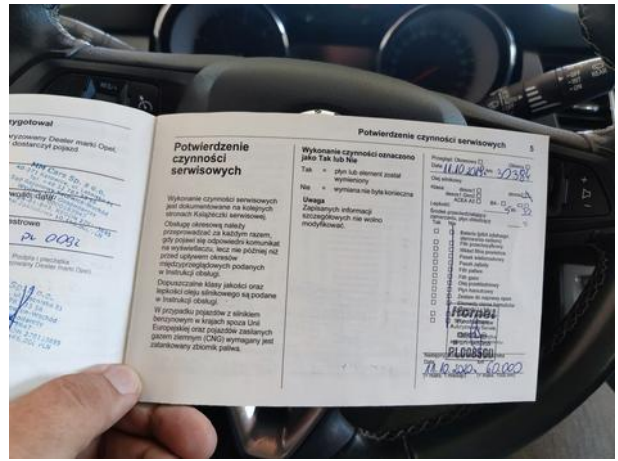




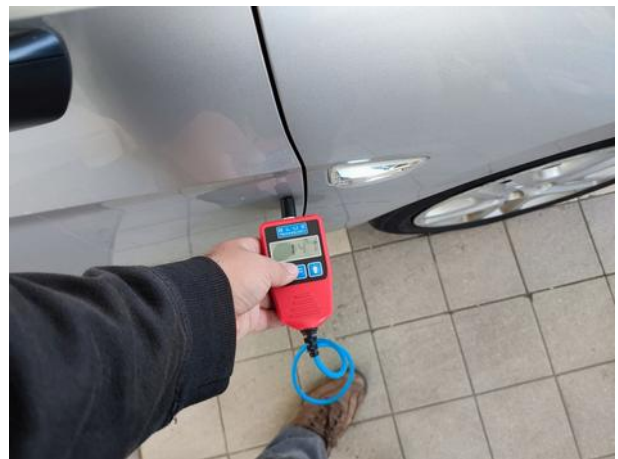







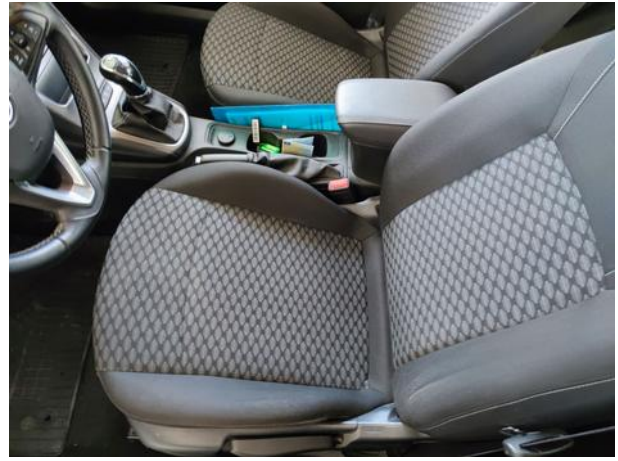



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310077



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310077

