

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202309068**

**Data badania – 18 września 2023r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW239YJ

Marka pojazdu: TOYOTA  
Model: AURIS HYBRID 135 ACTIVE  
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 201299  
Nr fabryczny (VIN): SB1ZS3JE40E428013  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1815  
Masa własna (kg): 1390  
Rodzaj paliwa: Hybryda  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1798  
Moc [kW]: 73.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 27.06.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO2787741
2. Data następnego badania technicznego: 26.06.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
- 5.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PL – zarysowania, Felga PP – zarysowania, Felga TL – zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia niebieska  
Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie  
Pokrywa przednia: Odpryski  
Szyba czołowa: Odpryski  
Błotnik LP: Odpryski  
Drzwi LP: poszycie: Zarysowania / Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie  
Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania  
Próg lewy: Zarysowania  
Rama dachu lewa: Odpryski  
Drzwi LT: poszycie: Zarysowania / Odpryski  
Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania / Odpryski  
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania / Odpryski  
Lampa LT: Zarysowania  
Zderzak tył: Zarysowania / Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 190  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 180  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 130  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 120  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 120  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 650  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 290  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 580  $\mu\text{m}$ , dach - 130  $\mu\text{m}$ , próg P - 80  $\mu\text{m}$ , próg L - 90  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kokpit: Zarysowania  
Kierownica: Przetarcia  
Fotel LP: Przetarcia  
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia / Uszkodzenia mechaniczne  
Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia  
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania  
Przestrzeń bagażowa / próg załadowczy: Zabrudzenia / Otwory / Pęknięcia / Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne  
Airbag kolan kierowcy  
Antena dachowa Shark-Fin  
BA - system wspomagania hamowania  
Czujnik ciśnienia w oponach  
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania  
Elektrycznie regulowane szyby przednie  
Felgi aluminiowe 15 z ogumieniem 195/65  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home  
 Gniazdo USB i Aux-In  
 HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu  
 Immobilizer  
 Kanapa tylna składana, dzielona 60/40  
 Kierownica wielofunkcyjna  
 Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych  
 Klimatyzacja automatyczna  
 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach  
 Komputer pokładowy  
 Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa  
 Lakier uni  
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane  
 Podłokietnik przedni  
 Radio CD z MP3 + 4 głośniki + Bluetooth  
 Roleta przestrzeni bagażowej  
 Światła do jazdy dziennej typu LED  
 Tapicerka materiałowa  
 Tylna kanapa składana z bagażnika  
 Tylne spojler  
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego  
 Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop  
 VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC  
 Wejście Aux-In  
 Wspomaganie układu kierowniczego  
 Zamek centralny sterowany pilotem  
 Zestaw do naprawy przebitej opony  
 Czujniki odległości przy parkowaniu - tył  
 System zabezpieczenia antykradzieżowego (rozszerzenie o ochronę wnętrza, sygn. dźwiękową, PROXY)

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Michelin,	195/65/15	80%
PP lato	Michelin,	195/65/15	80%
TL lato	Michelin,	195/65/15	65%
TP lato	Michelin,	195/65/15	65%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 92 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 18 września 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309068







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309068





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309068

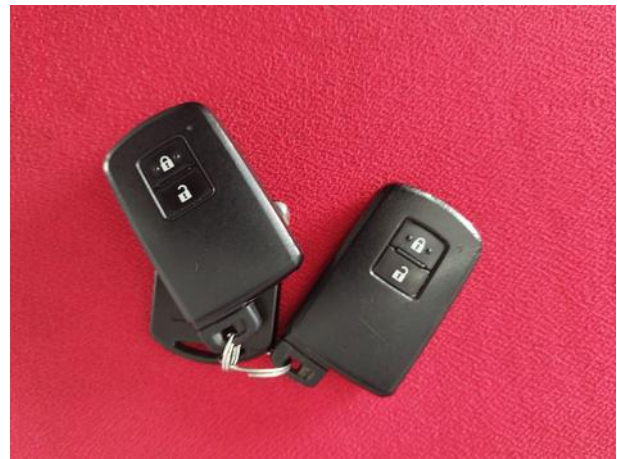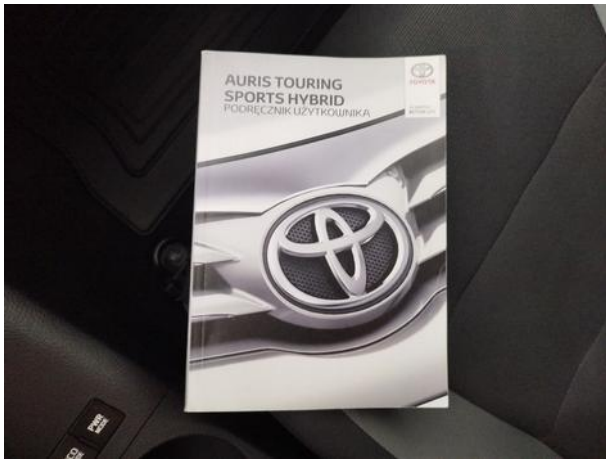









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309068











