

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202311142

Data badania – 11 grudnia 2023r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX4839A

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA V 1.6 CDTI DYNAMIC S&S
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 116457
Nr fabryczny (VIN): W0VBF8EG4K8017650
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1980
Masa własna (kg): 1350
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 100.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 10.12.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO5312333
2. Data następnego badania technicznego: 08.12.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 4: 32428 km, 50291 km, 69664 km, 95542 km dnia 03-01-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Zderzak przód: Zarysowania / Wgniecenia

Drzwi LP: Odpryski / Zarysowania

Dach: Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Pokrywa przód: Odpryski

Słupek A lewy: Odpryski

Błotnik LP: Uszkodzenie lakieru

Błotnik LT: Zarysowania / Korozja

Drzwi PT: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 105 μm , błotnik PP - 135 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 125 μm , poszycie TP - 175 μm , pokrywa T - 110 μm , poszycie TL - 130 μm , drzwi TL - 130 μm , drzwi PL - 115 μm , błotnik PL - 115 μm , dach - 100 μm , próg P - 80 μm , próg L - 55 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka pokrywy T: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu

Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy

Chromowane zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych

Czarna podsufitka

Czujnik deszczu

Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby, tył

Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa

ESP + TCS

Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową w 4 kierunkach

Fotel kierowcy z regulacją długości siedziska

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Kamera Opel Eye(zaw. sys. ostrzegania przed kolizją, niezamierzoną zmianą pasa ruchu i rozp. znaków)

Kierownica skórzana

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności
 Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
 Komputer pokładowy
 Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
 Lampki do czytania z tyłu
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
 Lusterko wsteczne światłoczułe
 Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
 Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń
 Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
 Przyciski sterowania na kierownicy
 Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat
 Relingi dachowe, chromowane
 Spojler tylny
 System monitorujący ciśnienie w oponach
 System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła przeciwmgielne z przodu
 Tapicerka materiałowa
 Tapicerka materiałowa czarna (fotele przednie typu Sport)
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Tryb układu jezdny Sport
 Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
 Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
 Alarm
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
 Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem (G)
 Koło zapasowe dojazdowe
 Lakier metalik
 Pakiet Premium
 Radio IntelliLink RF900 Navi (wyśw. 8-cali, nawigacja, USB, BT, 6 głoś. Audio streaming, odtw. video)
 Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznymi światłami drogowymi oraz tylnymi lampami LED

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Pirelli	205/55/R16	45%
PP zima	Pirelli	205/55/R16	45%
TL zima	Pirelli	205/55/R16	95%
TP zima	Pirelli	205/55/R16	95%
dojazdowa	Continental	115/70/R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 129 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 11 grudnia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311142



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311142



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311142







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311142



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311142



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311142

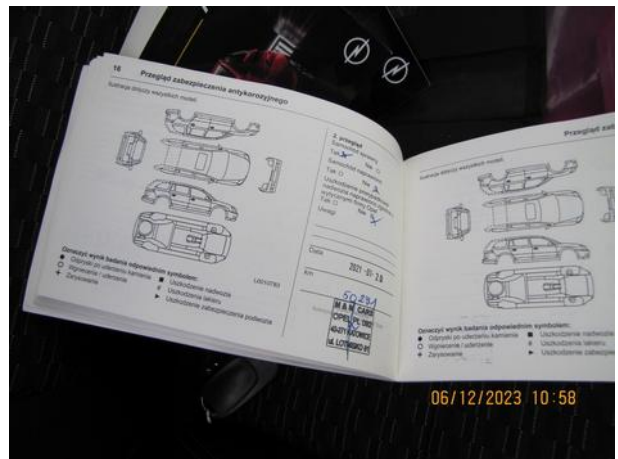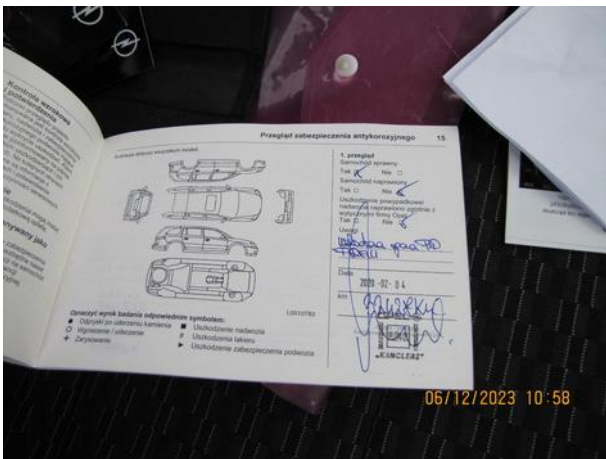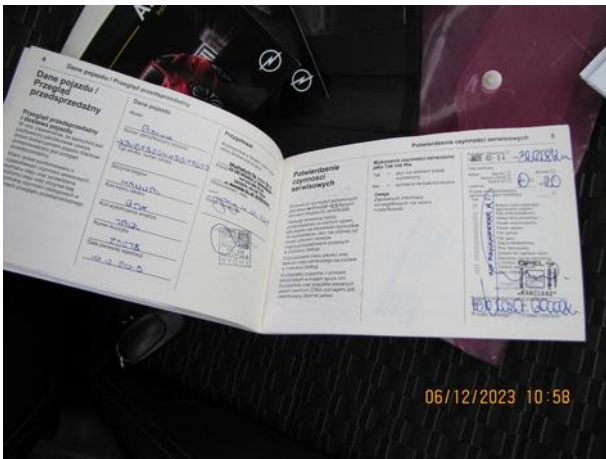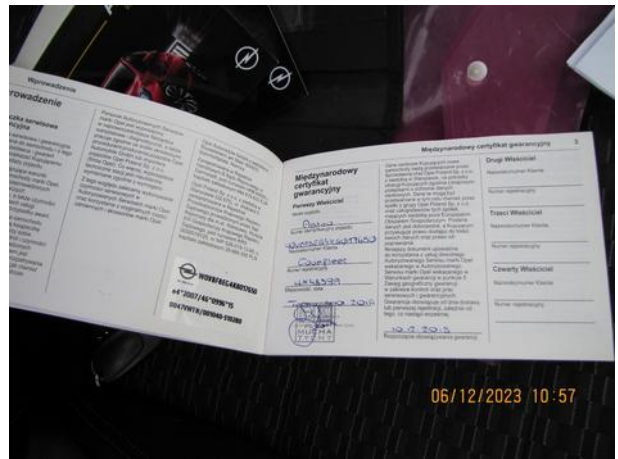

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311142



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311142



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311142



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311142



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311142



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311142



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311142



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311142



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311142





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311142

