

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202312157**

**Data badania – 28 grudnia 2023r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW4LJ30

Marka pojazdu: FIAT  
Model: DUCATO MAXI MJ L4H2  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon  
Rodzaj pojazdu: Ciężarowy  
Liczba drzwi: 4  
Liczba miejsc: 3  
Wskazania licznika [km]: 82759  
Nr fabryczny (VIN): ZFA25000002R21624  
Rok produkcji: 2020  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 3500  
Masa własna (kg): 2254  
Ładowność (kg): 1246  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 2287  
Moc [kW]: 118.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 17.12.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ4876623
2. Data następnego badania technicznego: 13.12.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka, drugi bez pilota)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 1: 48455 km dnia 07-04-2022

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Felga PP – zarysowania, Felga LT – zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała

Pokrywa przednia: Odpryski

Drzwi LP: rama: Zarysowania

Próg lewy: Zarysowania / Odpryski

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Nakładka błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 50  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 55  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 55  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 75  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 65  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 55  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 55  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 55  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 60  $\mu\text{m}$ , dach - 65  $\mu\text{m}$ , próg P - 35  $\mu\text{m}$ , próg L - 40  $\mu\text{m}$

Wymiary przestrzeni ładunkowej: (3705 mm długość; wysokość 1932 mm; szerokość 1870 mm)

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kokpit: Zarysowania / Zabrudzenia

Tunel środkowy: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania / Zabrudzenia

Wykładzina LP: Zabrudzenia

Listwa progu LP: Przetarcia / Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Uszkodzenia mechaniczne / Przetarcia / Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania / Otwory / Pęknięcia / Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania / Zabrudzenia

Listwa progu PP: Zarysowania / Przetarcia

Wykładzina PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Drzwi boczne przesuwne prawe

Felgi stalowe 16

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Fotel pasażera podwójny

Immobilizer

Kolumna kierownicy z regulacją wysokości

Koło zapasowe pełnowymiarowe

Komputer pokadowy

Lakier uni  
Lusterka prawe i lewe ustawiane mechanicznie  
Podłokietnik fotela kierowcy  
Poduszka powietrzna kierowcy  
Przegroda stała bez szyby  
Skrzynia biegów manualna  
System ESC (zaw. ABS, ASR, HBA, LAC i wspomaganie ruszania pod górę)  
Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie  
Światła do jazdy dziennej  
Tapicerka materiałowa  
Uchwyty do mocowania ładunku  
Wspomaganie kierownicy  
Zamykany schowek w desce rozdzielczej  
Kierownica ze sterowaniem radia  
Klimatyzacja manualna  
Półka pod sufitem  
Radio CD Uconnect + ekran dotykowy 5 cala

#### VII. Wyposażenie dodatkowe:

#### VIII. Ogumienie :

| Opona    | Producent | Rozmiar     | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|----------|-----------|-------------|------------------------------|
| PL zima  | Nexen,    | 215/75/R16C | 35%                          |
| PP zima  | Nexen,    | 215/75/R16C | 25%                          |
| TL zima  | Nexen,    | 215/75/R16C | 5%                           |
| TP zima  | Nexen,    | 215/75/R16C | 15%                          |
| zapasowa | b/d       | 215/75/R16C | 15%                          |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 104 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 28 grudnia 2023

.....






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312157



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312157



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312157

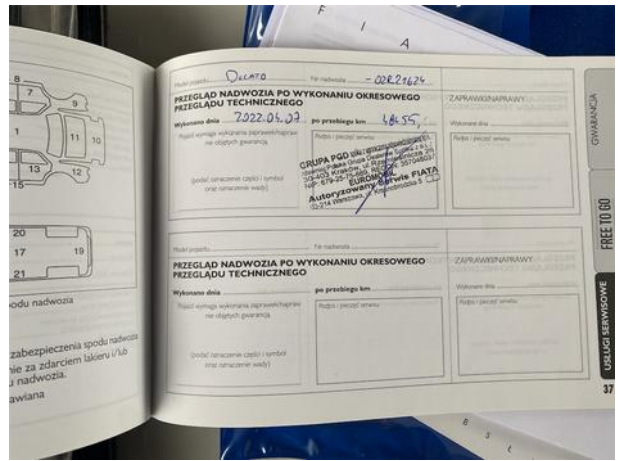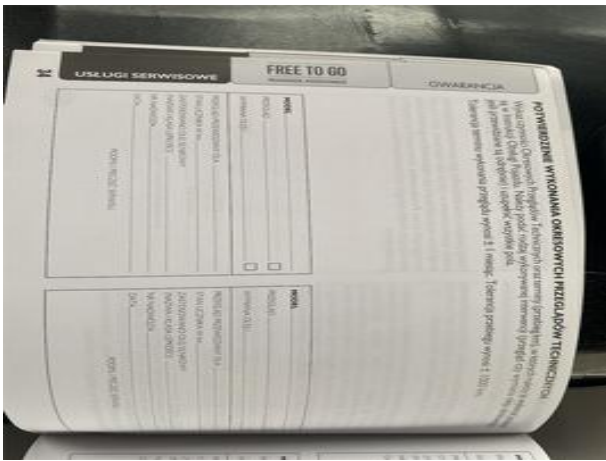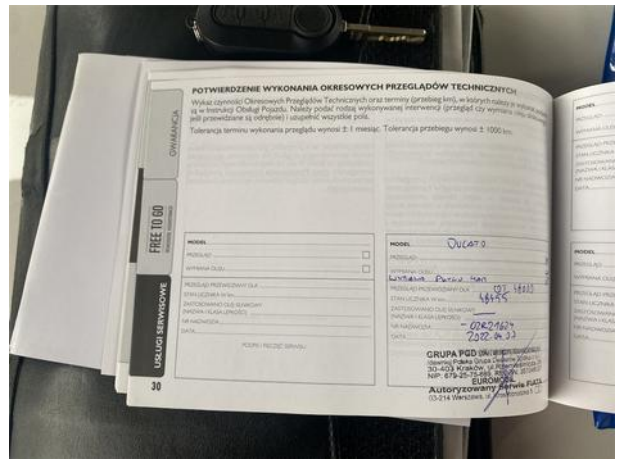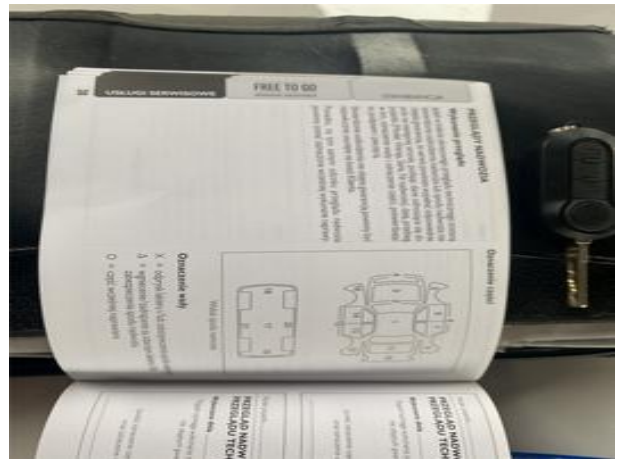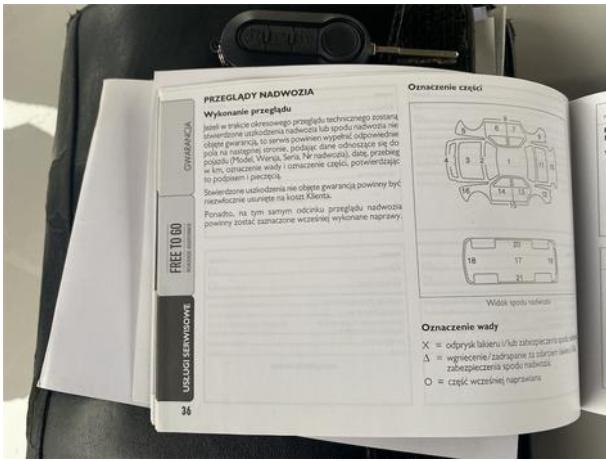

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312157



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312157





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312157



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312157



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312157



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312157





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312157





