

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202311097**

**Data badania – 30 listopada 2023r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW9FY09

Marka pojazdu: OPEL

Model: ASTRA V 1.6 CDTI ENJOY S&S

Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Hatchback

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 89839

Nr fabryczny (VIN): W0VBD6EF2KG380083

Rok produkcji: 2019

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1890

Masa własna (kg): 1326

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1598

Moc [kW]: 81.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.10.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP4538271
2. Data następnego badania technicznego: 13.10.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 1: 28819 km dnia 29-09-2020

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Zapalona kontrolka silnika. Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Zapalona kontrolka ciśnienia w kołach. Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia srebrna

Drzwi LP: Zarysowania / Odpryski

Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski

Pokrywa przód: Odpryski

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania / Wgniecenie / Odpryski

Pokrywa tył: Zarysowania

Lusterko L: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 350  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 110  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 105  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 140  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 100  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 110  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 160  $\mu\text{m}$ , dach - 115  $\mu\text{m}$ , próg P - 55  $\mu\text{m}$ , próg L - 50  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel LP: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Wnętrze bagażnika: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby, tył

Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa

ESP + TCS

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Kierownica skórzana

Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach

Komputer pokładowy

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli

Przyciski sterowania na kierownicy

Spojler tylny

System monitorujący ciśnienie w oponach  
Światła do jazdy dziennej LED  
Tapicerka materiałowa czarna  
Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Tylne oparcie składane, dzielone 60:40  
Układ wspomagania ruszania pod górę HSA  
Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy  
Alarm  
Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem  
Koło zapasowe dojazdowe  
Lakier metalik  
Pakiet Enjoy Biznes  
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył  
Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności  
Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem  
Pakiet Dobrej Widoczności  
Pakiet Oświetlenie Wnętrza  
Światła przeciwmgielne z przodu  
Radio IntelliLink RF900 Navi (wyśw. 8-cali, nawigacja, USB, BT, 6 głoś. Audio streaming, odtw. video)

#### VII. Wyposażenie dodatkowe:

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Dębica,	205/55/R16	30%
PP zima	Dębica,	205/55/R16	30%
TL zima	Dębica,	205/55/R16	15%
TP zima	Dębica,	205/55/R16	15%
dojazdowa	Continental,	T115/70/R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 99 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 30 listopada 2023

.....





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311097













Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311097

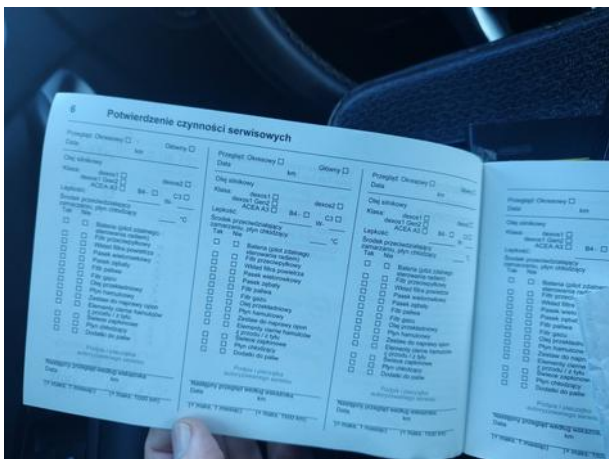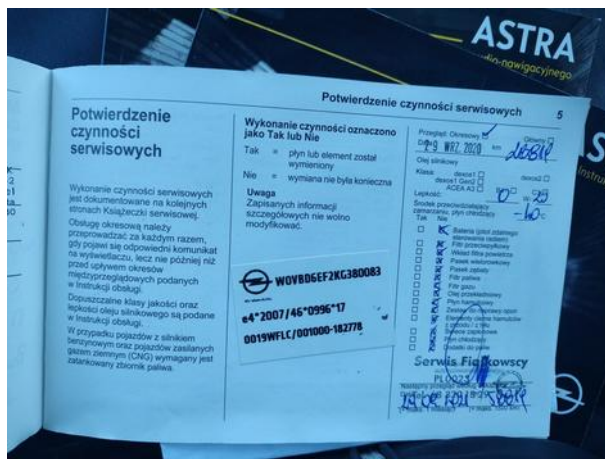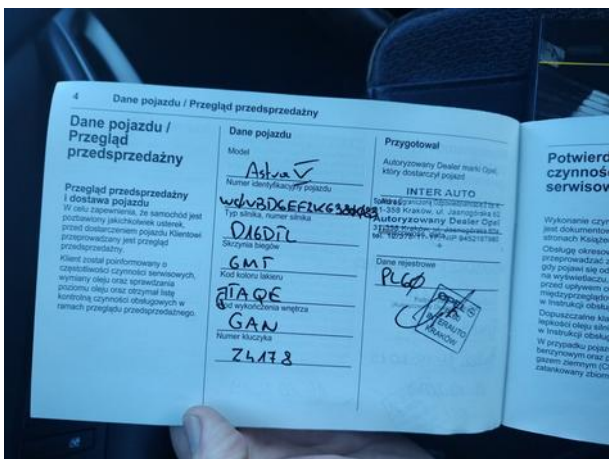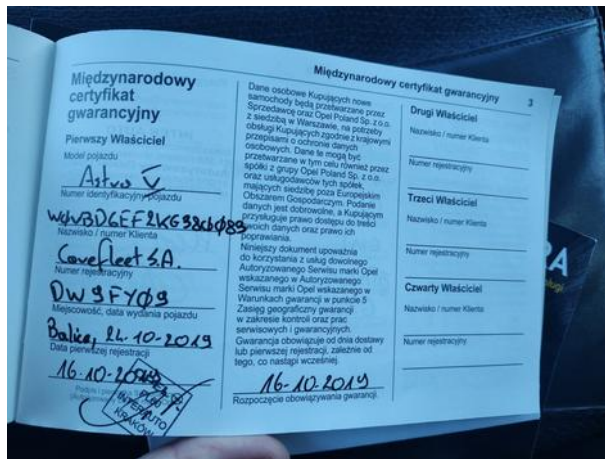











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311097















