

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202312052**

**Data badania – 27 grudnia 2023r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WX3532A

Marka pojazdu: SKODA  
Model: SUPERB 2.0 TDI 4X4 STYLE DSG  
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 197296  
Nr fabryczny (VIN): TMBCJ9NP5K7023837  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2285  
Masa własna (kg): 1677  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1968  
Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 17.10.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO4552141
2. Data następnego badania technicznego: 22.11.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia czarna

Zderzak przód: Zarysowania /Wgniecenia

Pokrywa P: Odpryski

Szyba P: Odpryski

Dach: Zarysowania / wgniecenia

Błotnik LP: Zarysowania

Drzwi LP: Odpryski / Zarysowania / wgniecenia

Próg L: Zarysowania

Drzwi LT: Odpryski / Zarysowania / wgniecenia

Błotnik LT: Zarysowania / wgniecenia

Pokrywa T: Zarysowania

Rama dachu P: wgniecenia

Rama dachu L: wgniecenia

Drzwi PP: Odpryski

Błotnik PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 150  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 200  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 800  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 1000  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 130  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 130  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 250  $\mu\text{m}$ , dach - 130  $\mu\text{m}$ , próg P - 120  $\mu\text{m}$ , próg L - 110  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Tunel środkowy (kratka nawiewu tył): Pęknięcia

Próg załadowniczy: Zarysowania

Kokpit: Zabrudzenia / naklejki

Fotel LP: Przetarcia

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

Airbag kolan kierowcy

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu

Bluetooth (zestaw głośnomówiący)

Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)

CBC - system regulacji hamowania na zakręcie

Czujnik deszczu

Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED  
DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą  
EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania  
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego  
El. podnoszenie szyb, przód i tył  
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika  
ESP - system stabilizacji toru jazdy  
Felgi aluminiowe 17 STRATOS z ogumieniem  
Fotel pasażera regulowany elektrycznie przez pasażerów tylnej kanapy  
Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył  
Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania  
Funkcja rekuperacji energii  
Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphone-a na ekranie radia lub nawigacji  
Gniazdo 12V w bagażniku  
Hamulec postojowy, elektromechaniczny  
HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania  
Immobilizer  
Intelligent Lights Assistant - funkcja automatycznego włączania i wyłączania śwateł drogowych  
KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu  
Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM)  
Klamki wewnętrzne chromowane  
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT  
Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów  
Lampy tylne w technologii LED  
Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)  
Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane  
Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową i pamięcią ustawień  
Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi  
Lusterka i klamki w kolorze nadwozia  
Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową  
MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny  
MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem  
Ogrzewanie przednich i tylnych foteli  
Osłona chłodnicy (grill) w kolorze chromu  
Oświetlenie bagażnika  
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu  
Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej  
Podłokietnik Jumbo Box  
Pokrowiec na narty  
Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego  
RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni  
Schowek na okulary  
Schowek pod fotelem pasażera  
Spryskiwacze lamp przednich  
Światła do jazdy dziennej LED  
Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów  
TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu  
Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej  
Tylne oparcie składane, dzielone  
Tylne podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika  
Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku  
Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether  
Wykończenie wnętrza - Style w kolorze ciemnego aluminium

Wykończenie wnętrza w kolorze chromu  
 Wyłącznik poduszki powietrznej  
 XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów  
 Zamek centralny z pilotem  
 Zestaw siatek w bagażniku  
 Kamera ułatwiająca parkowanie  
 Klimatyzacja trzystrefowa automatyczna - Climatronic  
 Koło zapasowe dojazdowe, stalowe  
 Lakier metalik  
 Parking Assistant - system wspomagania parkowania  
 Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W  
 SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia  
 System nawigacji Columbus z mapą Europy i MapCare(WLAN/DVD/2xSD/USB/Aux/MP3/ster.głos/ICC/WiFi/HDD)  
 Szyba przednia podgrzewana elektrycznie  
 Tapicerka łączona - skóra naturalna/skóra ekologiczna z wentylowanymi fotelami z przodu  
 Tempomat adaptacyjny do 160 km/h (adaptive cruise assist)  
 Wycieraczka Aero szyby tylnej

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowa	Michelin	215/55/R17	30%
PP Zimowa	Michelin	215/55/R17	30%
TL Zimowa	Goodyear	215/55/R17	55%
TP Zimowa	Goodyear	215/55/R17	55%
dojazdowa	Continental	205/55/R16	20%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 126 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 27 grudnia 2023


.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312052





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312052

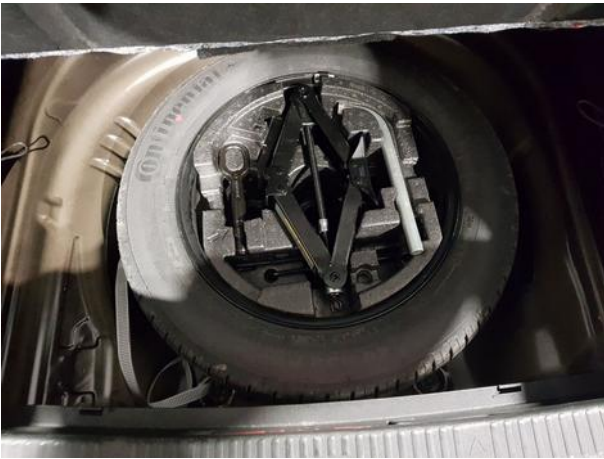




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312052





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312052

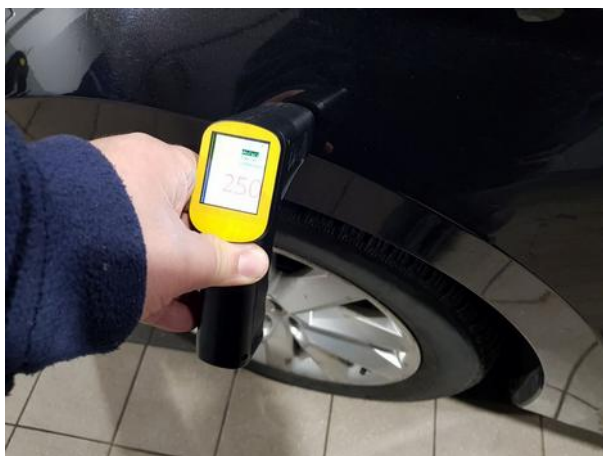



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312052







