

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202310014
Data badania – 06 października 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW925YT

Marka pojazdu: SKODA
Model: OCTAVIA 2.0 TSI AMBITION DSG 4
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 110806
Nr fabryczny (VIN): TMBCS7NE1K0182220
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1983
Masa własna (kg): 1429
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1984
Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.05.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP2379239
2. Data następnego badania technicznego: 18.05.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Pęknięcie

Błotnik LP: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Próg lewy: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Drzwi LT: rama: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μm , błotnik PP - 120 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 120 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 120 μm , poszycie TL - 140 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 130 μm , dach - 140 μm , próg P - 100 μm , próg L - 110 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

CBC - system regulacji hamowania na zakręcie

Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu

DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą

EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

El. podnoszenie szyb, przód i tył

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Fotele przednie z manualną regulacją wysokości

Fotele przednie z regulacją lędźwiową

Gniazdo 12V w bagażniku

Hamulec antykolizyjny - multicollision brake

HHC - wspomaganie ruszania pod górę

Immobilizer

Kieszka na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy

Klamki wewnętrzne chromowane
 Komputer pokładowy
 Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym)
 Kontrola niezamkniętych drzwi
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
 Oświetlenie bagażnika
 Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
 Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
 Przedni podłokietnik ze schowkiem
 Radio Skoda Auto Swing SD, USB
 Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem
 Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera
 Szyby przyciemniane (barwione)
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła przeciwmgielne
 Tapicerka materiałowa
 TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
 TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
 Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Wyświetlacz Maxi-DOT
 XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
 Zamek centralny z pilotem
 Zestaw do naprawy przebitej opony
 Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
 Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym
 Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
 Lakier metalik
 Tempomat

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Necen,	205/55/16	65%
PP lato	Necen,	205/55/16	65%
TL lato	Necen,	205/55/16	65%
TP lato	Necen,	205/55/16	65%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 62 fotografii cyfrowych.


Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik, data: 06 października 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310014



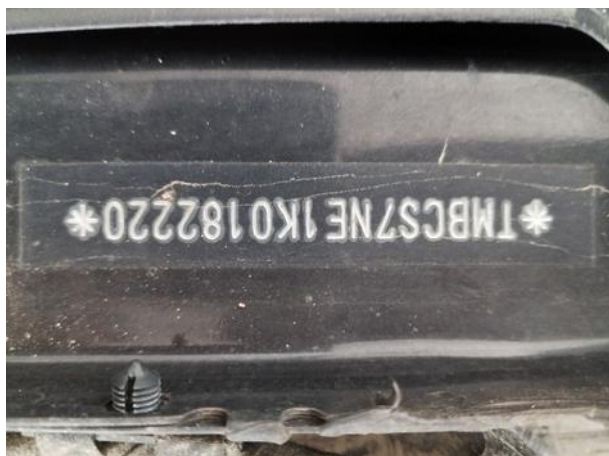

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310014









