

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202312203**

**Data badania – 03 stycznia 2024r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW622YX

Marka pojazdu: SKODA  
Model: SUPERB 2.0 TDI SCR AMBITION  
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 175974  
Nr fabryczny (VIN): TMBAH7NP2L7022296  
Rok produkcji: 2019  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2128  
Masa własna (kg): 1524  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1968  
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 05.11.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP4816692
2. Data następnego badania technicznego: 03.11.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Zapalony komunikat: wymagany przegląd. Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga LP – zarysowania, Felga PP – zarysowania, Felga LT – zarysowania, Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia czarna

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski

Pokrywa przednia: Zarysowania / Odpryski

Reflektor przeciwmgłowy lewy: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: Zarysowania / Odpryski / Wgniecenie

Dach: Zarysowania / Odpryski

Drzwi LT: Zarysowania / Odpryski / Wgniecenie

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania / Wgniecenie

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania / Wgniecenie

Rama dachu prawa: Zarysowania / Odpryski

Drzwi PP: Odpryski

Błotnik PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 150  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 125  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 185  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 145  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 245  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 155  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 155  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 150  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 145  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 140  $\mu\text{m}$ , dach - 165  $\mu\text{m}$ , próg P - 125  $\mu\text{m}$ , próg L - 140  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel LP: Zabrudzenia

Podsufitka: Zabrudzenia

Półka bagażnika: brak zaczepów

Wygłuszenie pokrywy P: Rozerwane

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączenia świateł drogowych

Bluetooth (zestaw głośnomówiący)

Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)

CBC - system regulacji hamowania na zakręcie

Czujnik deszczu

Dekor Brushed

Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy  
DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą  
EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania  
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego  
Elektryczne podnoszenie szyb, przód  
Elektryczne podnoszenie szyb, tył  
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika  
ESP - system stabilizacji toru jazdy  
Fotele przednie z manualną regulacją wysokości  
Fotele przednie z regulacją lędźwiową  
Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania  
Funkcja SmartLink+  
Gniazdo 12 V w konsoli środkowej  
Gniazdo 12V w bagażniku  
Grill przedni w kolorze chromu  
Hamulec postojowy, elektromechaniczny  
HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania  
HHC - wspomaganie ruszania pod górę  
Immobilizer  
Instalacja radiowa + 8 głośników  
KESSY GO - bezkluczykowy system uruchamiania silnika  
Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM)  
Klamki wewnętrzne chromowane  
Klamki wewnętrzne podświetlane  
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia  
Klimatyzacja automatyczna Climatronic  
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT  
Lampy przednie LED Top Matrix  
Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami  
Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)  
Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika  
Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne  
Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu  
Lusterka boczne regulowane el., składane i podgrzewane, przeciwślepieniowe, oś. LED.  
Lusterka boczne w kolorze nadwozia  
Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się  
MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny  
MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem  
Ogranicznik prędkości  
Oświetlenie przestrzeni bagażowej  
Parasolka w drzwiach kierowcy  
Podłokietnik Jumbo Box  
Poduszka kolan kierowcy  
Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją  
Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)  
Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego  
RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni  
Schowek na okulary  
Schowek pod fotelem pasażera  
Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, chłodzony  
Siatki (dwie) na bokach oparcia foteli przednich  
Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa  
Spryskiwacze lamp przednich  
Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów  
Tapicerka materiałowa

TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu  
 Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej  
 Tylne oparcie składane, dzielone  
 Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich i tylnych  
 Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą  
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether  
 XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów  
 Zagłówki z regulacją wysokości  
 Zamek centralny z pilotem  
 Zestaw do naprawy przebitej opony  
 Alarm z funkcją monitorowania wnętrza i systemem zabezpieczającym SAFE  
 Lakier metalik  
 Pakiet Comfort  
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST  
 Felgi aluminiowe 17 STRATOS z ogumieniem  
 Ogrzewanie przednich foteli  
 Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej  
 System nawigacji Amundsen 8" z mapą Europy (SD, USB, obsługa głos., ICC, Infotainment Online na rok)  
 Szyba przednia podgrzewana elektrycznie  
 Tempomat adaptacyjny do 210 km/h (adaptive cruise assist)  
 Travel Assist - funkcja rozpoznawania znaków drogowych

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Falken,	215/55/R17	15%
PP zima	Falken,	215/55/R17	15%
TL zima	Falken,	215/55/R17	15%
TP zima	Falken,	215/55/R17	15%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 117 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 09 stycznia 2024


.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312203





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312203

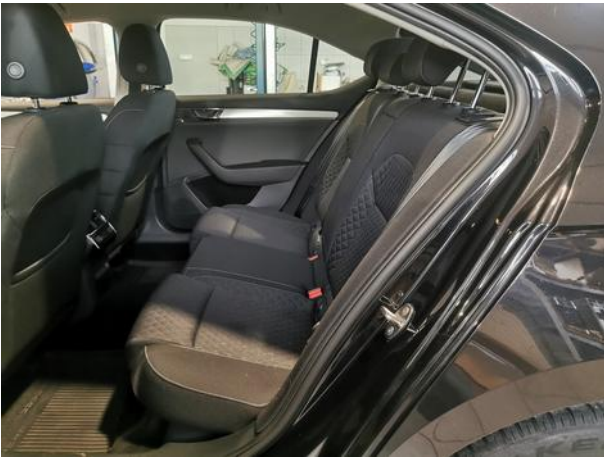



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312203





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312203

