

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202401077

Data badania – 16 stycznia 2024r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW617SK

Marka pojazdu: SKODA
Model: KAROQ 1.5 TSI ACT GPF 4X2 AMBI
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 166581
Nr fabryczny (VIN): TMBJR7NUXM2009684
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1933
Masa własna (kg): 1374
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1498
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.11.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ4577746
2. Data następnego badania technicznego: 17.11.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP – zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Szyba czołowa: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110 μm , błotnik PP - 110 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 120 μm , poszycie TP - 140 μm , pokrywa T - 130 μm , poszycie TL - 120 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 110 μm , dach - 120 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

Airbag kolan kierowcy

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Bluetooth (bez połączenia z anteną zewnętrzną, bez Phone box - bez wzmacniania sygnału GSM)

Care Connect (eCall – wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zakres kom. serwisowej, zdalny dostęp)

CBC - hamowanie na zakręcie z elektroniczną stabilizacją

DAB +

DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy

DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą

EBV - elektroniczny rozdział siły hamowania

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

El. podnoszenie szyb - przód i tył z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem

ESC - system stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17 RATIKON z ogumieniem

Fotel kierowcy i pasażera z przodu - regulacja lędźwi

Fotele przednie z manualną regulacją wysokości

FRONT ASSIST – kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania

Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii

Gniazdo 12V w komorze bagażnika

Haczyki w komorze bagażnika

Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold

HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania

HHC - system wspomagania ruszania pod wzniesieniem

Kierownica 2-ramienna wielofunkcyjna w skórze
 Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 2-strefowa z regulacją elektroniczną
 Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi DOT
 Lampy tylne wykonane w technologii LED
 LIGHT ASSIST (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) z czujnikiem deszczu i zmierzchu
 Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane, składane, auto. ściemniające się z oświetleniem wokół drzwi
 Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
 Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
 MANOEUVRE ASSIST - funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania
 MKB – Multi Collision Brake
 MSR - system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem
 Oparcie kanapy w drugim rzędzie siedzeń składane
 Ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich
 Parasol pod fotelem pasażera
 PEDESTRIAN MONITOR - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem (AEB)
 Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń
 Podłokietnik z przodu
 RBS - osuszanie tarcz hamulcowych
 Relingi dachowe - czarne
 Schowek na okulary
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy i wszystkich pasażerów
 Światła do jazdy dziennej LED
 Tapicerka materiałowa Ambition
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 TPM - system kontroli ciśnienia w oponach
 TSA - asystent manewrowania z przyczepą
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył z mocowaniem TopTether
 Wspomaganie układu kierowniczego - elektromechaniczne
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 XDS+ - kompensacja podsterowności na zakręcie
 Zamek centralny z pilotem
 Zestaw do naprawy przebitej opony
 Zestaw siatek w bagażniku
 Alarm i funkcja SAFE dla centralnego zdalnie sterowanego zamka
 Koło zapasowe - dojazdowe
 Lakier metalik
 Lampy przednie Full LED z funkcją świateł AFS, przednie światła przeciwmgłowe z funkcją CORNER
 Pakiet Comfort
 Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył
 Funkcja SmartLink - wyświetlanie informacji z telefonu na ekranie radia lub nawigacji
 KESSEY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu
 SUNSET - Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
 System nawigacji Amundsen z mapą Europy i Map Care -ekr. 8cali, obsługa głosowa, Infotainment Online

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Falken,	215/55/17	45%
PP Zimowe	Falken,	215/55/17	45%

TL Zimowe	Falken,	215/55/17	45%
TP Zimowe	Falken,	215/55/17	45%
dojazdowa	Maxxis,	125/70/18	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 67 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 16 stycznia 2024


.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202401077



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202401077



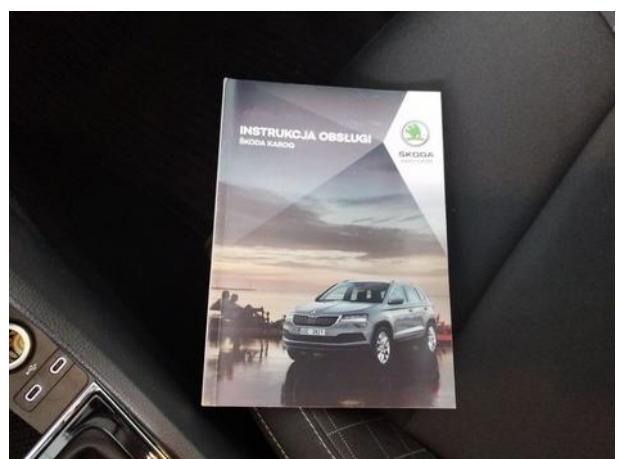

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202401077











