

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202312162
Data badania – 02 stycznia 2024r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX8802A

Marka pojazdu: SKODA KODIAQ
Model: KODIAQ
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 69931
Nr fabryczny (VIN): TMBLE9NS1K8074416
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2336
Masa własna (kg): 1719
Ładowność (kg): 617
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1984
Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 27.06.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 2781442
2. Data następnego badania technicznego: 27.06.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna.
Pokrywa przednia: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie
Szyba czołowa: Odpryski
Drzwi LP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130µm, błotnik PP - 130µm, drzwi PP - 200µm, drzwi TP - 100µm, poszycie TP - 200µm, pokrywa T - 130µm, poszycie TL - 130µm, drzwi TL - 130µm, drzwi PL - 130µm, błotnik PL - 130µm, dach - 130µm, próg L - 100µm, próg P - 100µm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania
Przestrzeń bagażowa / próg załadowczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 8 głośników

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy
ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
AUTO LIGHT ASSIST – funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych
Bluetooth (zestaw głośnomówiący)
Care Connect (eCall – wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zakres kom. serwisowej, zdalny dostęp)
Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył
DRIVING MODE SELECT - dla napędu 4x4 z funkcją off-road
DRIVING MODE SELECT - wybór profilu jazdy
DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
El. podnoszenie szyb - przód i tył
ESC - system stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 19 TRIGLAV z ogumieniem 235/50
Fotel kierowcy i pasażera z przodu - regulacja lędźwi
Fotele przednie z funkcją podgrzewania
Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
FRONT ASSIST – kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania
Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii
Gniazdo 12V w komorze bagażnika
HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania

HHC - system wspomagania ruszania pod wzniesienia
 Immobilizer
 Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna skórzana (radio, telefon)
 Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 3-strefowa
 Koło zapasowe - dojazdowe
 Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi DOT
 Lampy przednie Full LED z funkcją świateł AFS, przednie światła przeciwmgłowe z funkcją CORNER
 Lampy tylne w technologii LED (w tym kierunkowskazy i oświetlenie tablicy rejestracyjnej)
 Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu
 Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane, składane, automatycznie przyciemniane z pamięcią
 Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
 Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie + czujnik deszczu
 MANOEUVRE ASSIST - funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania
 MKB – Multi Collision Brake
 MSR - system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem
 Ogranicznik prędkości
 Oświetlenie przestrzeni bagażowej, element mocujący i przenośna latarka
 Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
 Ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich i tylnych
 Parasole w schowku drzwi kierowcy i pasażera z przodu
 PEDESTRIAN MONITOR - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem (AEB)
 Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń
 Podłokietnik z przodu
 Radio Bolero (wejście SD, USB, MP3, obsługa głosowa ze wzmacniaczem głosu ICC, SmartLink+)
 RBS - osuszanie tarcz hamulcowych
 Relingi dachowe - srebrne
 Schowek na okulary
 Schowek pod fotelem kierowcy i pasażera (nieдоступny dla elektrycznie sterowanego fotela pasażera)
 Spryskiwacze lamp przednich
 Światła do jazdy dziennej LED
 Tapicerka materiałowa Style
 Tempomat aktywny do 160 km/h
 TPM - system kontroli ciśnienia w oponach
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył z mocowaniem TopTether
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 Wyświetlacz Maxi DOT, kolorowy
 Zamek centralny z pilotem
 Zestaw siatek w bagażniku
 Kamera cofania, pełne oświetlenie tylne w technologii LED (w tym kierunkowskazy i tab. rejestracyjną)
 Lakier metalik
 PARK ASSIST - system wspomagania parkowania
 Tapicerka skórzana (skóra/skóra ekologiczna)

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Pirelli , Scorpion Winter	235/55/18	45%
PP - zima	Pirelli , Scorpion Winter	235/55/18	45%
TL - zima	Pirelli , Scorpion Winter	235/55/18	45%

TP - zima	Pirelli , Scorpion Winter	235/55/18	45%
Dojazdowe	Linglong	145/85/18	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 53 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.



Rzeczoznawca , data: 02 stycznia 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312162





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312162

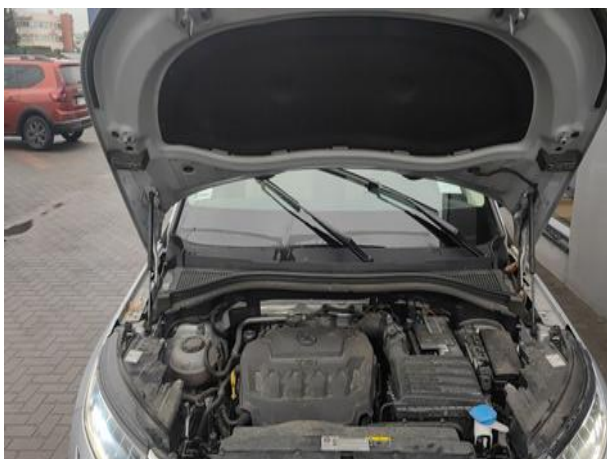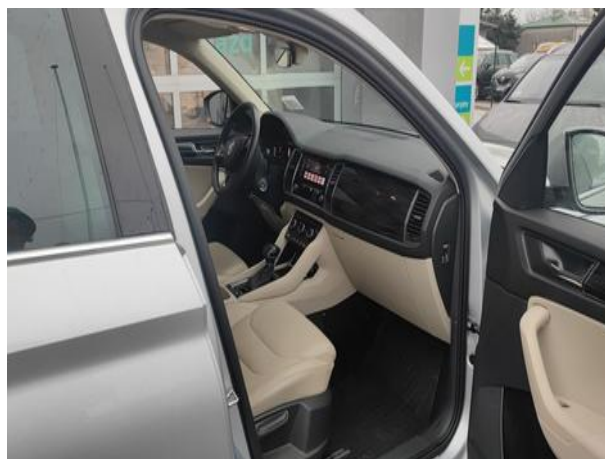

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312162



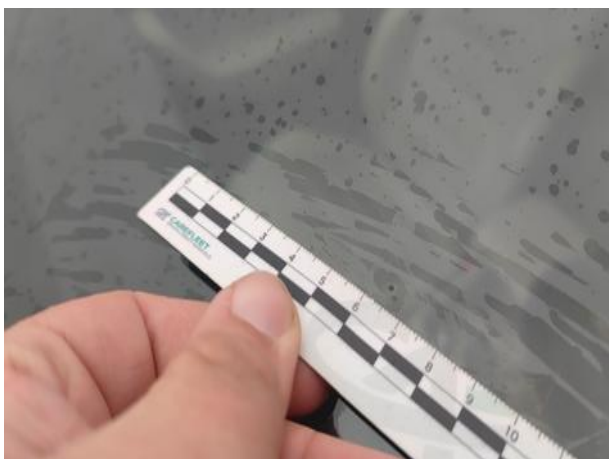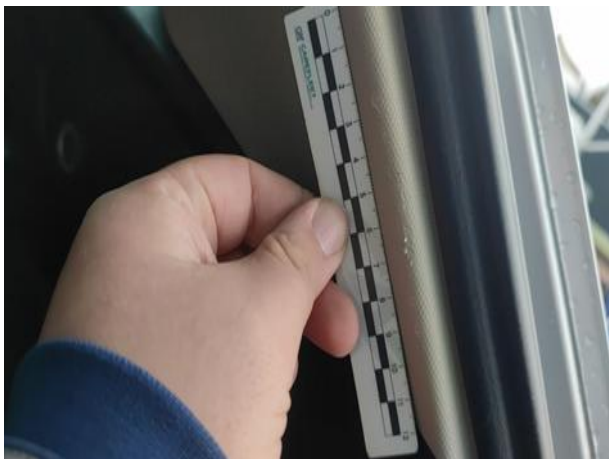

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312162

