

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202311087
Data badania – 20 listopada 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW810SK

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: PASSAT 2.0 TDI EVO BUSINESS
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 83877
Nr fabryczny (VIN): WVVZZZ3CZME040575
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2170
Masa własna (kg): 1563
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 02.12.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ4688085
2. Data następnego badania technicznego: 02.12.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - aluminiowe. Felga LP – zarysowania, Felga PP – zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Pokrywa przednia: Odpryski / Zarysowania

Błotnik LP: Zarysowania

Drzwi LP: Zarysowania

Drzwi LT: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Drzwi PT: Zarysowania

Drzwi PP: Odpryski

Pokrywa tył: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 150 µm, błotnik PP - 270 µm, drzwi PP - 190 µm, drzwi TP - 120 µm, poszycie TP - 130 µm, pokrywa T - 150 µm, poszycie TL - 150 µm, drzwi TL - 140 µm, drzwi PL - 110 µm, błotnik PL - 130 µm, dach - 120 µm, próg P - 80 µm, próg L - 80 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Kierownica: Przetarcia

Fotel LP: Zabrudzenia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Roleta / półka bagażnika: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Emergency Assist - asystent hamujący w przypadku zasłabnięcia kierowcy

ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy

Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego

Fotele przednie komfortowe

Fotele przednie z regulacją wysokości

Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej

Gniazdo 12V w bagażniku
Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
Immobilizer
Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze i dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT
Kurtyny powietrzne
Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED
Lampy tylne LED
Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu
Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej i drzwiach przednich Cross Hatch
Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane
Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, w części zderzaka przedniego, chromowane
Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne
Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED
Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się
Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania
Podłokietnik przedni ze schowkiem, regulowany na wysokość
Poduszka kolanowa kierowcy
Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Przygotowanie do montażu fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu
Relingi dachowe - czarne
Roleta przestrzeni bagażowej z wygodną funkcją zwijania i rozwijania
Schówek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia
Schówek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją
System automatycznego hamowania po kolizji
System rozpoznawania przechodniów
System Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju z rekuperacją energii podczas hamowania
System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku
System wykrywania zmęczenia kierowcy
Szyba przednia odblaskowa
Szyby boczne podnoszone elektrycznie
Szyby termoizolujące
Tapicerka materiałowa Weave
Tempomat aktywny do 210km z Front Assist i funkcją zatrzymania samochodu
Tuner radiowy cyfrowy DAB+
Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty
We connect i We connect Plus dla naw. (wzywanie pomocy,przeglądy,raport,mobile usługi online 1 rok)
Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości
Wyłącznik poduszki powietrznej
Zamek centralny z pilotem
Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia
Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
Felgi aluminiowe 17 Nivelles z gum. samouszczel. o obniżonym oporze 215/55 + śruby antykradzieżowe
Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe
Lakier metalik/perłowy

Pakiet Premium
Pakiet zimowy 1
System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka
System nawigacji Discover Media (8,0 cali)FM/MP3/WMA/Mapy Europy/Sign Assist/WeConnect/WeConnectPlus
System wspomagający parkowanie - Park Assist 3.0
Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skrętu

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Pirelli	215/55R17	45%
PP lato	Pirelli	215/55R17	45%
TL lato	Pirelli	215/55R17	65%
TP lato	Pirelli	215/55R17	65%
zapasowa	Falken,	215/55R17	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 95 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 20 listopada 2023

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311087



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311087



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311087

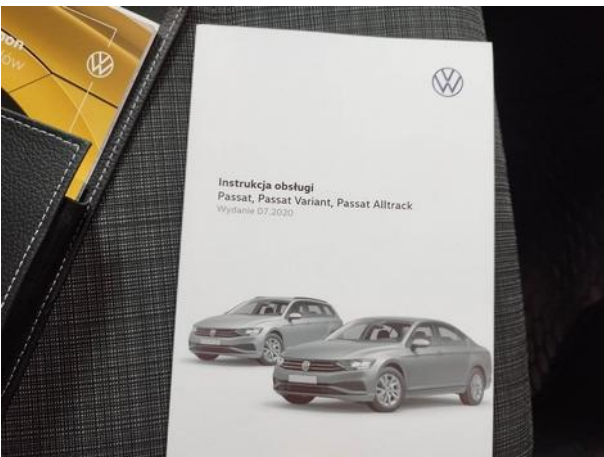

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311087















