

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202310099
Data badania – 16 października 2023r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX0379C

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: TIGUAN
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 44947
Nr fabryczny (VIN): WVGZZZ5NZKW915508
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2090
Masa własna (kg): 1507
Ładowność (kg): 583
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1498
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.08.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 3749863
2. Data następnego badania technicznego: 22.08.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Felga LP: Zarysowania

Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania

Próg lewy: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Odpryski / Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Odpryski

Lusterko wsteczne prawe: Odpryski / Zarysowania

Felga PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130µm, błotnik PP - 130µm, drzwi PP - 130µm, drzwi TP - 130 µm, poszycie TP - 140µm, pokrywa T - 130µm, poszycie TL - 150µm, drzwi TL - 130µm, drzwi PL - 130µm, błotnik PL - 120µm, dach - 130µm, próg L - 90µm, próg P - 90µm

V. Wnętrze stwierdzono: Zagłówki foteli: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

Airbag kolan kierowcy

Aktywna pokrywa silnika - zwiększone bezpieczeństwo pieszych w przypadku kolizji

ASR

Asystent hamowania

Automatyczne włączanie świateł awaryjnych przy gwałtownym hamowaniu

Chromowane listwy na osłonie powietrza do chłodnicy

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home

Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera

Dywaniki - wykładzina, przód i tył

EDS - blokada mechanizmu różnicowego.

Elementy przełączników sterowania lusterkami, szybami oraz klamki wewnętrzne chromowane

ESP - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17 Montana z ogumieniem 215/65

Fotele przednie z manualną regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Fotele przednie, komfortowe
Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
Gniazdo 12 V w bagażniku
Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
Hamulec postojowy, elektroniczny z funkcją Auto Hold
Hamulec wielokolizyjny - pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania
Immobilizer
Interfejs Bluetooth
Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna i dźwignia zmiany biegów w skórze
Kierunkowskazy w obudowie lusterek bocznych
Kieszenie w oparciach przednich foteli
Klamki lakierowane w kolorze nadwozia
Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z filtrem i panelem do sterowania z tyłu
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach (poziomej i pionowej)
Koło zapasowe dojazdowe 18-calowe
Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem
Lakier uni
Lampy przednie halogenowe
Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu
Light Assist - automatyczna zmiana świateł mijania na drogowe
Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Titanium Silver
Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, chromowane
Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
MSR-układ przeciwblokujący przy ham.sil.
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg
Przedni podłokietnik regulowany wzdłużnie i na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami na tył
Relingi dachowe - czarne
Schówek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, zamykany, podświetlany, z funkcją chłodzenia
Schówek w konsoli dachowej zamykany
Składane oparcie fotela pasażera
Składane stoliki w oparciach przednich foteli
Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją na ekranie radia
System stabilizacji toru jazdy z przyczepą
System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu
Szuflady pod przednimi fotelami
Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
Szyby podnoszone elektrycznie przód/tył
Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
Tapicerka materiałowa Rhombus
Tempomat aktywny ACC z aut.reg. odległości Front Assist do 210 km/h
Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40, przesuwana i z regulacją pochylenia oparcia z podłokietnikiem
Uchwyty ISOFIX - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziskach tylnej kanapy
Uchwyty na napoje - 2 z przodu i 1 z tyłu
We Connect Go - mobilne usługi online
Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu
Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach
Zamek centralny z pilotem
Zderzaki w kolorze nadwozia
Pakiet Premium:
Car-Net App-Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia Composition Media

Lampy przednie LED Basic z dynamiczną regulacją zasięgu reflektorów
Radio Composition Media z 8 cal, ekranem dotyk. 8 głoś.
CD/MP3/WMA/SD/AUX/USB/iPhone/iPod/Bluetooth
System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu
System Rear Assist z Park Assist

Pakiet Zimowy:
Fotele przednie z funkcją podgrzewania
Podgrzewane dysze spryskiwaczy

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Continental , Ecocontact	215/65/17	35%
PP - lato	Continental , Ecocontact	215/65/17	35%
TL - lato	Continental , Ecocontact	215/65/17	25%
TP - lato	Continental , Ecocontact	215/65/17	25%
Dojazdowe	Longlomp	145/85/18	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.



Do oceny dołączono 73 fotografii cyfrowych.


Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 16 października 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310099

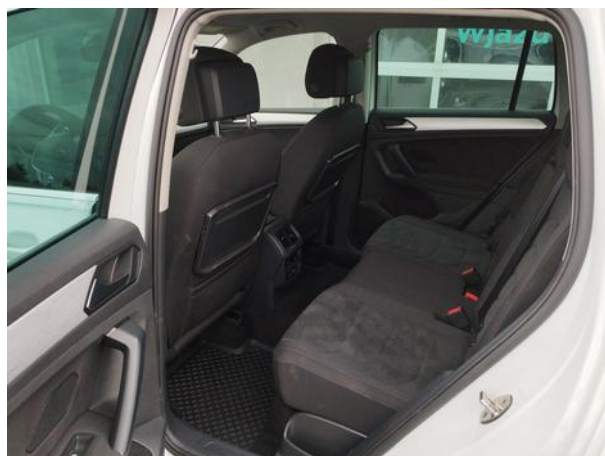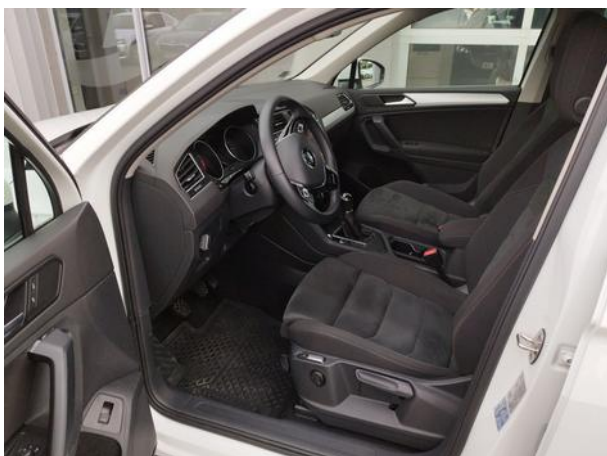

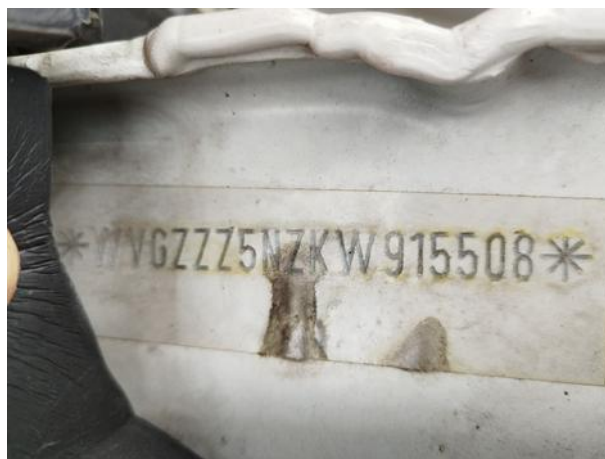

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310099















