

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202402130
Data badania – 22 lutego 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX5077A

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: AURIS HYBRID 135 ACTIVE
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 223952
Nr fabryczny (VIN): SB1ZS3JE30E476845
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1815
Masa własna (kg): 1390
Rodzaj paliwa: Hybryda
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1798
Moc [kW]: 73.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 19.12.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP0003293
2. Data następnego badania technicznego: 20.02.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 14: 15748 km, 29919 km, 46000 km, 57071 km, 74868 km, 90913 km, 104789 km, 120000 km, 135500 km, 149697 km, 164000 km, 180000 km, 195000 km, 210682 km dnia 14-09-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Brak środka uszczelniającego zestawu naprawczego koła.

Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska
Zderzak przód: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie
Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 100 μm , drzwi TP - 100 μm , poszycie TP - 100 μm , pokrywa T - 100 μm , poszycie TL - 100 μm , drzwi TL - 100 μm , drzwi PL - 100 μm , błotnik PL - 100 μm , dach - 100 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Zamek pokrywy przód ciężko chodzi, zacina się.

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 4 głośniki

ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Airbag kolan kierowcy

Antena dachowa Shark-Fin

BA - system wspomagania hamowania

Bluetooth

Centralny wyświetlacz TFT między zegarami

Czujnik ciśnienia w oponach

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

Elektrycznie regulowane szyby przednie

Felgi aluminiowe 15 z ogumieniem 195/65

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home

Gniazdo 12V (x2)

Gniazdo 12V w bagażniku

Gniazdo USB i Aux-In

HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu

Immobilizer

Kanapa tylna składana, dzielona 60/40

Kierownica wielofunkcyjna

Klapa bagażnika otwierana przyciskiem
 Klimatyzacja automatyczna
 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
 Komputer pokładowy
 Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa
 Lakier uni
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Odtwarzacz CD
 Podłokietnik przedni
 Prędkościomierz cyfrowy
 Roleta przestrzeni bagażowej
 System oświetlenia wnętrza
 System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat
 Światła do jazdy dziennej typu LED
 Światła tylne typu LED
 Tapicerka materiałowa
 Tylne spojler
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
 Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop
 VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
 Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Wykończenie elementów wnętrza kolorem fortepianowej czerni
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
 Zamek centralny sterowany pilotem
 Zestaw do naprawy przebitej opony
 Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
 System zabezpieczenia antykradzieżowego Vodafone, elektroniczny

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Dębica	195/65/15	40%
PP Letnie	Dębica	195/65/15	40%
TL Letnie	Dębica	195/65/15	25%
TP Letnie	Dębica	195/65/15	25%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 51 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 22 lutego 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402130

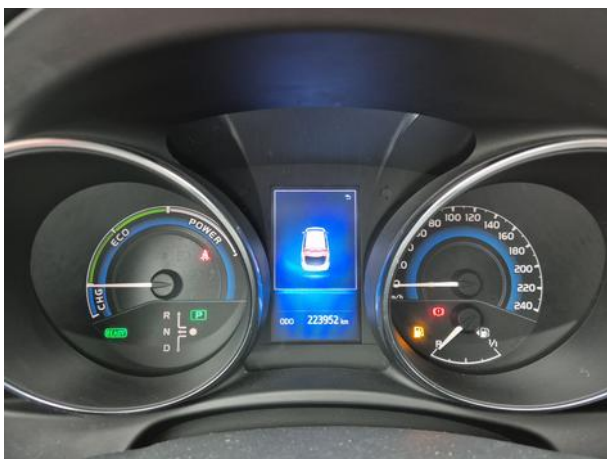

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402130



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402130







