

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202407255
Data badania – 19 lipca 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW6SR64

Marka pojazdu: DACIA
Model: SANDERO STEPWAY 1.0 TCE COMFOR
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 72116
Nr fabryczny (VIN): UU1DJF00968541414
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1618
Masa własna (kg): 1157
Rodzaj paliwa: Benzyna+LPG
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 999
Moc [kW]: 74.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.06.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS2120647
2. Data następnego badania technicznego: 20.06.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk. Kołpak LP – Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania, Kołpak PP – zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Zarysowania

Drzwi LP: Zarysowania

Drzwi LT: Odpryski / Zarysowania

Próg prawy: Zarysowania

Listwa błotnika PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 μm , błotnik PP - 130 μm , drzwi PP - 130 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 130 μm , poszycie TL - 130 μm , drzwi TL - 130 μm , drzwi PL - 130 μm , błotnik PL - 130 μm , dach - 130 μm , próg P - 100 μm , próg L - 100 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Przestrzeń bagażowa / próg załadowczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Aktywny system wspomagania hamowania AEBS

Automatyczna blokada drzwi po ruszeniu

Automatyczne włączanie świateł, wycieraczki automatyczne

Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany falami radiowymi

Chromowana przednia i tylna osłona podwozia

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

eCall - połączenie alarmowe

El. podnoszenie szyb, przód z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy

Elektryczne podnoszenie szyb, tył

ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę

Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem

Gniazdo 12V z przodu

Gniazdo USB

Gwarancja

Immobilizer

Kierownica pokryta skórą ekologiczną

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

Klimatyzacja manualna

Kluczyk z trzema przyciskami

Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości

Komputer pokładowy

Konsola środkowa niska, z otwartym schowkiem bez podłokietnika

Lakier uni
 Lampy mijania LED
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane z czujnikiem temperatury
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Lusterko wsteczne z ustawieniem dzień/noc
 Napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa przednich foteli
 Obramowania nawiewów chromoway mat + pomarańczowy miedziany
 Osłona chłodnicy w kolorze chromu
 Osłona chłodnicy z logiem "Stepway"
 Pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości
 Podłoga bagażnika ustawiana w dwóch płaszczyznach (górze i dół)
 Poduszka powietrzna czołowa pasażera z możliwością dezaktywacji
 Poduszka powietrzna kierowcy
 Poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe
 Regulator i ogranicznik prędkości
 Relingi dachowe, modułowe szare
 Stalowe obręcze kół tyłu Flexwheel 16'' - wzór Saria
 System kontroli ciśnienia w oponach, pośredni
 System Media Display 8 z DAB, klonowanie ekranu tel. przez USB, Bluetooth, 4 głośniki, ekran 8 cali
 System wspomagania nagłego hamowania
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła przeciwmgielne
 Tapicerka materiałowa
 Tkaninowe obicie deski rozdzielczej i podłokietników w przednich drzwiach
 Tryb ECO
 Tylne kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu
 Wewnętrzne klamki drzwi w kolorze matowego chromu
 Wykończenie wnętrza z pomarańczowymi elementami
 Wskaźnik zmiany biegów
 Zderzaki w kolorze nadwozia
 Zestaw do naprawy przebitej opony
 Zestaw wskaźników TFT 3,5"

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	FIRESTONE	205/60/16	65%
PP Zimowe	FIRESTONE	205/60/16	65%
TL Zimowe	FIRESTONE	205/60/16	65%
TP Zimowe	FIRESTONE	205/60/16	65%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 47 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzecznawca , data: 19 lipca 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202407255



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202407255

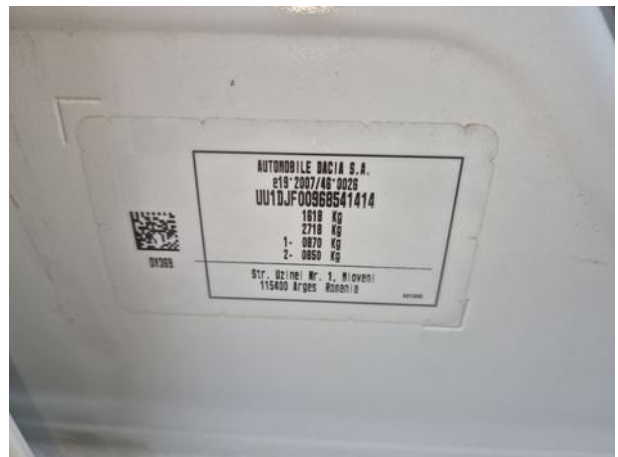

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202407255

