

**„NEFRIS”**  
Nefris Sp. z o.o.  
80-230 Gdańsk  
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A  
NIP: 957 11 11 157

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202007150**  
**Data badania – 23 lipca 2020r.**  
**Rzecznawca - Artur Mazurkiewicz**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: KR1Y725  
Marka pojazdu: OPEL  
Model: ASTRA  
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 93971  
Nr fabryczny (VIN): W0LBE8EG3H8065502  
Rok produkcji: 2017  
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZS  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1598  
Moc [kW]: 100.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 13.04.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A. WE WROCŁAWIU  
ODDZIAŁ W KRAKOWIE  
KAMIENSKIEGO 51  
30-644 KRAKÓW

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN1627074
2. Data następnego badania technicznego: 09.04.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTEM ZAMKA CENTRALNEGO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 46309km, 76632km z dnia 29.01.2020r

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 szt, jedno stalowe - zapasowe. Felgi - zarysowania. PP, TP - zarysowania z ubytkiem.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia - niebieska. Pokrywa silnika - wgniecenie o średnicy 15-20mm, odpryski lakieru o średnicy od 2 do 4mm w tym z naruszeniem warstwy antykorozyjnej. Szyba czołowa - liczne odpryski. Błotnik przedni prawy - zarysowania. Dach - odpryski o średnicy od 1 do 3mm. Lusterko prawe - zarysowanie. Drzwi przednie prawe - zarysowania. Drzwi tylne prawe - zarysowania. Zderzak tylny - liczne zarysowania. Pokrywa bagażnika - zarysowania. Drzwi tylne lewe - odprysk o średnicy 6mm, zarysowanie. Drzwi przednie lewe - odpryski lakieru na krawędzi. Błotnik przedni lewy - zarysowanie. Lusterko lewe - zarysowanie. Rama dachu - odprysk o średnicy około 3mm. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnątrznych: pokrywa silnika 90 µm, błotnik przedni prawy 90 µm, drzwi przednie prawe 90 µm, drzwi tylne prawe 90 µm, błotnik tylny prawy 90 µm, dach 90 µm, pokrywa bagażnika 90 µm, błotnik tylny lewy 90 µm, drzwi tylne lewe 90 µm, drzwi przednie lewe 90 µm, błotnik przedni lewy 90 µm.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Boczek drzwi przednich lewych - zarysowanie. Fotel kierowcy - zabrudzenie. Tunel centralny - zabrudzenie. Boczek drzwi tylnych lewych - zarysowanie. Osłona wewnętrzna błotnika tylnego lewego - zarysowania. Kanapa tylna - zabrudzenie. Podsufitka - zabrudzenie. Wnętrze bagażnika - zabrudzenia, zarysowania. Fotel pasażera - zabrudzenie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:**

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- ASR
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dywaniki gumowe
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja automatyczna

- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowo-skórzana
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Kleber	225/45R17 94H	15%
PP zima	Kleber	225/45R17 94H	15%
TL zima	Kleber	225/45R17 94H	15%
TP zima	Kleber	225/45R17 94H	15%
zapas	Continental	115/70R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 123 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 27 lipca 2020

.....





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007150



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007150



# Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007150

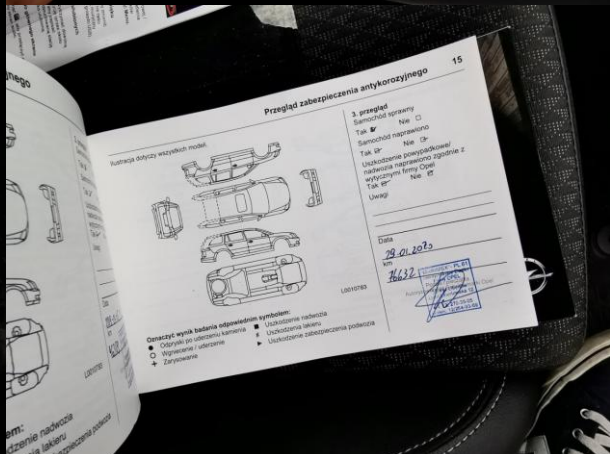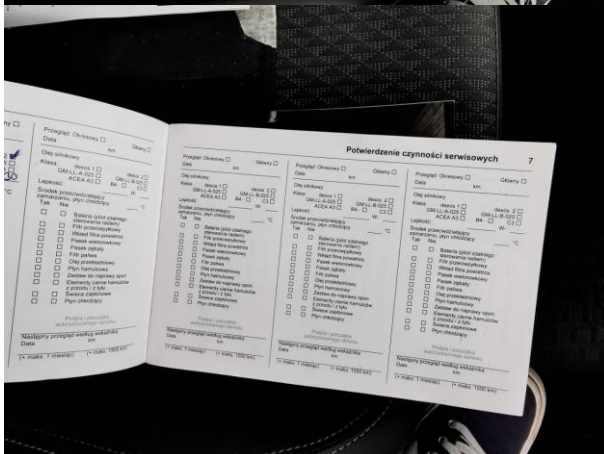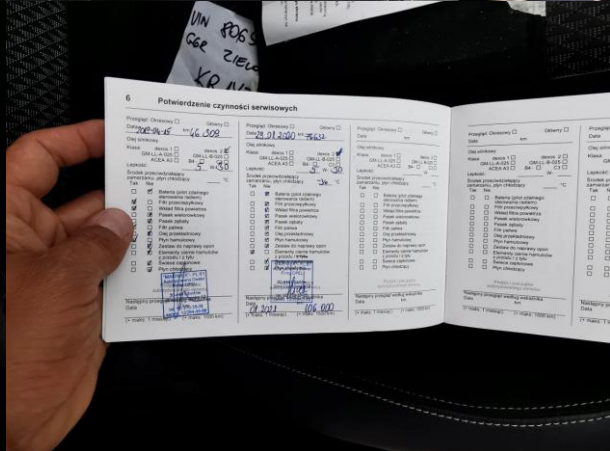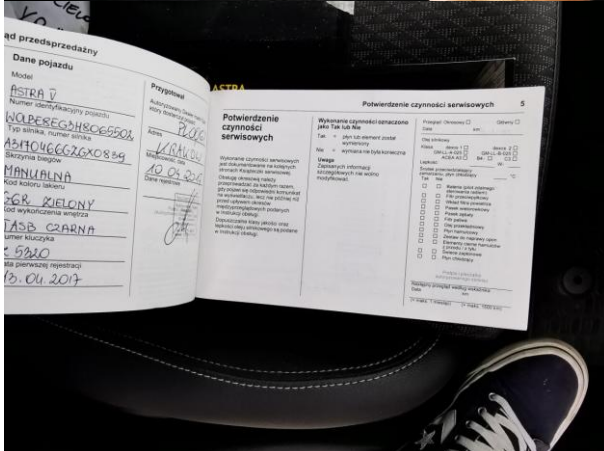

# Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007150



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007150





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007150



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007150



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007150



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007150



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007150



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007150





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007150





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007150



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007150



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007150

