

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202403136**  
**Data badania – 27 marca 2024r.**  
**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW871SM

Marka pojazdu: LAND ROVER  
Model: DISCOVERY SPORT 2.0 D180 S AUT  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: SUV  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 125453  
Nr fabryczny (VIN): SALCA2BN4MH886757  
Rok produkcji: 2020  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2590  
Masa własna (kg): 2046  
Rodzaj paliwa: Hybryda  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1999  
Moc [kW]: 132.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 19.02.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR1023097
2. Data następnego badania technicznego: 19.02.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PP – zarysowania, Felga LT – zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 9 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała  
Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski  
Atrapa przednia: Zarysowania / Odpryski  
Pokrywa przednia: Odpryski  
Szyba czołowa: Odpryski  
Drzwi LP: Zdeformowanie / Wgniecenie  
Nakładka progu lewego: Zarysowania  
Drzwi LT: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie  
Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie  
Zderzak tył: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 220  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 150  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 150  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 130  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 150  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 140  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 140  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 130  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 140  $\mu\text{m}$ , dach - 130  $\mu\text{m}$ , próg P - 100  $\mu\text{m}$ , próg L - 90  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kokpit: Zarysowania  
Fotel LP: Zabrudzenia  
Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia  
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania  
Roleta / półka bagażnika: Zabrudzenia  
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania  
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania / Zabrudzenia  
Fotel PP: Uszkodzenia mechaniczne / Zarysowania  
Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** All Terrain Progress Control (ATPC)  
Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist)  
Autonomiczny system awaryjnego hamowania  
Bluetooth  
Czujnik parkowania - przód i tył  
Dach w kolorze nadwozia  
Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne (wzór 5075) z ogumieniem  
Fotele przednie regulowane elektrycznie w 14 kierunkach z regulacją lędźwiową  
Gniazdo USB Charge i 12 V w 1. rzędzie, gniazdo 12 V w 2. rzędzie  
Kamera ułatwiająca parkowanie - tył  
Kanapa tylna dzielona 40:20:40, manualnie przesuwanie i regulacją kąta oparcia 60:40  
Kierownica skórzana

Kierunkowskazy animowane  
 Klimatyzacja - nawiewy dla pasażerów z tyłu  
 Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa  
 Lakier uni  
 Lampy przednie LED  
 Lampy przednie poziomowane manualnie  
 Lusterka boczne el. składane, elektrochromatyczne po stronie kierowcy z lampką doświetlającą podłoże  
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane  
 Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie)  
 Oświetlenie wnętrza LED  
 Pakiet Online (Live, Browser, Wifi, Smart Settings)  
 Podłokietnik w konsoli centralnej  
 Podsufitka w kolorze Light Oyster  
 Remote (usługa)  
 System kontroli zjazdu (Hill Descent Control)  
 System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)  
 System monitorujący kondycję kierowcy  
 System nawigacji Connected Pro  
 System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości  
 System Terrain Response 2  
 System wspomagający utrzymanie pasa jazdy po którym porusza się samochód  
 Tapicerka skórzana Grained  
 Uchwyty ISOFIX na przednim siedzeniu pasażera do mocowania dwóch fotelików dziecięcych  
 Uchwyty ISOFIX, tył  
 Wycieraczki z czujnikiem deszczu  
 Wykończenie wnętrza Gloss Black (dotyczy drzwi)  
 Wyświetlacz Touch Pro 10 cali  
 Zasłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami  
 Zawieszenie sprężynowe  
 Zegary analogowe z centralnie umieszczonym kolorowym wyświetlaczem  
 Zestaw audio Sound System  
 Zestaw do naprawy opon Land Rover  
 Alarm  
 Pakiet Drive  
 Asystent martwego punktu  
 System awaryjnego hamowania, inteligentny  
 Tempomat aktywny z asystentem jazdy w korku Stop & Go  
 System kamer 360

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Całoroczne	Michelin,	235/60/18	45%
PP Całoroczne	Michelin,	235/60/18	45%
TL Całoroczne	Michelin,	235/60/18	45%
TP Całoroczne	Michelin,	235/60/18	45%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 103 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 27 marca 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403136

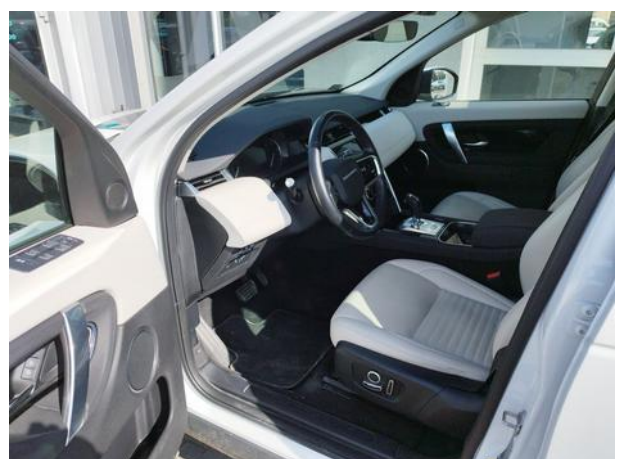



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403136





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403136











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403136





