

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202403039
Data badania – 11 marca 2024r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX9523C

Marka pojazdu: LAND ROVER
Model: DISCOVERY SPORT
Kolor: granatowy

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 83011
Nr fabryczny (VIN): SALCA2BN3MH886782
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2590
Masa własna (kg): 2043
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1999
Moc [kW]: 150.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 08.04.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR 1445856
2. Data następnego badania technicznego: 07.04.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna
System monitorowania ciśnienia opon aktywny
Niski poziom płynu DEF

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia granatowa.

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Zarysowania / Odpryski

Dach: Odpryski

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Zarysowania

Rama dachu prawa: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PP: poszycie: Odpryski

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania / Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 150µm, błotnik PP - 130 µm, drzwi PP - 130µm, drzwi TP - 140µm, poszycie TP - 130µm, pokrywa T - 150µm, poszycie TL - 130µm, drzwi TL - 130µm, drzwi PL - 140µm, błotnik PL - 140µm, dach - 140µm, próg L - 100µm, próg P - 100µm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Roleta / półka bagażnika: Brak

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 1x port USB Charge w 1 rzędzie, 1x gniazdo 12V w 1 rzędzie, 1x gniazdo 12V w 2 rzędzie

Android Auto

Apple CarPlay

Asystent pasa ruchu (LKA)

Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist)

Bluetooth

Czujnik bezpiecznego wysiadania z samochodu (dla pasażerów podróżujących z tyłu)

Dach w kolorze nadwozia

Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne (wzór 5075) z ogumieniem

Fotele przednie regulowane elektrycznie w 14 kierunkach z regulacją lędźwiową

Kamera ułatwiająca parkowanie - tył

Kanapa tylna dzielona 40:20:40, manualnie przesuwanie i regulacją kąta oparcia 60:40

Kierownica skórzana z pokrywą poduszki powietrznej z tworzywa sztucznego
 Kierownicy kolumna regulowana manualnie
 Kierunkowskazy animowane
 Klimatyzacja - nawiewy dla pasażerów z tyłu
 Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
 Lampy przednie LED
 Lampy przednie poziomowane manualnie
 Lusterka boczne el. składane, elektrochromatyczne po stronie kierowcy z lampką doświetlającą podłogę
 Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie)
 Oświetlenie wnętrza
 Podsufitka w kolorze Light Oyster
 Remote (usługa)
 Standardowa konfiguracja foteli
 System awaryjnego hamowania, autonomiczny
 System kontroli zjazdu (Hill Descent Control)
 System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
 System multimedialny Pivi Pro
 System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Tuner cyfrowy DAB
 Uchwyty ISOFIX na przednim siedzeniu pasażera do mocowania dwóch fotelików dziecięcych
 Uchwyty ISOFIX, tył
 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
 Wykończenie wnętrza Gloss Black (dotyczy drzwi)
 Zawieszenie sprężynowe
 Zegary analogowe z centralnie umieszczonym kolorowym wyświetlaczem
 Zestaw audio Sound System
 Zestaw do naprawy opon Land Rover
 Dywaniki podłogowe, przód i tył
 Fotele przednie podgrzewane, regulowane elektrycznie w 14 kierunkach z regulacją lędźwiową
 Lakier metalik
 Tapicerka skórzana Grained Light Oyster z wnętrzem Light Oyster (G)
 Zegary cyfrowe - kolorowy wyświetlacz

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - całosezonowa	Michelin , Latitude tour hp	235/60/18	45%
PP - całosezonowa	Michelin , Latitude tour hp	235/60/18	45%
TL - całosezonowa	Michelin , Latitude tour hp	235/60/18	45%
TP - całosezonowa	Michelin , Latitude tour hp	235/60/18	45%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 82 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.




Rzecznawca , data: 11 marca 2024


.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403039

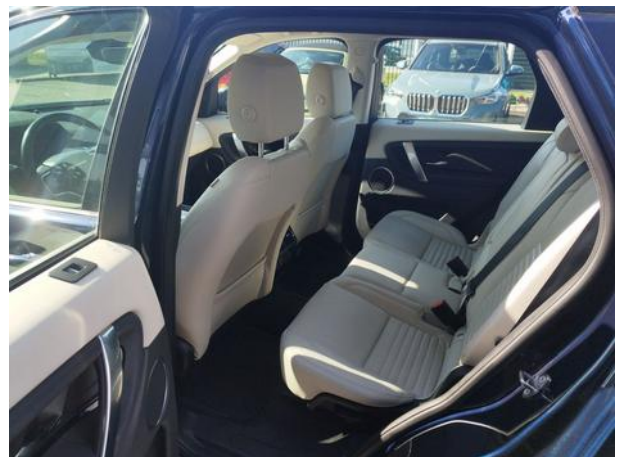

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403039

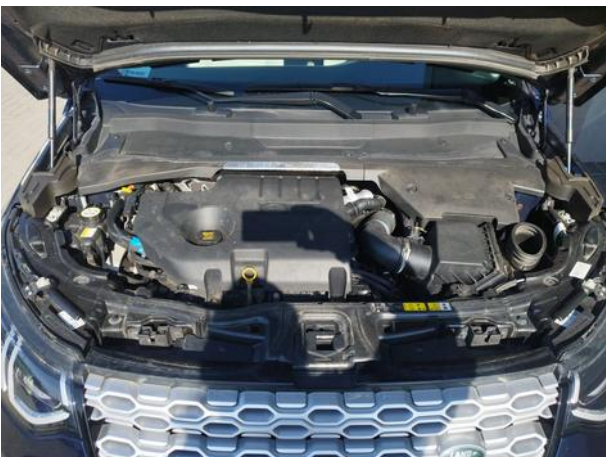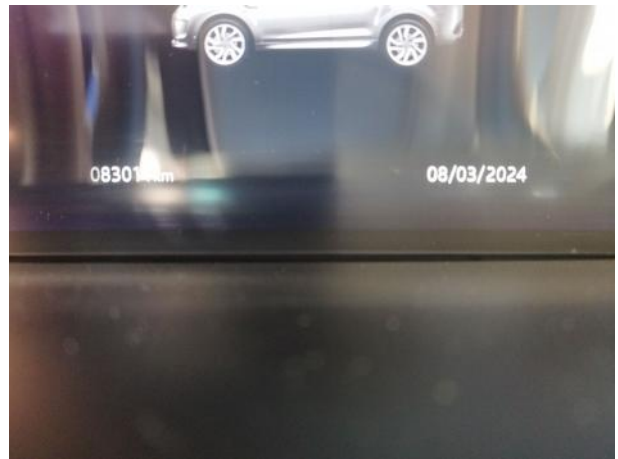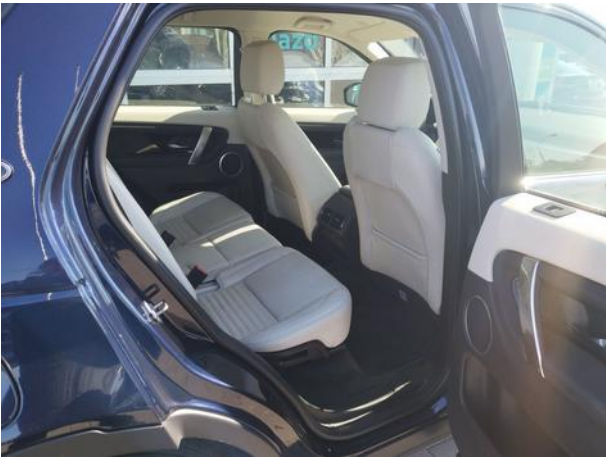


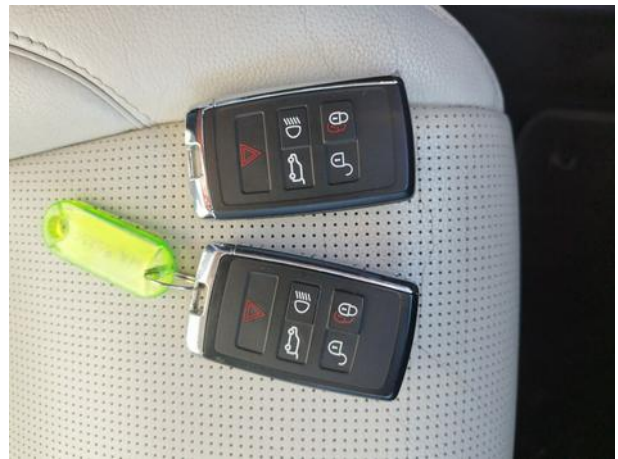





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403039

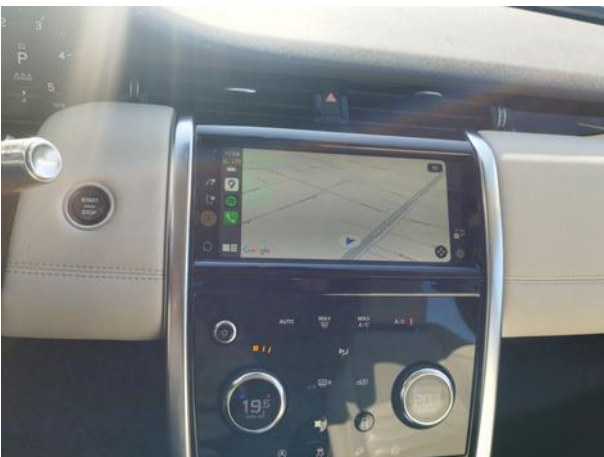

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403039









