

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202406095
Data badania – 01 lipca 2024r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW6CH41

Marka pojazdu: RENAULT
Model: MEGANE
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Sedan
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 103394
Nr fabryczny (VIN): VF1RFB00162872376
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1929
Masa własna (kg): 1416
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1461
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 05.04.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 1487751
2. Data następnego badania technicznego: 28.03.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Brak informacji o wpisach w książce serwisowej

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Rozerwanie / Pęknięcie / Rozbicie

Pokrywa przednia: Odpryski, Korozja

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Próg PL: Zarysowania

Słupki B lewy: Zarysowania

Próg P: Zarysowania

Szyba czołowa: Odpryski

Dach: Odpryski

Felga TL: Zarysowania

Błotnik TL: Zarysowania

Lusterka zewnętrzne: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 μ m, drzwi PP - 150 μ m, drzwi TP - 150 μ m, poszycie TP - 150 μ m, pokrywa T - 150 μ m, poszycie TL - 160 μ m, drzwi TL - 140 μ m, drzwi PL - 150 μ m, dach - 150 μ m, próg L - 90 μ m, próg P - 90 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Wykładzina LP: Przetarcia

Przestrzeń bagażowa: Zarysowania

Tapicerka drzwi TL: Zarysowanie

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

AFU - system wspomagający nagłe hamowanie

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

Chromowana listwa dolnej części szyb bocznych

Czujnik deszczu i świateł

Czujniki parkowania tył

ESC - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 16 Silverline z ogumieniem

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego

HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu

Karta Renault Handsfree
 Kierownica skórzana
 Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
 Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia
 Komputer pokładowy
 Lakier uni
 Lampy tylne LED 3D Edge Light
 Listwa ozdobna deski rozdzielczej, chromowana
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Radioodtwarzacz z Bluetooth, wyświetlacz monochromatyczny 4,2
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przód i tył
 System kontroli ciśnienia w oponach
 Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
 Szyby przednie i tylne, elektrycznie
 Światła do jazdy dziennej LED (diodowe) Edge Lights
 Światła przeciwmgielne
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Tylna kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
 Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne
 Wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości pracy z czujnikiem deszczu
 Zamek centralny
 Koło zapasowe - dojazdowe

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Kumho, Wintercraft	205/55/16	85%
PP - zima	Kumho, Wintercraft	205/55/16	85%
TL - zima	Firestone , Winterhawk 3	205/55/16	50%
TP - zima	Firestone , Winterhawk 3	205/55/16	50%
Dojazdowe	B.D.	B.D.	B.D.

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 95 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 01 lipca 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202406095




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202406095





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202406095

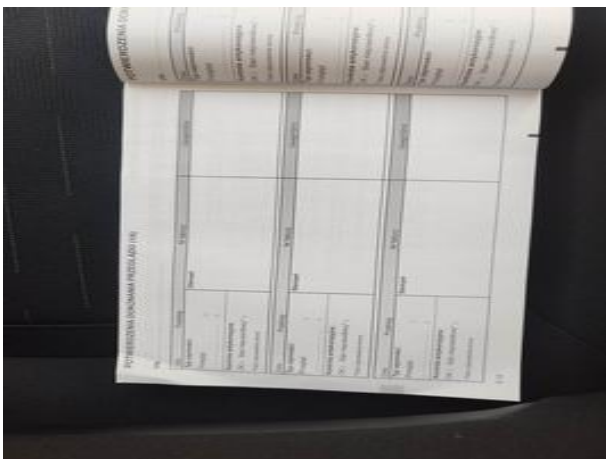

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202406095





