

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202403154
Data badania – 30 marca 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW1LC19

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: PROACE CITY VERSO LONG 1.5 D-4
Kolor: grafitowy

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 177852
Nr fabryczny (VIN): YARECYHZJGJ939648
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2140
Masa własna (kg): 1611
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1499
Moc [kW]: 96.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 23.11.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ4557287
2. Data następnego badania technicznego: 20.11.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka, drugi bez pilota)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 11: 20511 km, 31974 km, 53064 km, 61751 km, 83078 km, 93414 km, 104760 km, 124089 km, 145267 km, 157812 km, 167612 km dnia 23-01-2024

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia grafitowa

Zderzak przód: Zarysowania

Drzwi LP: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi LT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Korozja

Drzwi PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 230 μm , błotnik PP - 120 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 150 μm , poszycie TP - 110 μm , pokrywa T - 110 μm , poszycie TL - 110 μm , drzwi TL - 110 μm , drzwi PL - 110 μm , błotnik PL - 110 μm , dach - 110 μm , próg P - 100 μm , próg L - 100 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Dywanik LP: Przetarcia

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Fotel PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył

Drzwi boczne przesuwne, prawe i lewe

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

Elektryczny hamulec postojowy (EPB)

Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem

Fotel kierowcy komfortowy (podłokietnik, regulacja wysokości, pochylenia i odcinka lędźwiowego)

Fotel pasażera składany w 1. rzędzie

Fotele indywidualne w 2. rzędzie, 3 szt.

HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu

Kamera cofania

Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane

Kierownica wielofunkcyjna

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Klamki i lusterka boczne w kolorze nadwozia

Klamki wewnętrzne w kolorze chromowanym

Kłapa tylna przeszklona, z otwieraną szybą

Klimatyzacja automatyczna
 Koło zapasowe pełnowymiarowe
 Konsola centralna pomiędzy fotelami w pierwszym rzędzie
 Listwy boczne w kolorze nadwozia, z elementami chromowanymi
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Lusterka boczne składane elektrycznie
 Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
 PCS - układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia
 Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne
 Relingi dachowe, srebrne
 Roleta przestrzeni bagażowej
 Stoliki samolotowe w oparciach przednich foteli
 System eCall
 System monitorowania ciśnienia w oponach
 System multimedialny Toyota PRO-Touch (ekran dotyk.8 cali, Android Auto, Apple CarPlay), 6 głośników
 System rozpoznawania znaków drogowych, rozszerzony (RSA)
 System utrzymania pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC)
 Szyby tylne przyciemniane
 Światła przeciwmgielne
 Tapicerka materiałowa Toyota Manhattan
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 VSC - system stabilizacji toru jazdy
 Wycieraczka szyby tylnej
 Wyświetlacz kolorowy między zegarami, z chromowaną ramką
 Zamek centralny sterowany pilotem
 Zderzaki w kolorze nadwozia
 Zestaw głośnomówiący z Bluetooth

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Toyo,	205/55/17	40%
PP Zimowe	Toyo,	205/55/17	40%
TL Zimowe	Toyo,	205/55/17	25%
TP Zimowe	Toyo,	205/55/17	25%
Zapasowe	Michelin	205/55/17	20%


Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 54 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 30 marca 2024

.....

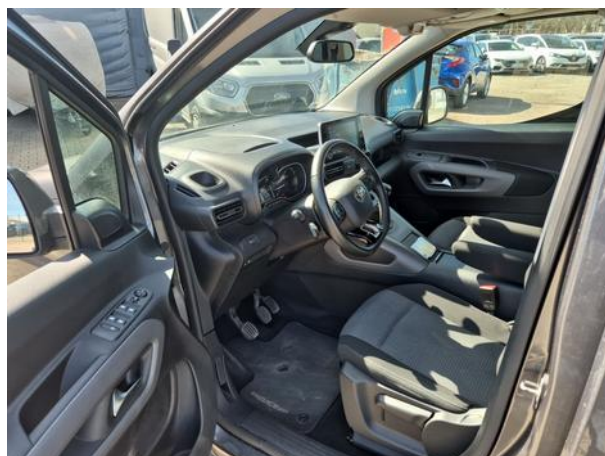

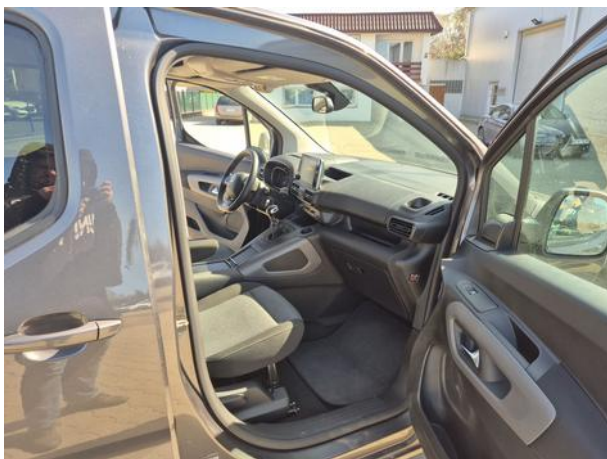

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403154









