

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202407377
Data badania – 29 lipca 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW3RK78

Marka pojazdu: RENAULT
Model: CLIO 1.0 TCE ZEN
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 10781
Nr fabryczny (VIN): VF1RJA00668579157
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1595
Masa własna (kg): 1109
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 999
Moc [kW]: 67.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 22.12.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR5185890
2. Data następnego badania technicznego: 22.12.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 0

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna

Zderzak przód: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Próg lewy: Zarysowania / Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania / Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μm , błotnik PP - 160 μm , drzwi PP - 150 μm , drzwi TP - 160 μm , poszycie TP - 170 μm , pokrywa T - 160 μm , poszycie TL - 190 μm , drzwi TL - 160 μm , drzwi PL - 160 μm , błotnik PL - 160 μm , dach - 150 μm , próg P - 100 μm , próg L - 100 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tunel środkowy: Zarysowania

Podsufitka lewa: Zarysowania / Otwory / Pęknięcia / Zabrudzenia

Wykładzina LP: Zabrudzenia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania / Zabrudzenia

Listwa progu PT: Zarysowania

Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS)

ASR - system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu

Czujnik zmierzchu

Elementy ozdobne wnętrza w kolorze szarym (obicie podłokietników drzwi, koszoli śr.i deski rozdź)

ESC - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi stalowe 16 z ogumieniem

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu

Kierownica pokryta skórą ekologiczną

Klamki wewnętrzne chromowane

Klamki zewnętrzne drzwi przednich w kolorze nadwozia

Klimatyzacja manualna

Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
 Komputer pokładowy
 Lampy przednie Full LED Pure Vision
 Lampy tylne Full LED
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
 Obramowania nawiewów w desce rozdzielczej chromowane
 Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
 Poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przód i tył
 System Easy Link z ekranem 7-cali, radio DAB,BT,USB,Android Auto,Apple CP
 System kontroli bezpiecznej odległości (DW)
 System kontroli ciśnienia w oponach
 System kontroli pasa ruchu (LDW)
 System rozpoznawania znaków drogowych
 System utrzymania pasa ruchu (LKA)
 Szyby przednie elektryczne z impulsowym włącznikiem dla kierowcy
 Szyby tylne elektryczne
 Światła do jazdy dziennej LED (diodowe)
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego , przód i tył
 Wnętrze - tonacja ciemna z beżową podsufitką
 Wycieraczki o zmiennej częstotliwości
 Wyłącznik dezaktywujący poduszkę powietrzną pasażera z przodu
 Zamek centralny z pilotem
 Zderzaki w kolorze nadwozia
 Koło zapasowe
 Lakier metalik

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Minerva,	195/55/16	65%
PP Zimowe	Minerva,	195/55/16	70%
TL Zimowe	Minerva,	195/55/16	65%
TP Zimowe	Minerva,	195/55/16	65%
Dojazdowe	Continental	185/65/15	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 87 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 29 lipca 2024

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202407377



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202407377



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202407377

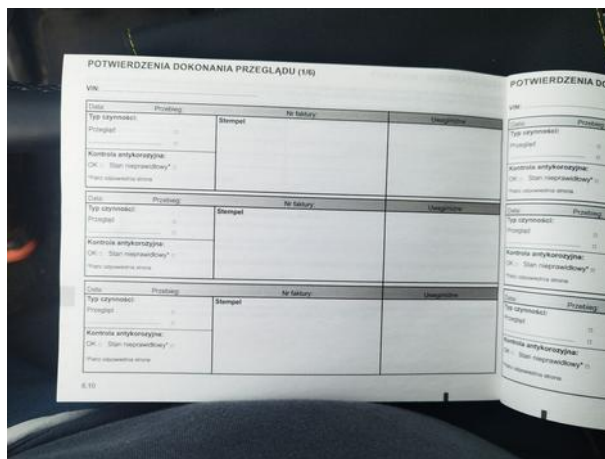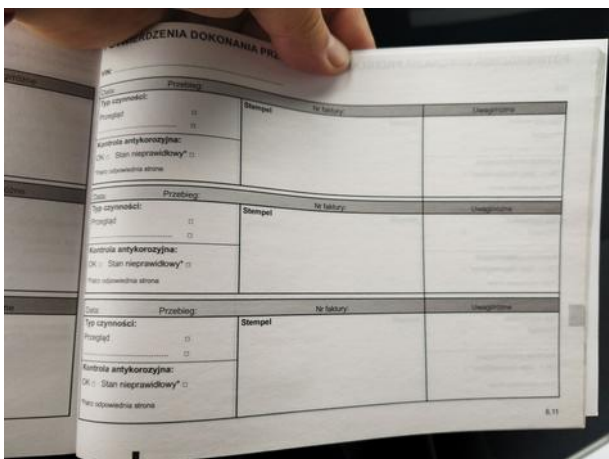

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202407377









