

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202405022
Data badania – 14 maja 2024r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW837SH

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN

Model: CADDY

Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 7

Wskazania licznika [km]: 204707

Nr fabryczny (VIN): WV2ZZZ2KZLX105091

Rok produkcji: 2020

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2365

Masa własna (kg): 1687

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon smoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1968

Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 17.09.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 364667
2. Data następnego badania technicznego: 02.09.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna.

Błotnik LP: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Dach: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Zarysowania

Lusterko wsteczne prawe: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 700µm, błotnik PP - 120µm, drzwi PP - 140µm, drzwi TP - 120µm, poszycie TP - 750µm, pokrywa T - 120µm, poszycie TL - 130µm, drzwi TL - 110µm, drzwi PL - 120µm, błotnik PL - 120µm, dach - 120µm, próg L - 120µm, próg P - 110µm

V. Wnętrze stwierdzono: Przeciwoślepiacze: Urwane mocowanie

Tunel środkowy: Zarysowania

Podsufitka lewa: Zabrudzenia / Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LT: Zabrudzenia / Zarysowania

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia 3 rząd foteli: Zdemontowany

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia, Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Otwory / Pęknięcia / Zarysowania / Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

Asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach

Czujnik ciśnienia w oponach (sygnalizacja spadku ciśnienia)

Drzwi boczne przesuwne po lewej stronie

Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie

El. podnoszenie szyb, przód

ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, ASR, EDS, MSR i asystentem siły hamowania)

Felgi stalowe 16 z ogumieniem 205/55

Filtr cząstek stałych (DPF)

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Immobilizer
 Kłapa tylna z oknem (ogrzewanym) i wycieraczką
 Koło zapasowe - pełnowymiarowe
 Komputer pokładowy MFA
 Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane
 Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
 Siedzenie dwuosobowe w III rzędzie siedzeń (7 miejsc)
 System automatycznego hamowania po kolizji
 System automatycznego hamowania po kolizji
 System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
 System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
 System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
 System Start/Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu
 System Strat/Stop
 Szyby termoizolujące
 Światła do jazdy dziennej
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej
 Wspomaganie kierownicy zależnie od prędkości- Servotronic
 Zamek centralny z pilotem
 Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
 Drzwi dwuskrzydłowe z oknami
 Lakier metalik
 Pakiet Cool & Find:
 Klimatyzacja automatyczna Climatronic
 System nawigacji Discover Media z ekranem (6,33) CD/MP3/WMA/6 głoś./USB/SD/AUX/Bluetooth

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Kumho, Wintercraft	205/55/16	90%
PP - zima	Kumho, Wintercraft	205/55/16	90%
TL - zima	Fulda , Kristal contro	205/55/16	45%
TP - zima	Fulda , Kristal contro	205/55/16	45%
Zapassowe	B.D.	205/55/16	35%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 87 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzecznawca , data: 14 maja 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405022



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405022

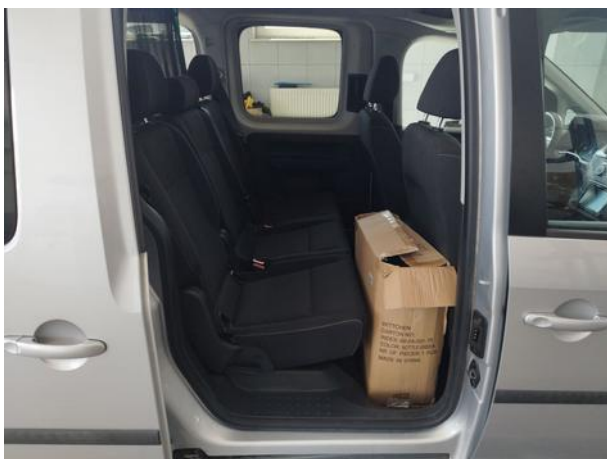

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405022

