

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202406042

Data badania – 18 czerwca 2024r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW5T453

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: YARIS HYBRID 100 ACTIVE
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 211900
Nr fabryczny (VIN): VNKKD3D330A408545
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1565
Masa własna (kg): 1090
Rodzaj paliwa: Hybryda
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1497
Moc [kW]: 54.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 03.01.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO0092864
2. Data następnego badania technicznego: 18.12.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka, drugi bez pilota)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 14: 14897 km, 29822 km, 45024 km, 59792 km, 74833 km, 89657 km, 104790 km, 119966 km, 135119 km, 149764 km, 165281 km, 179629 km, 194774 km, 210118 km dnia 23-04-2024

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Kołpak LP – zarysowania, Kołpak PP – zarysowania, Kołpak LT – zarysowania, Kołpak PT - zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała
Drzwi LP: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski
Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi PP: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania
Zderzak P: Odpryski
Pokrywa P: Odpryski
Próg L: Zarysowania
Zderzak T: Zarysowania
Drzwi PT: Zarysowania / Wgniecenie
Próg P: Zarysowania
Kierunkowskaz prawy: Pęknięcie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μm , błotnik PP - 150 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 120 μm , poszycie TP - 2300 μm , pokrywa T - 120 μm , poszycie TL - 120 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 120 μm , dach - 120 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Dywanik LP: Przetarcia
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania
Tapicerka pokrywy tył: Zarysowania
Kokpit: Zarysowania
Kanapa T: Zarysowania
Wnętrze bagażnika: Zarysowania
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
Airbag kolan kierowcy
Automatyczne światła drogowe
BA - system wspomagania hamowania
Bluetooth
Czujnik deszczu
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
Elektrycznie regulowane szyby przednie
Felgi stalowe 15 z ogumieniem 175/65

Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
 Gniazdo USB
 HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu
 Immobilizer
 Kierownica regulowana w pionie i poziomie
 Kierownica wielofunkcyjna
 Klamki w kolorze nadwozia
 Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
 Komputer pokładowy
 Lakier uni
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Radio CD z MP3/WMA + 6 głośników
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
 System antykradzieżowy
 System Lane Departure Alert
 System monitorowania ciśnienia w oponach
 System Pre-Collision (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia)
 System zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego
 Światła do jazdy dziennej
 Światła przednie projektorowe
 Tapicerka materiałowa
 TRC - system kontroli trakcji
 Tylne oparcie składane, dzielone
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
 VSC - system stabilizacji toru jazdy
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 Zagłówki z regulacją wysokości
 Zamek centralny sterowany pilotem
 Zderzaki w kolorze nadwozia
 System antykradzieżowy (rozszerzenie)

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Dunlop,	175/65/15	65%
PP Letnie	Dunlop,	175/65/15	65%
TL Letnie	Dunlop,	175/65/15	45%
TP Letnie	Dunlop,	175/65/15	45%
Dojazdowe	Dunlop,	125/70/16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 125 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzecznawca , data: 18 czerwca 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202406042



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202406042

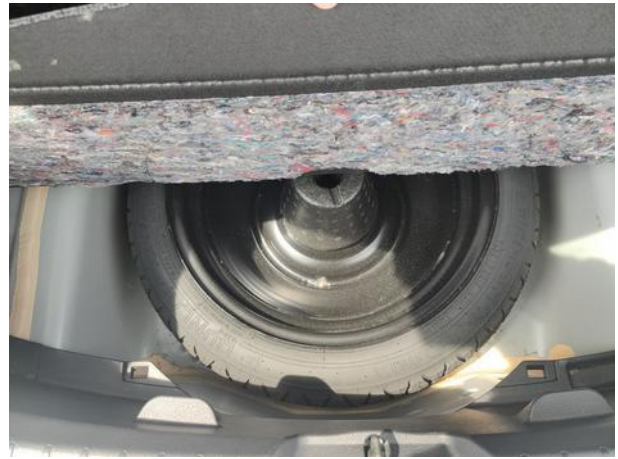

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202406042

