

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202409015

Data badania – 04 września 2024r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW1RK76

Marka pojazdu: RENAULT

Model: CLIO 1.0 TCE ZEN

Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Hatchback

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 59552

Nr fabryczny (VIN): VF1RJA00668579160

Rok produkcji: 2021

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1595

Masa własna (kg): 1109

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: R3

Pojemność [cm³]: 999

Moc [kW]: 67.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 22.12.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR5185906
2. Data następnego badania technicznego: 22.12.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 2: 21170 km, 29128 km dnia 08-05-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Zapalony klucz serwisowy - wymagany przegląd. Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Zapalona kontrolka ciśnienia w kołach. Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Kołpak PP – Zdeformowanie / Pęknięcie. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna
Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski
Atrapa przednia: Odpryski
Pokrywa przednia: Odpryski
Szyba czołowa: Odpryski
Drzwi LP: poszycie: Odpryski
Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania / Odpryski
Próg lewy: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Rama dachu lewa: Odpryski
Dach: Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi LT: poszycie: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania
Drzwi PT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie
Próg prawy: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi PP: poszycie: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Błotnik PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 μm , błotnik PP - 150 μm , drzwi PP - 140 μm , drzwi TP - 170 μm , poszycie TP - 230 μm , pokrywa T - 170 μm , poszycie TL - 170 μm , drzwi TL - 160 μm , drzwi PL - 150 μm , błotnik PL - 150 μm , dach - 150 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zarysowania
Fotel LP: Zabrudzenia
Kanapa T: Zabrudzenia
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia
Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS
Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS)
ASR - system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu
Czujnik zmierzchu
Elementy ozdobne wnętrza w kolorze szarym (obicie podłokietników drzwi, kosnoli śr.i deski rozdź)
ESC - układ stabilizacji toru jazdy
Felgi stalowe 16 z ogumieniem
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
HSA - system wspomaganie ruszania na wzniesieniu

Kierownica pokryta skórą ekologiczną
 Klamki wewnętrzne chromowane
 Klamki zewnętrzne drzwi przednich w kolorze nadwozia
 Klimatyzacja manualna
 Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
 Komputer pokładowy
 Lampy przednie Full LED Pure Vision
 Lampy tylne Full LED
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
 Obramowania nawiewów w desce rozdzielczej chromowane
 Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
 Poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przód i tył
 System Easy Link z ekranem 7-cali, radio DAB,BT,USB,Android Auto,Apple CP
 System kontroli bezpiecznej odległości (DW)
 System kontroli ciśnienia w oponach
 System kontroli pasa ruchu (LDW)
 System rozpoznawania znaków drogowych
 System utrzymania pasa ruchu (LKA)
 Szyby przednie elektryczne z impulsowym włącznikiem dla kierowcy
 Szyby tylne elektryczne
 Światła do jazdy dziennej LED (diodowe)
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego , przód i tył
 Wnętrze - tonacja ciemna z beżową podsufitką
 Wycieraczki o zmiennej częstotliwości
 Wyłącznik dezaktywujący poduszkę powietrzną pasażera z przodu
 Zamek centralny z pilotem
 Zderzaki w kolorze nadwozia
 Koło zapasowe
 Lakier metalik
 Czujniki parkowania - przód - tył

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Bridgestone	195/55/16	65%
PP Letnie	Bridgestone	195/55/16	65%
TL Letnie	Falken,	195/55/16	45%
TP Letnie	Falken,	195/55/16	45%
Dojazdowe	Continental	185/65/15	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 91 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 04 września 2024

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409015



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409015




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409015

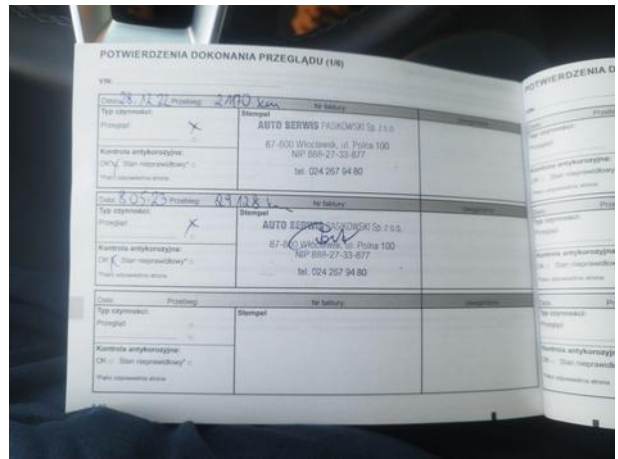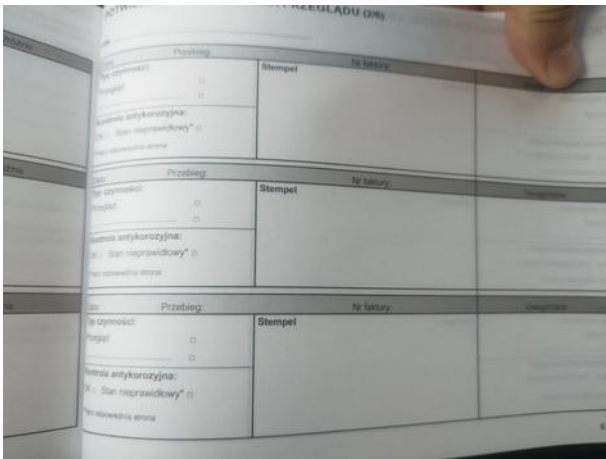





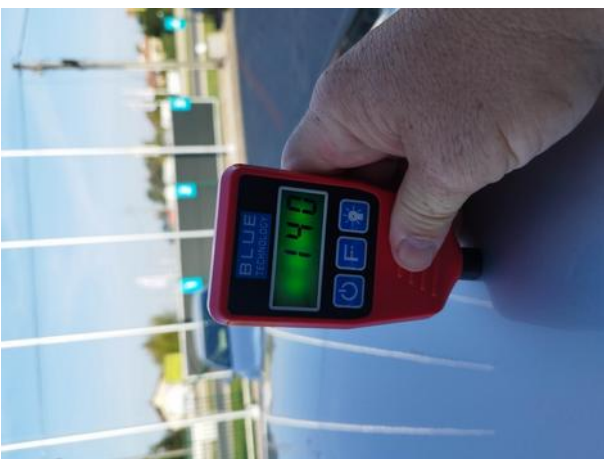



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409015

