

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202406089
Data badania – 25 czerwca 2024r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW7CK58

Marka pojazdu: DACIA
Model: DUSTER
Kolor: Biały

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 169303
Nr fabryczny (VIN): VF1HJD40562069540
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1933
Masa własna (kg): 1464
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1461
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 07.01.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 0186162
2. Data następnego badania technicznego: 02.01.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Brak książki serwisowej

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Odpryski, Zarysowania

Pokrywa tylna: Wgniecenia, Deformacje, Zarysowania

Pokrywa P: Odpryski, Wgniecenia

Szyba czołowa: Pęknięcie

Felgi 4szt: Korozja, Zarysowania

Błotnik PL: Odpryski

Drzwi PL: Zarysowania

Błotnik TL: Zarysowania, Wgniecenie

Zderzak T: Zarysowania, brak środkowego czujnika parkowania

Błotnik TP: Zarysowania, Wgniecenie

Próg P: Zarysowania

Dach: Wgniecenia

Lusterko PP: Zarysowania

Drzwi TP: Wgniecenia

Próg L: Zarysowania, Rozerwanie uszczelki

Drzwi TL: Odpryski, Korozja

Drzwi PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120µm, błotnik PP - 120µm, drzwi PP - 120µm, drzwi TP - 120µm, poszycie TP - 400µm, pokrywa T - 130µm, poszycie TL - 120µm, drzwi TL - 120µm, drzwi PL - 120µm, błotnik PL - 120µm, dach - 120µm, próg L - 100µm, próg P - 100µm

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa: Zarysowania

Tapicerka drzwi TL: Zarysowania

Tunel środkowy: Zarysowania

Tapicerka pokrywy T: Zarysowania

Wykładzina bagażnika: Dziura

Tapicerka PP: Zarysowania, Wgniecenie

Kokpit: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania
Chromowana końcówka rury wydechowej

El. podnoszenie szyb, przód i tył (przednie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy)
 ESC - System kontroli toru jazdy
 Felgi stalowe 16 z ogumieniem
 Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
 Gniazdo 12V z tyłu
 HDC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia
 HSA - system wspomagania ruszania pod górę
 Kierownica i drążek zmiany biegów pokryte skórą ekologiczną
 Kieszenie w drzwiach przednich
 Klamki drzwi w kolorze nadwozia
 Klimatyzacja manualna
 Kolumna kierownicy regulowana manualnie w pionie i poziomie
 Komputer pokładowy
 Lakier uni
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Lusterka boczne w kolorze ciemnoszarego metalu
 Obramowanie nawiewów, chromowane
 Obrotomierz
 Ogranicznik prędkości
 Osłony podwozia przód i tył: czarne
 Oświetlenie bagażnika
 Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód
 Pasy bezpieczeństwa z tyłu 3-punktowe
 Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny - przód)
 Radio MP3, Bluetooth, USB, DAB pilot do sterowania pod kierownicą
 Relingi dachowe w kolorze czarnym
 Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy
 Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera
 System kontroli ciśnienia w oponach
 Światła przeciwmgielne
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat z ogranicznikiem
 Tryb ECO
 Trzecie światło Stop
 Tylne kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu
 Wskaźnik zmiany biegów
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Zagłówki przednie z regulacją wysokości
 Zagłówki tylne wsuwane w oparcie
 Zamek centralny z pilotem
 Zderzaki w kolorze nadwozia/czarne
 Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
 Koło zapasowe

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - całoroczne	Continental , Conticrosscontact	215/65/16	90%
PP - całoroczne	Continental , Conticrosscontact	215/65/16	90%

TL - całoroczne	Continental , Conticrosscontact	215/65/16	70%
TP - całoroczne	Continental , Conticrosscontact	215/65/16	70%
Zapasowe - całoroczne	Giti	215/65/16	B.D.

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 181 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 25 czerwca 2024

.....



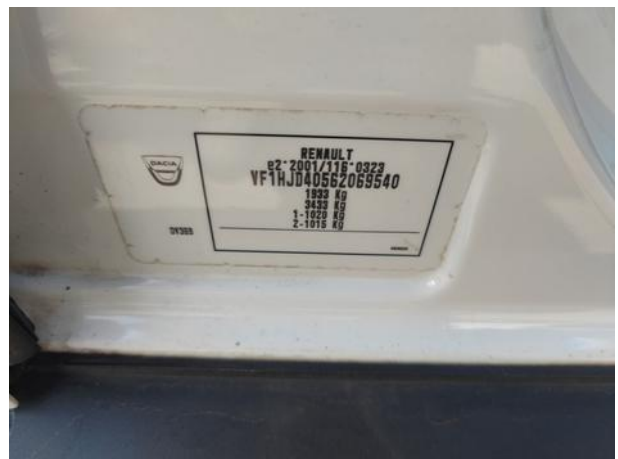



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202406089









