

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202409042

Data badania – 11 września 2024r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK214TE

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN

Model: TRANSPORTER T6.1 TDI L2H1

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon

Rodzaj pojazdu: Ciężarowy

Liczba drzwi: 4

Liczba miejsc: 6

Wskazania licznika [km]: 143521

Nr fabryczny (VIN): WV1ZZZ7HZLH074563

Rok produkcji: 2020

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2800

Masa własna (kg): 2015

Ładowność (kg): 785

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1968

Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 27.08.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ3826048
2. Data następnego badania technicznego: 25.08.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Atrapa przednia: Odpryski

Pokrywa przednia: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski / Korozja

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania

Próg lewy: Zarysowania

Dach: Odpryski / Korozja

Błotnik / ściana boczna LT: Odpryski / Korozja

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania / Odpryski / Korozja

Próg prawy: Zarysowania / Odpryski

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Reflektor prawy: Zarysowania

Pokrywa wlewu paliwa: Zarysowane

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 95 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 160 μm , drzwi TP - 190 μm , poszycie TP - 105 μm , pokrywa T - 110 μm , poszycie TL - 105 μm , drzwi PL - 100 μm , błotnik PL - 100 μm , dach - 120 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

Wymiary przestrzeni ładunkowej: (długość 2572 mm; wysokość 1410 mm; szerokość 1700 mm)

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania / Dodatkowe wyposażenie (uchwyt)

Przeciwoślepiacze: Zabrudzenia

Tunel środkowy: Zabrudzenia

Kierownica: Przetarcia

Podsufitka lewa: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania / Zabrudzenia

Wykładzina LP: Zabrudzenia

Listwa progu LP: Przetarcia / Zabrudzenia

Słupki B lewy: Zarysowania

Fotel LP: Zabrudzenia

Dźwignie regulacji fotel PP: Zarysowania

Wykładzina bagażnika: Przetarcia / Uszkodzenia mechaniczne / Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania / Zabrudzenia / Otwory / Pęknięcia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania / Otwory / Pęknięcia / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia

Listwa progu PT: Przetarcia / Zabrudzenia

Kanapa T: Zabrudzenia
Fotel PP: Zabrudzenia
Listwa progu PP: Przetarcia / Zarysowania
Słupek B prawy: Zarysowania / Zabrudzenia
Tapicerka drzwi PP: Zarysowania / Zabrudzenia
Kratka nawiewu deski rozdzielczej: Połamana

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)

Airbag kierowcy i pasażera
Asystent bocznego wiatru
Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie
El. podnoszenie szyb, przód
ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z EDS, ASR, MSR)
Felgi stalowe 16 z ogumieniem
Gniazdo 12V
Hill Start Assist - asystent ruszania pod górę
Immobiliser
Instalacja telefoniczna Bluetooth
Klimatyzacja półautomatyczna Climatic
Kluczyki składane dwa
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Koło zapasowe pełnowymiarowe
Lakier podstawowy, uni
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową
Podsufitka komfortowa
Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie
Radio Composition Audio
Regulacja zasięgu reflektorów
Schowek pasażera podświetlany, klimatyzowany
Sygnalizacja awaryjnego hamowania
System automatycznego hamowania po kolizji
System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
System Start-Stop wyłączający silnik na postoju
Szyby termoizolacyjne
Światła do jazdy dziennej
Tapicerka materiałowa
Uchwyty do mocowania ładunku
Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości (servotronic)
Zagłówki z regulacją wysokości
Zamek centralny sterowany pilotem
Drzwi tylne skrzydełkowe bez okien, z wewnętrzną klamką
Okna przyciemnione w przestrzeni pasażerskiej
Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem na kluczyk, schowek w oparciu
Ściana działowa z oknem stałym
Ściany boczne w przestrzeni ładunkowej wyłożone do wysokości dachu

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
-------	-----------	---------	---------------------------------

PL Letnie	Bridgestone	205/65/R16C	55%
PP Letnie	Bridgestone	205/65/R16C	55%
TL Letnie	Bridgestone	205/65/R16C	65%
TP Letnie	Bridgestone	205/65/R16C	65%
Zapasowe	Bridgestone	205/65/R16C	45%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 174 fotografii cyfrowych.


Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 11 września 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409042



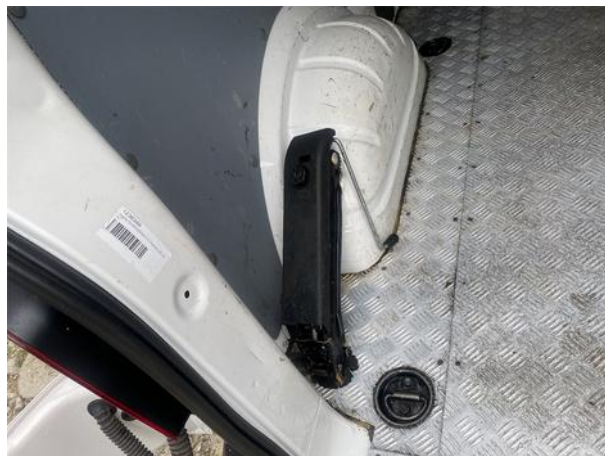

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409042







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409042






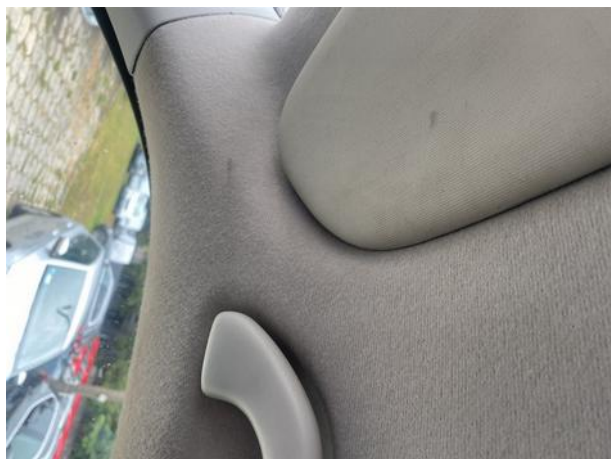



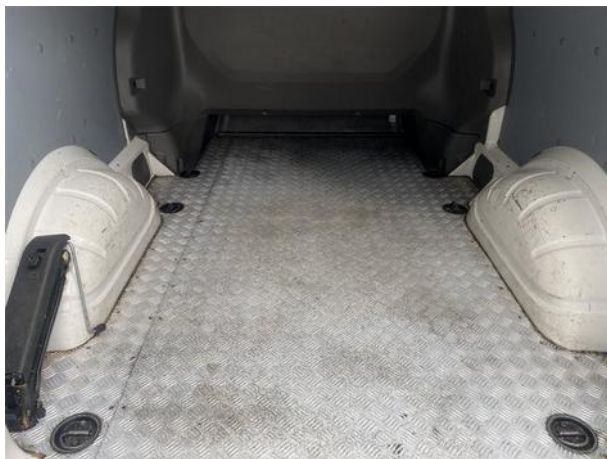

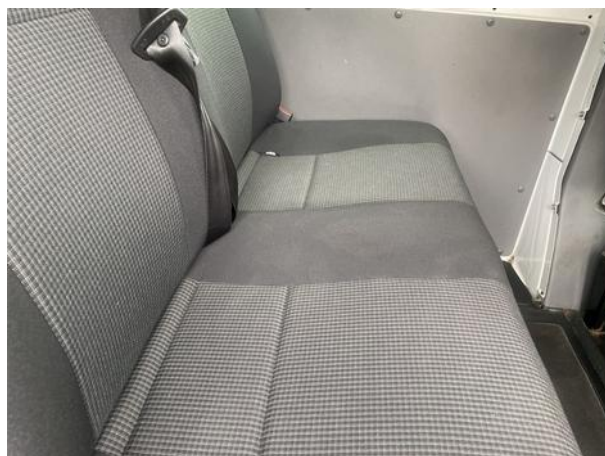

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409042















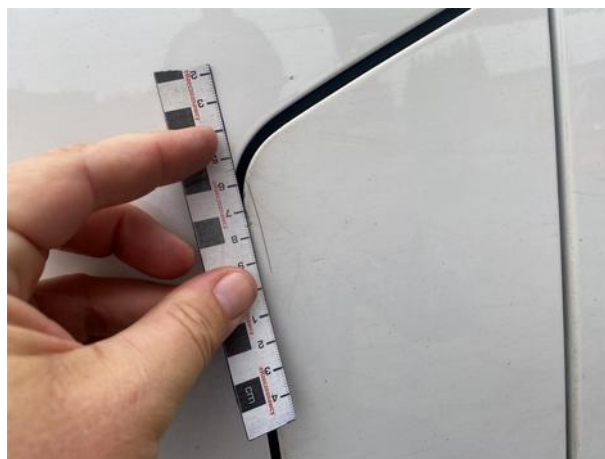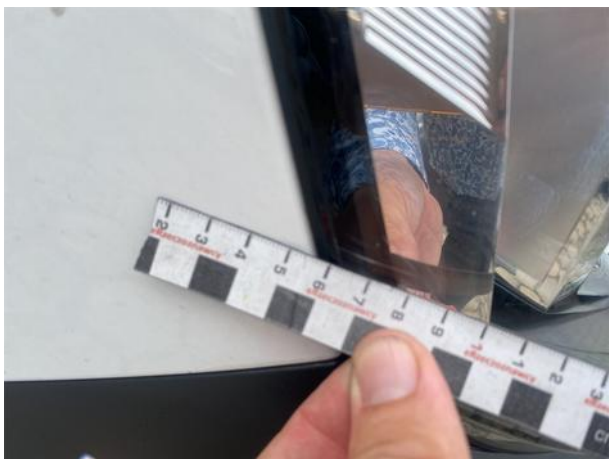

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409042



